

令和4年度

液化石油ガス関係事故年報

令和5年3月

高圧ガス保安協会



## 目 次

I. 目 的 .....	1
II. 事故の定義等 .....	1
1. 事故の定義 .....	1
2. 事故の分類 .....	2
3. 人的被害の分類 .....	3
III. LPガス事故 .....	3
1. 2022年の事故発生状況 .....	3
(1) 件数及び死傷者数 .....	3
(2) B級以上事故 .....	3
(3) 安全器具の設置率と事故発生状況 .....	3
2. 事故発生状況の分析 .....	4
(1) CO中毒事故 .....	4
(2) 埋設管事故 .....	4
(3) 質量販売先における事故件数 .....	4
(4) 原因者別事故件数 .....	5
(5) 建物用途別事故件数 .....	5
(6) 現象別事故件数 .....	5
(7) 発生箇所別事故件数 .....	5
(8) 原因別事故件数 .....	5
(9) バルク供給先事故 .....	5
(10) その他 .....	6
3. 2022年LPガス事故の特徴について .....	7
4. 事故発生件数の推移 .....	8
5. LPガス事故防止対策・施策 .....	14
IV. 2022年に発生した事故等の概要 .....	49

1. B級事故の概要 .....	49
2. 埋設管事故の概要 .....	50
3. バルク供給に係る事故の概要 .....	64
4. LPガス事故（全事故）の概要 .....	69
V. 充てん容器又は残ガス容器の喪失・盗難 .....	120
1. 件数 .....	120
2. 充てん容器又は残ガス容器の喪失・盗難の概要 .....	121

## I. 目的

本年報はL Pガスに係る事故のうち、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（以下「L Pガス法」という。）が適用される供給設備、消費設備の事故、すなわち、主に家庭・業務用のL Pガス消費先に係る事故（以下「L Pガス事故」という。）について、2022年の事故を収録し、それらのデータを主に過去9年間（2013年～2021年）の数値と対比して解析を行ったものである。

なお本年報には、L Pガス事故に該当するか否かを含め調査中のものを含んでおり、事故件数等は今後変更となる場合がある。

## II. 事故の定義等

### 1. 事故の定義

#### (1) L Pガス事故

- ① 漏 え い 液化石油ガス（以下「L Pガス」という。）が漏えいしたもの。  
（火災に至らず、かつ、中毒・酸欠等による人的被害のなかったものに限る。）  
ただし、接合部等からの微量の漏えい（ネジ又はゴム管接合部等に石けん水を塗布した場合、気泡が発生する程度）は除く。
- ② 漏えい爆発 L Pガスが漏えいしたことにより、爆発が発生し、又は爆発による火災に至ったもの。
  - イ. 漏えい爆発 （漏えいガスによる爆発のみの場合）
  - ロ. 漏えい爆発・火災 （漏えいガスによる爆発後火災の場合）
- ③ 漏えい火災 L Pガスが漏えいしたことにより火災（消防が火災と認定したものに限らない。）に至ったもの。（上記②を除く。）
- ④ 中毒・酸欠 L Pガス消費設備の不完全燃焼又はL Pガス若しくは排気筒等からの排気ガスの漏えいにより一酸化炭素中毒又は酸素欠乏の人的被害のあったもの。

#### (2) 充てん容器又は残ガス容器の喪失・盗難（2018年4月1日以降のみ）

- ① 供給設備のうち、消費設備に接続しているもの。
- ② 消費設備（移動中のものを除く。）
- ③ 貯蔵施設に貯蔵してあるもの。

#### (3) その他事故（L Pガス事故に含まれない事故）

- ① 自殺、故意、いたずら、盗難等が原因による事故。
- ② 自然災害による事故。

例）地震による家屋の倒壊に伴う設備の破損等の事故。

例）洪水・土砂崩れによる設備の破損等の事故。

ただし、自然災害による事故のうち、事故発生原因が地震時の転倒防止措置

の不備、落雪等の防止対策（雪囲いや保護板の設置等）の不備等保安対策の実施不十分等に係るものについてはLPガス事故とする。

- ③ カセットコンロ及びカセットコンロ用容器に係る事故。
- ④ LPガスの漏えいがない状態で、LPガス燃焼器具（これらに付帯するものを含む。）が過熱し、又は故障したもの及び燃焼器具の炎が周囲の物に燃え移ったことによる火災等。
- ⑤ その他上記(1)に掲げるLPガス事故に該当しない事故。  
例) 自動車の飛び込みによる事故。

## 2. 事故の分類

事故が発生した場合、その事故の内容により次のとおり分類する。

### (1) A級事故

LPガス事故のうち、次のいずれかに該当するものをいう。

- ① 死者5名以上のもの。
- ② 死者及び重傷者が10名以上のものであって、①以外のもの。
- ③ 死者及び負傷者（軽傷者を含む。）が合計して30名以上のものであって、①及び②以外のもの。
- ④ 爆発・火災等により大規模な建物又は構造物の破壊、倒壊、滅失等甚大な物的被害（直接に生ずる物的被害の総額が概ね5億円以上（2018年3月31日以前においては直接被害総額約2億円以上）が生じたもの。
- ⑤ 大規模な火災又はガスの大量噴出・漏えいが進行中であって、大きな災害に発展するおそれがあるもの。

### (2) B級事故

A級事故以外であって、LPガス事故のうち、次のいずれかに該当するものをいう。

- ① 死者1名以上4名以下のもの。
- ② 重傷者2名以上9名以下のものであって、①以外のもの。
- ③ 負傷者6名以上29名以下のものであって、①及び②以外のもの。
- ④ 爆発・火災等により大規模な建物又は構造物の損傷等の多大な物的被害（直接に生ずる物的被害の総額が概ね1億円以上5億円未満（2018年3月31日以前においては直接被害総額約1億円以上2億円未満）が生じたもの。

### (3) C級事故

A級事故及びB級事故以外のLPガス事故であって、次の「C1級事故」又は「C2級事故」のいずれかに該当するもの（2018年3月31日以前においてはC1級事故、C2級事故の区別はなく、A級事故及びB級事故以外のLPガス事故）をいう。

なお、「充てん容器又は残ガス容器の喪失・盗難」は、C2級事故として取り扱う。

#### 【C 1 級事故】

- ① 負傷者 1 名以上 5 名以下かつ重症者 1 名以下のもの。
- ② 爆発・火災等により建物又は構造物の損傷等の物的被害が生じたもの。

#### 【C 2 級事故】

- ① C 1 級事故以外の L P ガス事故。

### 3. 人的被害の分類

被害の程度により次のとおり分類する。

#### ① 死 者

事故発生後、5 日（120 時間）以内に死亡が確認された者

#### ② 重傷者（C O 中毒等、外傷を伴わない場合は、「重症者」という。）

事故発生後に、30 日以上の治療を要する負傷した者

#### ③ 軽傷者（C O 中毒等、外傷を伴わない場合は、「軽症者」という。）

事故発生後に、30 日未満の治療を要する負傷した者

## Ⅲ. L P ガス事故

### 1. 2022 年の事故発生状況

#### (1) 件数及び死傷者数

2022 年の事故件数については 261 件となり、前年比 41 件の増加となった。

死傷者数は、死者が 0 人、負傷者が 26 人となり、死者数は前年比 1 名減少、負傷者数は前年比 5 人の増加となった。（図-1）。

#### (2) B 級以上事故（Ⅳ. 1. B 級事故の概要参照）

2022 年の B 級事故は 0 件であった。（図-2）。

（表-1、表-2、図-3）。

#### (3) 安全器具の設置率と事故発生状況

2022 年に発生した L P ガス事故 (261 件) のうち、消費設備に係る事故 114 件の安全器具設置先と未設置先の事故発生状況でみると、61 件が設置先、53 件が未設置先での事故であった。（表-3）

\* ここでいう安全器具とは下記のもののうちいずれかをいう。以下同じ。

- イ. ハイセーフ+ガス漏れ警報器（併設又は連動）
- ロ. ガス漏れ警報器連動自動ガス遮断装置+ヒューズガス栓
- ハ. ガス漏れ警報器連動マイコン型自動ガス遮断装置

### 2. 事故発生状況の分析

#### (1) C O 中毒事故

2022 年の C O 中毒事故は 0 件で、前年と同数であった。（表-4、図-4）。

2013年から2022年までの10年間のCO中毒事故29件を燃焼器具別にみると(表-5)、瞬間湯沸器が約17%(5件)、ふろがまが約10%(3件)、その他(業務用燃焼器等)が約72%(21件)となっている。なお、ストーブによるCO中毒事故は2013年から2022年までの10年間発生していない。

瞬間湯沸器の中では、開放式が約3%(1件)、FF式が約3%(1件)、RF式が約7%(2件)、CF式が約3%(1件)となっている。また、ふろがまによる事故はCF式が約3%(1件)、RF式が約3%(1件)、型式不明が約3%(1件)となっている。

原因別にみると(表-6)、瞬間湯沸器では、燃焼状態等によるもの(換気不良状態での長時間使用(1件)、燃焼器具不良(1件))、屋内設置(RF式)が主な原因となっている。また、ふろがまでは、屋内設置(RF式)、燃焼器具不良等が原因となっている。業務用燃焼器等は、換気不良状態での長時間使用が約38%(8件)を占める。また、1件当たりの死症者数をみると(表-7)、業務用燃焼器等は約2.86人/件と他の燃焼器具より多い。

#### (2) 埋設管事故(IV. 2. 埋設管事故の概要参照)

2022年の埋設管に係る事故は(表-8、図-5)、68件で前年比10件の増加となった。そのうち、供給管が46件で前年比7件の増加、配管が22件で前年比3件の増加となった。

原因については(表-9)、2022年では損傷が60件(供給管43件、配管17件)、腐食・劣化が8件(供給管3件、配管5件)であった。

2013年から2022年までの10年間の埋設管に係る事故454件でみると、損傷が約79%(359件)、腐食・劣化が約19%(86件)を占め、両者合わせると約98%を占めている。これを発生箇所別でみると、供給管は、損傷(264件、供給管中約85%)によるものが最も多く、次いで腐食・劣化(39件、供給管中約13%)となっている。配管は、損傷(95件、配管中約66%)によるものが最も多く、ついで腐食・劣化(47件、配管中約32%)によるものとなっている。

損傷は、ガス設備とは無関係の工事等において、工事業者が誤って切断又は破損した等(いわゆる他工事業者による事故)により、ガスを漏えいさせたものが多く、このような工事時の損傷(313件)が全損傷(359件)の約87%を占めている。このような場合は、直接人が関与しており、比較的早くガス停止等の処置が取られているため、大部分は大規模事故に至っていない。

#### (3) 質量販売先における事故件数(表-10、図-6)

2022年の質量販売先における事故は3件で、前年比2件の減少となった。

なお、2022年に発生した3件の事故で合計4人の負傷者が発生している。

#### (4) 原因者別事故件数(表-11)

一般消費者等の不注意によるものが2022年は55件と前年比7件の増加、販売事業

者の不適切な処理に係るものが2022年は53件と前年比31件の増加となった。全事故に対する比率は一般消費者等の不注意によるものが約21%、販売事業者の不適切な処理に係るものが約20%となり、いずれも全事故に占める割合は依然として高い。また、2022年は他工事業者によるものが72件と昨年比8件の増加であり、全事故の約28%と昨年に引き続き占める割合が高くなった。

(5) 建物用途別事故件数（表－12）

2022年は一般住宅が129件と前年44件の増加、共同住宅は58件で前年比10件の減少となった。一般住宅及び共同住宅の両者を合わせた件数は187件で前年比34件の増加となり、全事故に占める割合は約72%と依然として高い。また、飲食店は32件で前年比9件の増加となった。業務用施設においては、依然として飲食店の件数が多い。

(6) 現象別事故件数（表－13）

漏えいのみ事故は203件で前年比35件の増加となった。また、漏えい爆発（火災）は30件で前年比6件の増加となり、漏えい火災（爆発を除く）は28件で前年比1件の増加となった。CO中毒・酸欠は0件で前年と同数であった。

(7) 発生箇所別事故件数（表－14）

2022年は供給設備全体で145件と前年比21件の増加となった。そのうち容器・容器バルブが12件で前年比2件の増加であった。供給管では76件発生し、前年比20件の増加となり、供給設備全体の約52%を占めている。76件の供給管事故のうち、46件が埋設管で発生した。また、調整器の事故は、21件と前年比5件の減少であるが、供給設備の事故の中で供給管に次いで高い割合を占めている。

消費設備は、114件で前年比26件の増加であった。配管による事故が60件で前年比18件の増加となり、消費設備の事故としては高い割合を占める。

(8) 原因別事故件数（表－15）

腐食・損傷によるものが約51%（133件）となり、全事故の中で高い割合を占めた。雪害等の自然災害が約17%（44件）、接続不良によるものが約10%（26件）が続いた。

(9) バルク供給先事故（IV. 3. バルク供給に係る事故の概要（充てん設備及び供給設備に限る）参照）

バルク供給先（充てん設備及び供給設備に係る）事故が24件発生し、前年比12件の増加となった。24件の内訳は、腐食・損傷によるものが15件、雪害等の自然災害によるものが3件、接続不良によるものが1件、その他又は不明のものが5件であった。

(10) その他


都道府県別事故件数（表－17）で見ると、2022年は事故の発生しなかった県が3県あった。また、所管別事故発生状況（表－18）、所管別事故発生件数（図－7）で

みると都道府県所管で発生している事故件数が 123 件で高い割合を占める。

### 3. 2022年LPガス事故の特徴について


#### (1) 事故件数

2022年の事故件数については261件となり、前年比41件の増加となった。

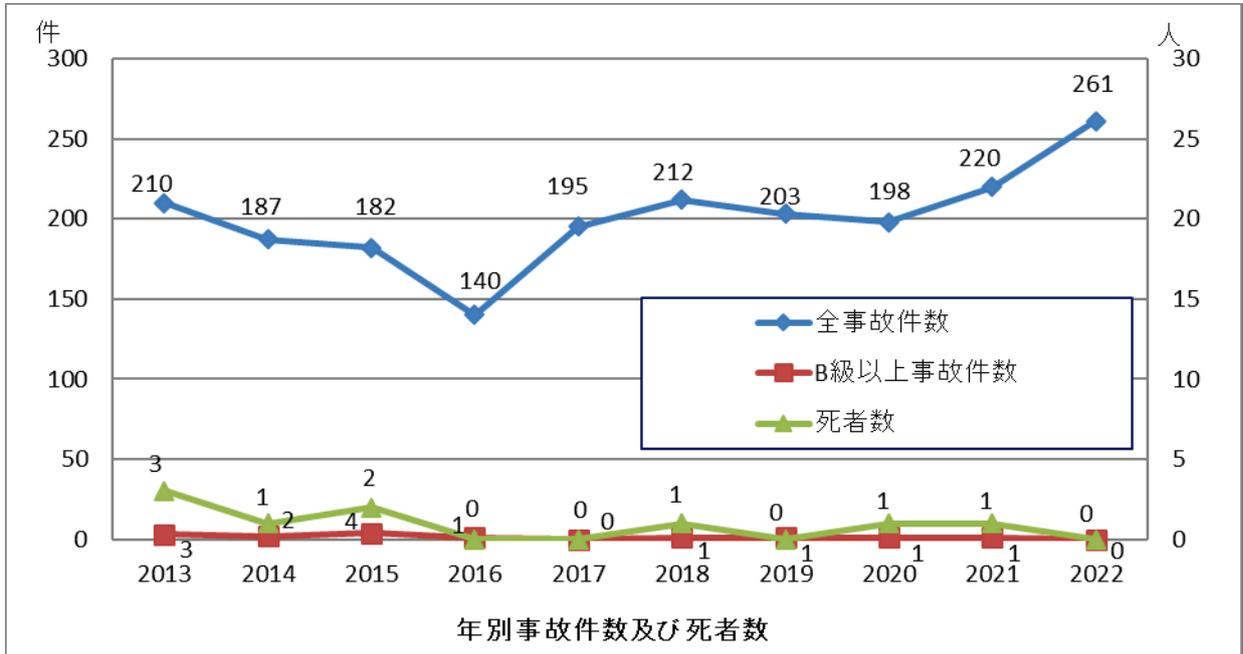


死傷者数は、死者が0人、負傷者が26人で死者数は前年比1人の減少であり、負傷者数は前年比5人の増加であった。

#### (2) 事故の特徴

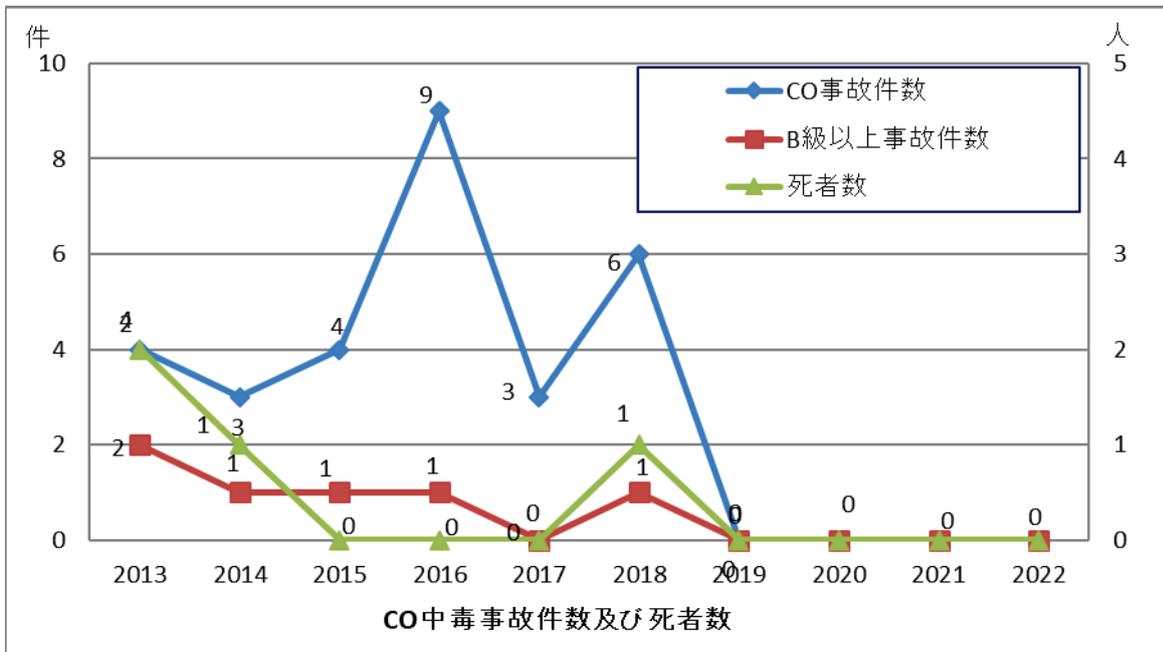

- ① CO中毒事故は、2022年は0件であり、液化石油ガス法公布の1967年以降初となった2019年から4年連続で0件となった。

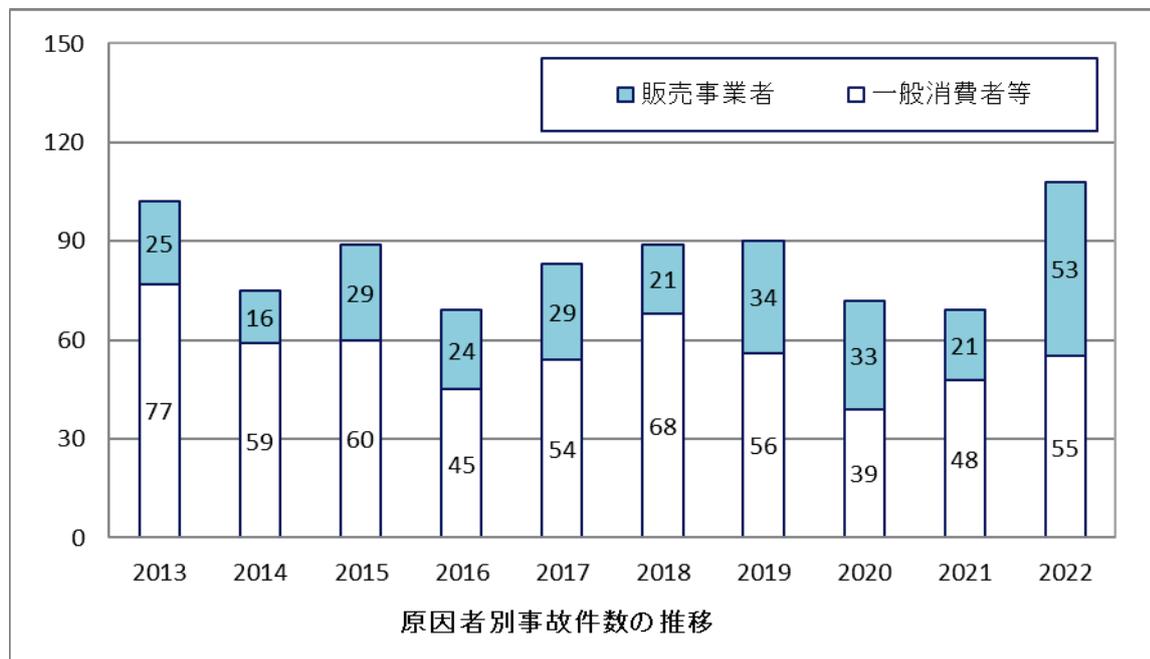

原因者別でみると、販売事業者による事故は53件発生して前年比32件増加した。一般消費者等による事故は55件発生し、前年比7件増加した。

なお、自然災害による事故が27件発生し前年比6件の増加であった。また、その他の事業者等による事故は78件発生し、前年比8件の増加であり、2013年から2016年が31件～36件であったのに対し、2017年54件、2018年59件、2019年62件、2020年61件、2021年70件と、2017年以降高い水準で推移している。

- ② バルク供給（充てん設備及び供給設備）に係る事故は24件発生し、前年比12件の増加であった。

12件の事故は次のとおりであった。

- 1) 腐食・損傷によるもの（15件）
- 2) 雪害等の自然災害によるもの（3件）
- 3) 接続不良によるもの（1件）
- 4) その他又は不明によるもの（5件）

#### 4. 事故発生件数の推移

事故の主な発生状況を1953年からの推移でみると以下のとおりである。

- ① 日本でLPガスが家庭用燃料として販売が行われるようになったのは1952～53年頃のことであり、LPガス事故が記録されたのは1953年の2件が最初であった。
- ② 昭和30年代（1955-1964）には、日本経済が重化学工業化を指向していった時期で

あり、石油化学工業が出現し、石油精製業が拡大するにつれ、L P ガスの回収、販売も本格化し、L P ガス専用の燃焼器の開発も進み、家庭用燃料として浸透していった。このような状況の中であってL P ガス事故は年間 20~60 件の発生で推移した。

- ③ 昭和 40 年代（1965-1974）に入ると、家庭用L P ガス消費世帯数も 1,000 万世帯を超えL P ガスの消費量も増大するとともに使用先も多様化する中であって、事故の発生も急増傾向を示してきた。このような状況から、これまでのようにL P ガスの一般消費段階の保安面の規制を高圧ガス取締法で行うには無理があるという理由とともに、一般消費者が安心して使えるガスとするために流通・消費に係る取引面の向上を図る規制も併せて行う必要があるという理由から、1967 年 12 月にL P ガス新法すなわちL P ガス法が制定（1967 年 12 月 28 日）された。
- ④ 昭和 50 年代（1975-1984）に入るとL P ガス消費世帯数の増加も著しく、2,000 万世帯を超えるに至ったが、それに伴い事故も増加の一途をたどり、1979 年に過去最高の 793 件に達し、死者数も 60 人台の水準（死者数の過去最高は 1974 年の 74 人）に至った。こうした中であって、1976 年に通商産業大臣から高圧ガス及び火薬類保安審議会に対し、「液化石油ガス消費者保安体制の在り方」について諮問が行われ、翌 1977 年 8 月に答申が行われた。同答申を受けて、1978 年 7 月にL P ガス法の一部が改正され、一般消費者等に対する周知の義務化、認定調査機関制度の創設、液化石油ガス器具等の範囲の拡大などの施策が実施された。また、1979 年 5 月には、排ガス等による事故の発生を防止するため、都市ガスとともにL P ガスの特定ガス消費機器の設置や工事を規制する「特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律」が制定された。なお、1977 年 6 月には、通商産業省立地公害局保安課に液化石油ガス保安対策室が設置されている。
- ⑤ 1980 年 8 月には静岡市の静岡駅前ビルの地下街で都市ガスの大規模な爆発事故が発生し、死者 15 人、重軽傷者 222 人の人的被害を出した。これはL P ガス事故ではないが、L P ガスでも類似事故の発生が考えられることから、1981 年 2 月に省令改正が行われ、地下室等の保安基準が定められるとともに、地下室等及び業務用施設等に対するL P ガス用ガス漏れ警報器の設置が義務付けられ、また、L P ガスの着臭濃度が強化された。
- ⑥ L P ガス事故は 1979 年の 793 件をピークにその後は低下傾向を見せはじめ 1982 年には 570 件と大幅に減少した。そうした状況の中であって、1983 年 11 月に静岡県掛川市のレクリエーションセンターにおいてL P ガスの大きな爆発・火災事故が発生し、死者 14 人、重軽傷者 27 人の人的被害を出した。この事故は多数ある末端ガス栓の開閉状態を確認せずに中間バルブを開けたことから、一部開かれていた末端ガス栓からガスが漏れ、ガス漏れ警報器が鳴動したにもかかわらず対応が遅れ、その間に何らかの着火源から引火し、爆発、火災に至ったものである。この事故を教訓として 1984 年 7 月に省令改正が行われ、料理飲食店等に対して過流出安全機構付末端ガス栓（ヒュ

ーズガス栓)の設置、ゴム管等の接続方法の強化が図られるとともに、一定規模以上の料理飲食店等には保安連絡担当者を選任すること等の措置が講じられた。

- ⑦ なお、1977年以降に発生したA級事故は、1979年に2件、1981年に1件そして1983年に2件であり、その後発生していなかったが、1996年に1件、また2020年にも1件発生した。
- ⑧ 事故は1982年に500件台に減少したものの、その後の減少傾向が鈍化してきたこと、B級事故が減少しないこと等から、1985年に通商産業省立地公害局長の私的諮問機関として、「LPガス消費者保安対策研究会」が発足し、同年7月に今後のLPガス保安対策の在り方について提言がなされた。この提言等を受け、1985年度から毎年10月を「LPガス消費者保安月間」として定め、消費者保安啓発運動を全国的に展開することとなり、また、技術指導普及事業の一環として高圧ガス保安協会にLPガス保安トレーニングセンターを設置し、LPガス販売事業者や業務用消費者への安全技術等の普及を強力に進めることとなった。
- ⑨ また、さらにLPガス事故の撲滅を図るためには、安全器具の普及が必須条件となることから、1986年に通商産業省立地公害局長の私的諮問機関として「LPガス安全器具普及懇談会」が発足し、同年5月に具体的な安全器具普及施策の内容と事故の減少化の目標期限(500件発生している事故を5年後に1/5、10年後に1/10とする)を定めた提言がなされた。それを受けて官民一体となり、その目標達成のための普及啓発活動を推進することとなった。

なお、(社)日本エルピーガス連合会では自主的に安全器具100%普及達成目標の10年間で3カ年早め、7年間(1993年9月末)とした。

- ⑩ このような事故防止のための官民一体となった活動により、LPガス事故は1987年以降直線的に減少を続け1994年には100件を切り82件となった。これは1979年の793件に対しほぼ1/10、安全器具普及運動が始まった1986年の515件に対し1/6強の減少となった。なお、1997年には68件とLPガス法施行以来、最低の件数を示した。
- ⑪ こうした事故が減少してきた中であって、1994年4月に通商産業省環境立地局長の私的諮問機関として、「LPガス保安対策の在り方研究会」が発足し、1995年1月に保安高度化目標として、以下の事項を目指すことが提言された。
1. 2000年末までに、B級以上の事故を撲滅する。
  2. 2000年末までに、一般消費者等が安心してLPガスを利用できるシステムを構築する。
- また、1995年9月に通商産業大臣から高圧ガス及び火薬類保安審議会に対し「今後の液化石油ガス消費者保安のあり方」について諮問が行われ、同審議会液化石油ガス部会が、前記研究会報告の「保安高度化目標」を含め、「保安規制の合理化」及び「販売事業者規制の見直し」等について審議し、同年12月に部会報告書を取りまと

めた。この報告書を踏まえた同審議会答申を経て、1996年4月、LPガス法の改正が行われた。

- ⑫ 全事故の件数が減少しているなかでB級以上事故について、1996年頃は減少傾向を示しておらず、さらに1996年にはCO中毒による死者5人を出したA級事故が13年ぶりに発生した。このような事故発生状況から「保安高度化目標」の達成するためには何らかの抜本的対策の検討が必要となり、1997年9月に高圧ガス及び火薬類保安審議会の下に「保安高度化分科会」が設置され、「CO中毒事故防止総合保安対策」がまとめられた。この保安対策の一環として1997年10月から1999年9月まで「液化石油ガス燃焼器具の一斉点検」が実施された。1998年5月に第2回同分科会が開催され、埋設管に係る事故防止対策等が示され、それに基づき埋設管の点検が実施された。

また、2000年2月第3回同分科会を開催し、CO中毒事故総合保安対策及び埋設管事故防止の実施状況について報告が行われ、今後の対策が示された。

- ⑬ CO中毒事故防止対策、埋設管事故防止対策並びにガス漏えい防止及び漏えい拡大防止対策を産官民一体となって実施してきたが、2000年末までにB級以上の事故を撲滅するという現行の保安高度化目標は、達成できなかった。

しかし、消費者保安を確保し、事故の撲滅を達成するためには、引き続き事故状況等の分析に基づいた対策を適切に講ずることが重要であり、今後とも実効性のある対策を柱とする保安高度化対策の一層の充実を図る必要があることから、CO中毒事故防止対策、埋設管事故防止対策並びにガス漏えい防止及び漏えい拡大防止対策のそれぞれについて、目標年度を念頭に置きつつ、産官民一体となって重点的に取り組むこととした「保安高度化プログラム」（「5. LPガス事故防止対策・施策」参照）が提言された。

- ⑭ 2001年は、バルク供給に係る（供給設備に限る）事故が6件発生した（前年0件）。バルク貯槽の過充填による事故が2件、水銀の腐食による空温式気化器からの漏えい事故が2件、メンテナンス時における気化器内の調整器ダイヤフラム取り付けミスによる事故が1件、埋設管（供給管）の工事ミスによる事故が1件であった。
- ⑮ 2003年は、バルク供給（充てん設備、バルク貯槽及び附属機器等に限る）に係る事故が6件発生して（前年2件）、負傷者が伴う事故も初めて発生した（液状のLPガスを浴びたために凍傷となった）。
- ⑯ 2004年は、バルク供給に係る（供給設備に限る）事故が6件発生して（前年6件）、B級事故が初めて発生した（充てんホースの安全継手離脱後の対応ミスによる爆発火災）。
- ⑰ 2005年は、雪害による機器の損傷が24件発生し、前年より21件と大幅に増加した。
- ⑱ 2006年は、雪害による機器の損傷等が80件発生（前年比56件増）し、過去26年

- 間で最も多い件数となった。また、LPガス事故の統計を取り始めてから、初めて死者0人となった。なお、事故発生から10日後に亡くなるという事故が1件あった。
- ⑲ 2007年は、雪害による事故が1件発生（前年比79件減）したものの、販売事業者による事故は65件発生（前年比37件増）し、一般消費者による事故は66件発生（前年比43件増）した。
- ⑳ 2008年は、234件の事故が発生し、前年のほぼ同程度の事故件数となった。一般消費者による事故が77件発生し、前年比11件増加した。
- ㉑ 2009年は、185件の事故が発生し、前年より減少したものの、傷者は148人となり前年比69人の増加、B級事故が8件発生し前年より4件の増加となった。
- また、CO中毒が14件発生し、死者3人、症者85人となった。（うち業務用厨房で13件発生し、死者3人、症者84人）
- ㉒ 2010年は、204件の事故が発生し、前年より19件増加したものの、傷者は83人と65人減少した。
- ㉓ 2011年は、227件の事故が発生し、前年より23件増加し、傷者は88人と5人増加した。
- ㉔ 2012年は、260件の事故が発生し、前年より33件増加したものの、傷者は85人と3人減少した。
- ㉕ 2013年は、210件の事故が発生し、前年より50件減少し、傷者は52人と33人減少した。
- ㉖ 2014年は、187件の事故が発生し、前年より23件減少したものの、傷者は76人と24人増加した。
- ㉗ 2015年は、182件の事故が発生し、前年より5件減少し、傷者は60人と16人減少したが、死者が2名発生した。
- ㉘ 2016年は、140件の事故が発生し、前年より42件減少し、傷者は52人と8人減少した。死者は2006年以来10年ぶりのゼロであり、2021年時点の目標（死亡者ゼロ、負傷者25人未満）に達するものとなった。
- ㉙ 2017年は、195件の事故が発生し、前年より55件増加し、傷者は50人と2人減少した。死者は2年連続のゼロであり、2016年に引き続き2021年時点の目標（死亡者ゼロ、負傷者25人未満）に達するものとなった。（図-1）（表-19）
- ㉚ 2018年は、212件の事故が発生し、前年より17件増加し、死者が1人となった。負傷者は46人と、4人減少し、液化石油ガス保安法が公布された1967年以降最も少ない数となった。
- ㉛ 2019年は、203件の事故が発生し、前年より9件減少し、死者0人、負傷者32人となった。また、CO中毒事故は0件となり、負傷者数とともに液化石油ガス法が公布された1967年以降最も少ない数となった。
- ㉜ 2020年は、198件の事故が発生し、前年より5件減少し、死者1人、負傷者29人

となった。また、CO中毒事故は0件となり、2019年に続き、負傷者数とともに液化石油ガス法が公布された1967年以降最も少ない数となったが、一方で、1996年以降24年ぶりにA級事故（死者1人、負傷者数19人、被害見積額約12億円）が発生した。

- ③ 2021年は、220件の事故が発生し、前年より22件増加し、死者1人、負傷者21人となった。また、CO中毒事故は0件となり、2019年、2020年に続き、負傷者数とともに液化石油ガス法が公布された1967年以降最も少ない数となった。
- ④ 2022年は、261件の事故が発生し、前年より41件増加し、死者0人、負傷者26人となった。

## 5. LPガス事故防止対策・施策

1995年1月の「LPガス保安対策の在り方研究会中間報告」においては、「保安高度化目標」の1つとして「2000年末までに、B級以上の事故を撲滅すること及び一般消費者等が安心してLPガスを利用できるシステムを構築すること」が提言され、また、「高圧ガス及び火薬類保安審議会液化石油ガス部会報告」においても同目標が提言されている。さらに1997年9月に同部会に「保安高度化分科会」が設置され、「CO中毒事故総合保安対策」を決定し、この保安対策の一環として、同年10月から1999年9月末日まで「液化石油ガス燃焼器具の一斉点検」が実施された。1998年5月に第2回同分科会を開催し、埋設管に係る事故防止対策等が示され、それに基づき埋設管の自主点検・調査等を実施している。

2000年2月第3回同分科会を開催し、CO中毒事故総合保安対策及び埋設管事故防止の実施状況について報告が行われ、「燃焼器具交換誘導事業」及び「埋設管点検事業」が引き続き実施された。

また、2000年12月20日に高圧ガス及び火薬類保安審議会液化石油ガス部会が開催され、以下の「保安高度化プログラム」が提言された。

2015年3月13日に液化石油ガスを利用する一般消費者等の保安の維持・確保の一層の充実及び重大事故の早期撲滅の観点から、液化石油ガス販売事業者等に対し通知し、自主保安活動を実施する際の指針として活用することを要請している「平成27年度液化石油ガス保安対策指針の策定について」が定められ、2020年時点の目標として、死亡者をゼロ、負傷者25人未満を目指すことが掲げられた。

また、2020年においても3月31日に「2020年度液化石油ガス販売事業者等保安対策指針」（20200323保局第1号）が定められ、2015年の同指針から引き続き2020年時点の目標が掲げられている。

2021年4月1日に、産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会液化石油ガス小委員会は、2020年を目標年度として実施してきた「保安対策指針」に代わり、2030年を目標とした液化石油ガスの保安対策の方向性を示す「液化石油ガス高度化計画2030」を策定し、公表した。2030年時点において液化石油ガス事故全体で、年間の死亡事故0～1件未満。人身事故25件未満を達成目標とした。

## ○ 保安高度化プログラム

可及的速やかにB級事故を撲滅するとともに、一般消費者等が安心してLPガスを利用できるシステムを構築することが必要であり、このため、次に掲げる対策についてそれぞれの目標年度を念頭に置きつつ、産官民一体となって重点的に取り組むべきである。

なお、保安高度化プログラムについては、定期的にフォローアップを行い、必要に応じ見直しを行うこととする。

### 1. CO中毒事故防止対策

CO中毒事故の多くは、不完全燃焼防止装置が付いていない湯沸器又はふろがまの排気筒の不具合等により発生していることから、不完全燃焼防止装置に関する対策及び排気筒の不具合を防止する対策を充実する必要がある。

#### (1) 燃焼器具等の交換の徹底

不完全燃焼防止装置が付いていない燃焼器具等に対する交換誘導事業を引き続き推進することとし、2002年度中に燃焼器具等の交換を完了することを目指す。

#### (2) 排気筒等の材料基準の見直しの検討

現在、ふろがま等に設置される排気筒又は給排気部については、再使用する場合のみ材料に関する基準を設けているが、新設時の材料に関する基準の設定について、2001年度中を目途に検討を行う。また、構造的に排気筒等の取り替えが不可能な場合は、CO警報器等の設置の促進を図る。

#### (3) その他

CO中毒事故を防止するため、保安確保機器等の技術開発、販売事業者等に対する保安教育及び一般消費者等に対する保安啓発等を引き続き行う。

### 2. 埋設管事故防止対策

特定施設（集合住宅、学校、病院等）における腐食等による事故が依然として多く発生していることから、これら施設を対象とした埋設管の点検等維持管理の徹底等の対策を充実する必要がある。

#### (1) 埋設管の点検等維持管理の徹底

重大な事故につながりやすい集合住宅、学校、病院等について自主点検・調査を引き続き推進し、2001年度中を目途に全ての対象施設の点検調査を完了することを目指す。点検調査の結果、腐食等が認められた場合は、保安確保に万全を期すため、将来の事故予防の観点から、交換又は漏えい検知装置の設置などを推進する。

#### (2) 埋設管の点検方法の見直し

埋設管の点検をより確実なものとするため、腐食測定装置を用いるより簡便な点検方法等を技術基準上の例示基準に追加すべく2001年度中を目途に検討を行う。

(3) その他

埋設管事故を防止するため、埋設管寿命予測等の技術開発、販売事業者等に対する保安教育及び一般消費者等に対する保安啓発等を引き続き行う。

安全器具では防止できないヒューマンエラーが多数発生していることから、ガス漏えい防止及び漏えい拡大防止対策として消費者操作ミス防止、工事ミス防止、設備の維持・管理の3分野において対策を充実する必要がある。

(1) 消費者操作ミスに係る事故防止対策

消費者操作ミスに係る事故を防止するため、最近の情報通信技術の進展を踏まえ、消途に検討を行う。

(2) 工事ミスに係る事故防止対策

工事ミスに係る事故を防止するため、配管工事に係るガス漏えい防止措置に関する規定の整備等技術基準の見直しを2001年度中を目途に検討を行う。

また、液化石油ガス設備士の資質を向上させるための対策を講ずる。

(3) 設備維持・管理不良に係る事故防止対策

設備の維持・管理不良による事故を防止するため、販売事業者において組織的な安全対策、保安教育の徹底及び内部監査体制の整備等を図る。


(4) その他

ガス漏えい事故を防止するため、質量販売対応型安全機器の技術開発、パンフレット等による一般消費者等に対する保安啓発等を引き続き行う。消費者と直結した保安啓発活動の方策を2002年度中を目途に整備する。

具体的には、各都道府県エルピーガス協会に置かれている消費者相談員、保安専門技術者、有識者等と消費者との間で、インターネット等の通信手段を活用するなど双方向の情報ネットワークを構築し、消費者に対する適切な情報やアドバイスの提供、保安に関する意見交換等を通じ、消費者の保安意識の一層の高揚等を図る。

また、高齢化社会に対応した保安確保の在り方について、2002年度中を目途に検討を行う。


なお、2001年度以降の主要なLPガス事故防止対策・施策については、表-19を参照。

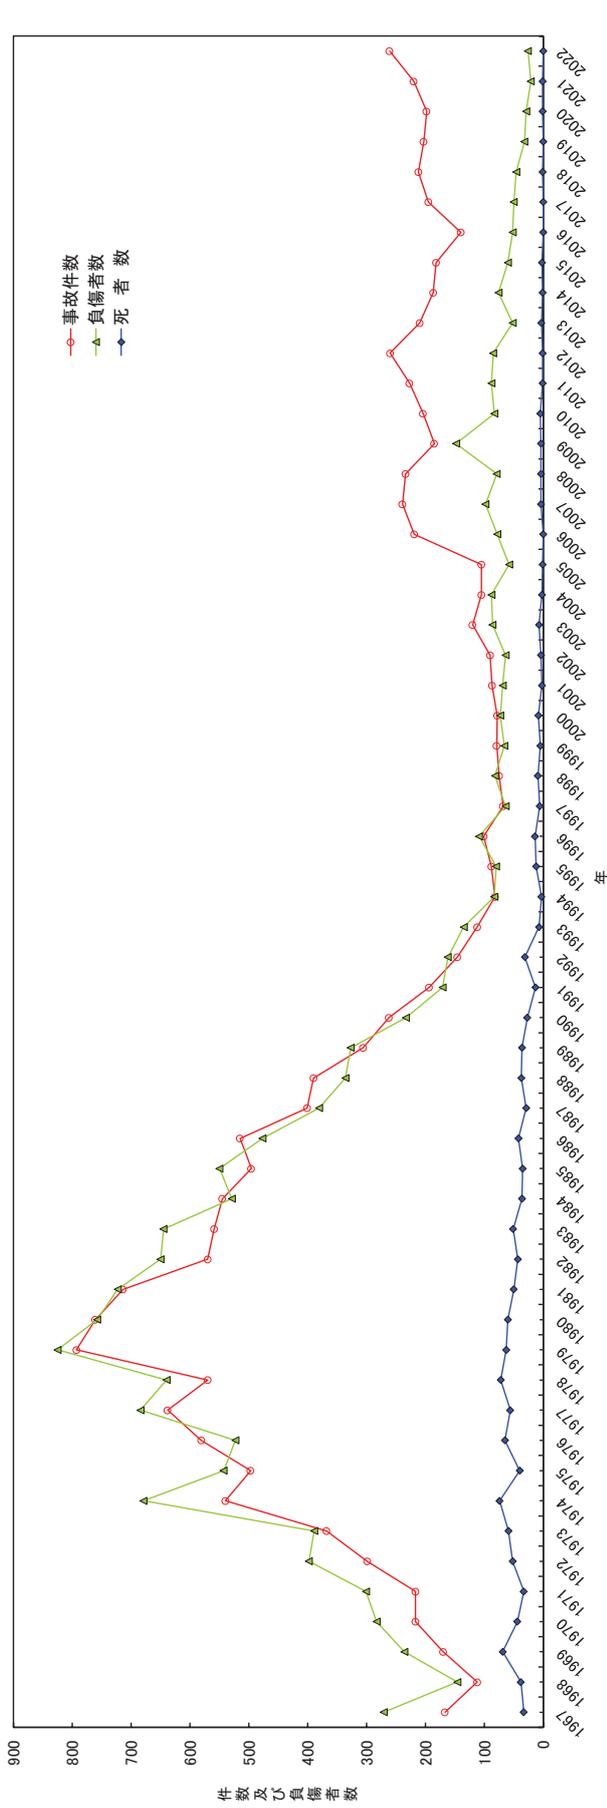

年	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
事故件数	167	112	170	217	217	299	368	540	497	581	638	570	793	761	714	570	559	545	496	515	401	390	306	262	194	146	112	82	88	101	68	75	79	78	87	90	120	105	105	219	239	
前年比(%)	▲34	▲33	▲52	▲28	0	▲38	▲23	▲47	▲8	▲17	▲10	▲11	▲39	▲4	▲6	▲20	▲2	▲3	▲9	▲4	▲22	▲3	▲22	▲14	▲26	▲23	▲27	▲7	▲15	▲33	▲10	▲5	▲1	▲12	▲3	▲33	▲3	▲3	▲13	0	109	9
死者数	33	38	69	44	53	52	59	74	40	65	56	72	63	60	50	43	51	36	55	42	29	37	36	27	13	9	7	3	12	14	6	9	5	8	2	4	7	2	1	0	1	
負傷者数	271	146	236	283	301	398	389	679	543	523	684	640	823	758	723	650	645	529	550	477	381	336	327	233	171	162	135	83	80	109	64	82	66	73	69	64	86	88	58	78	98	

年	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
事故件数	234	185	204	227	260	210	187	182	140	195	212	203	198	220	261
前年比(%)	▲2	▲21	▲10	▲11	▲15	▲19	▲11	▲3	▲23	▲39	9	4	▲2	▲11	19
死者数	4	4	5	1	1	3	1	2	0	0	1	0	1	1	0
負傷者数	79	143	83	88	85	52	76	60	52	50	46	32	29	21	26

図一1 年別事故件数及び死傷者数の推移

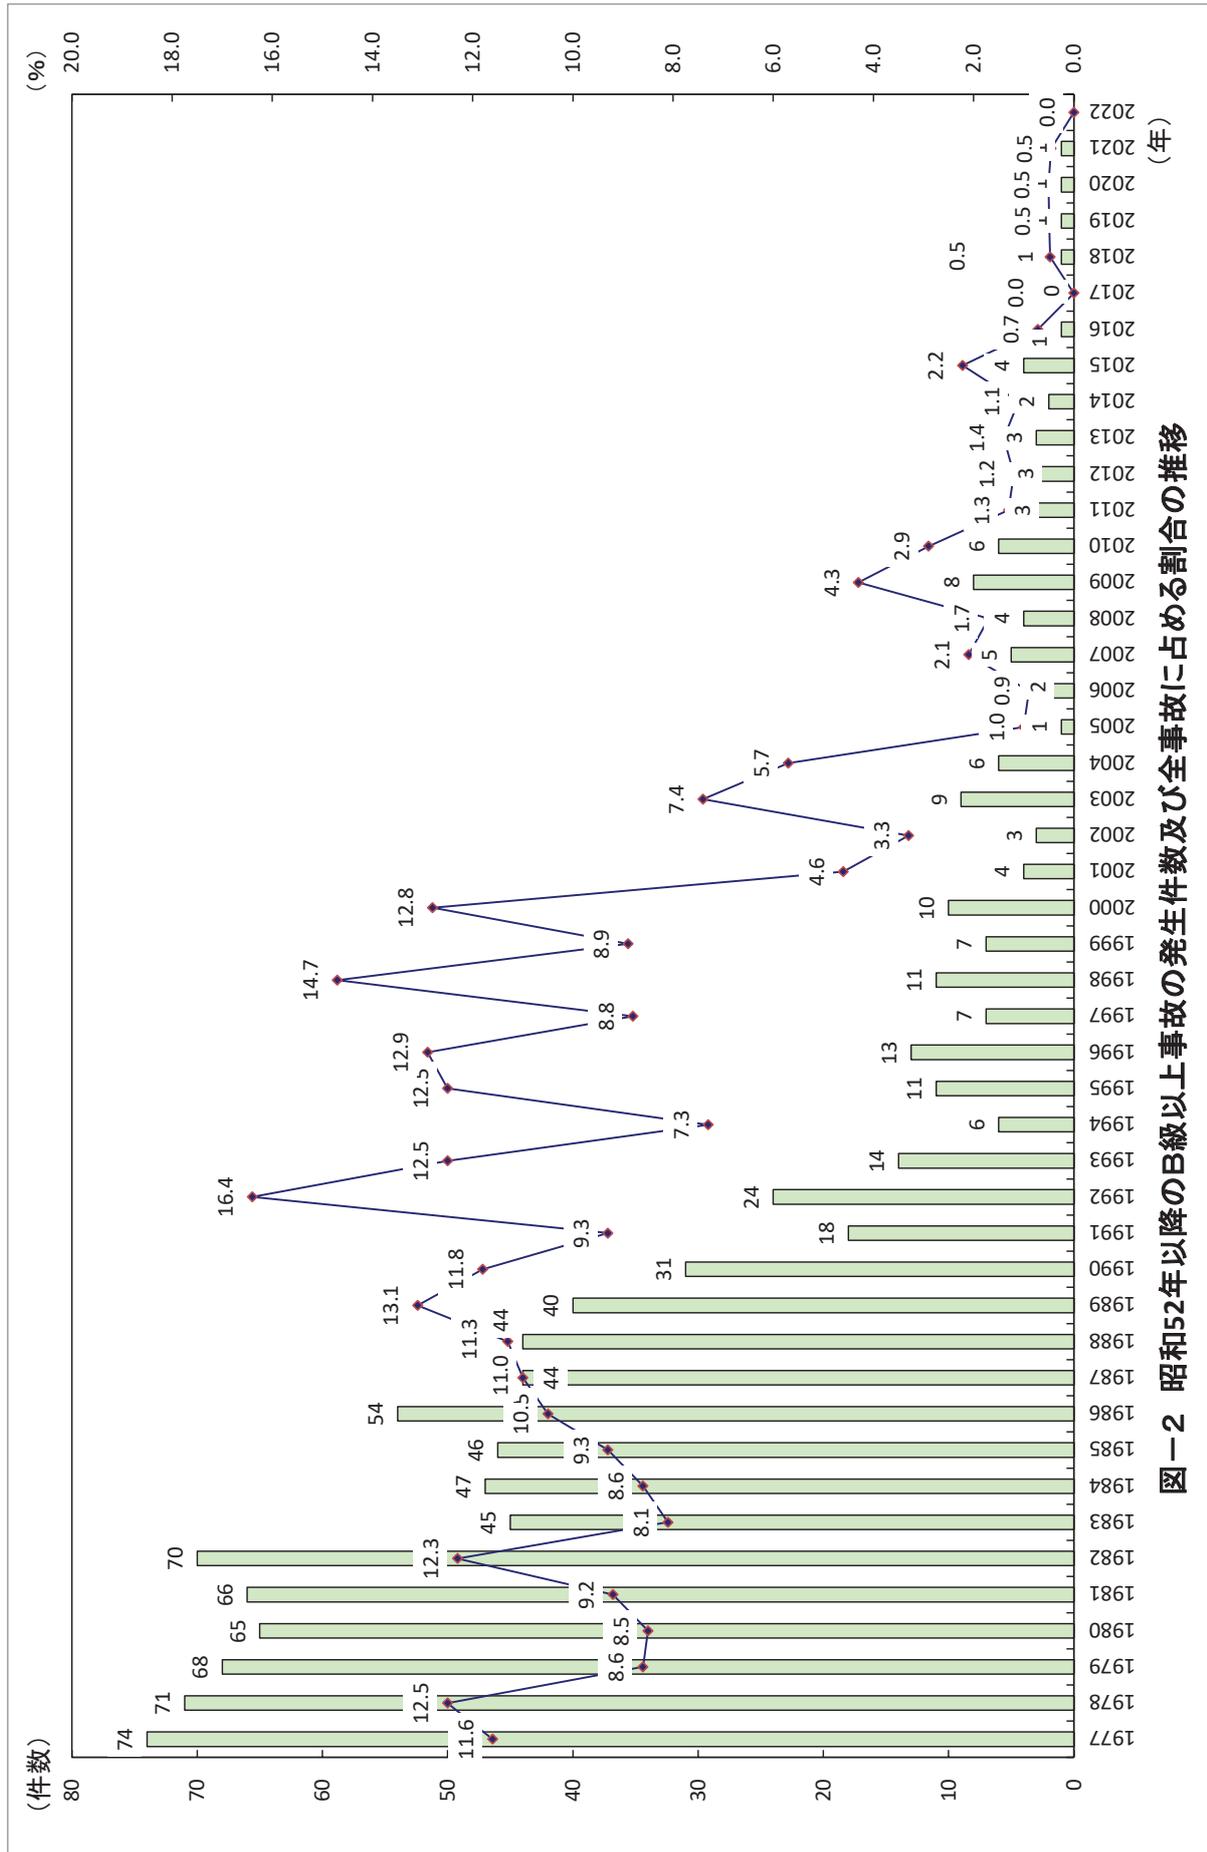

図一2 昭和52年以降のB級以上事故の発生件数及び全事故に占める割合の推移

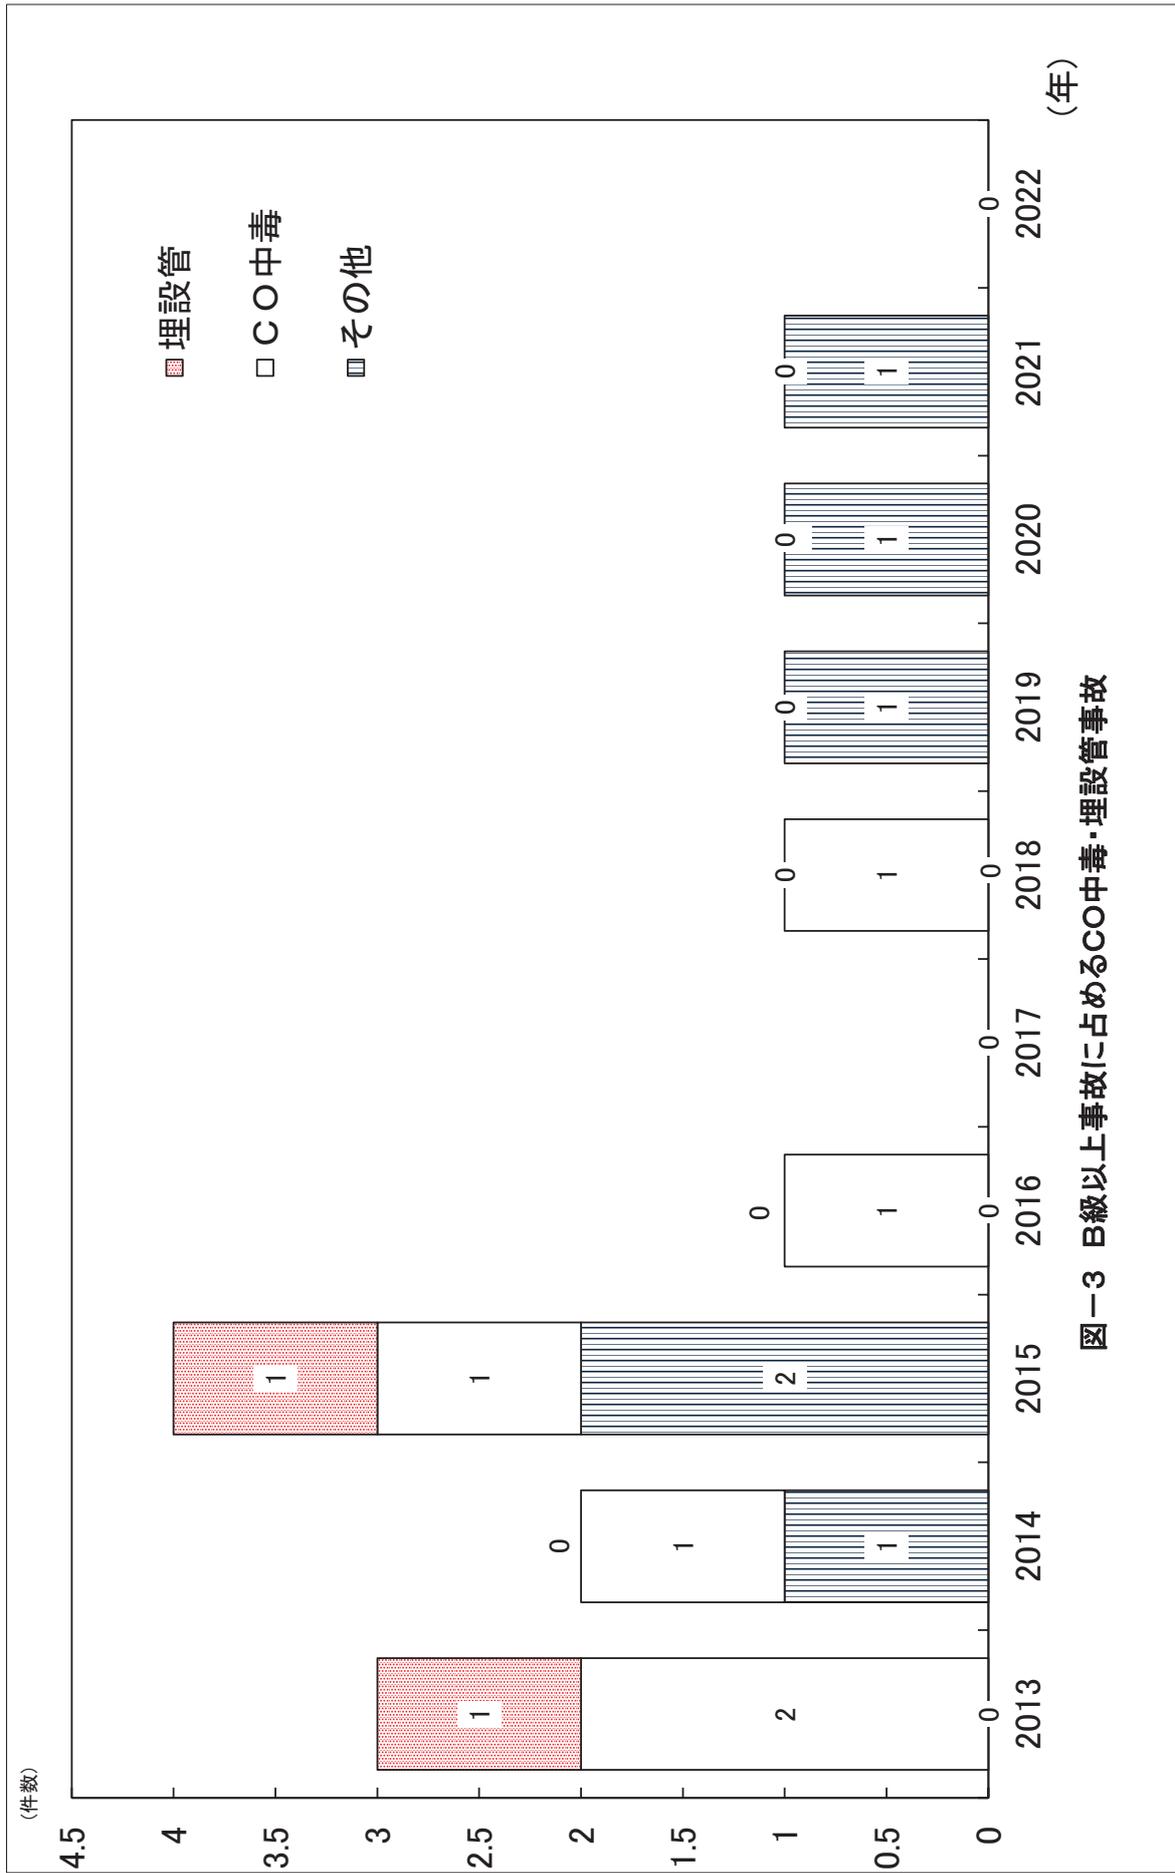


図-3 B級以上事故に占めるCO中毒・埋設管事故

表一1 B級以上事故の現象別件数及び死者数

現象	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	件数	死者																		
C O 中 毒	2	2	1	1	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
漏洩爆発(火災)	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-
内埋設管	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他(酸欠等)	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
内埋設管	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	3	3	2	1	4	2	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0

表-2 B級以上事故の漏洩等発生箇所別件数

項目	年	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
容 器		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
容器バルブ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
充てん設備		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
調 整 器		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘッダー		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高圧ホース		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ガスメーター		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他機器		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
供 給 管		1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
内埋設管		1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
配 管		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
内埋設管		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
末端ガス栓		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
室内ゴム管		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
こ ん ろ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
炊 飯 器		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
レ ン ジ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
オーブン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瞬間湯沸器		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ふろがま		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ストーブ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
業務用燃焼器		1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
その他の燃焼器		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
そ の 他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明		-	-	1	-	-	-	-	1	1	-
合 計		3	2	4	1	0	1	1	1	1	0

表-3 消費設備に係る安全器具設置先事故発生状況

年 項目	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
全事故件数	210	187	182	140	195	212	203	198	220	261
消費設備に係る 事故件数	109	96	99	61	108	109	111	87	90	114
消費設備に係る 安全器具設置先 事故発生件数	41	27	32	31	43	55	58	44	54	61
うち B級事故件数	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
うち CO中毒事故 件数	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0

表-4 CO中毒事故（酸欠事故は除く）年別事故件数及び死症者数

年	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
項目										
件数	4	3	4	9	3	6	0	0	0	0
内B級以上事故	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0
死者(人)	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0
症者(人)	4	4	12	29	5	14	0	0	0	0
内B級以上事故	1	0	7	15	0	0	0	0	0	0

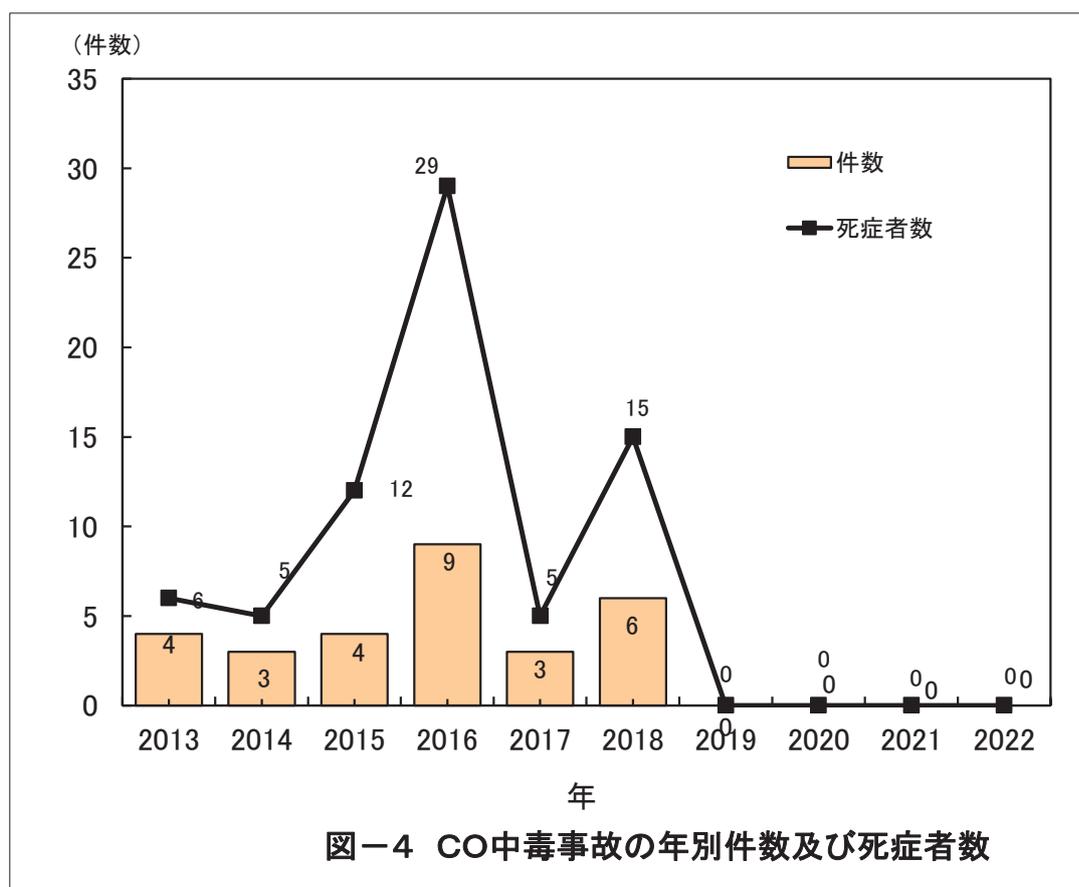


表-5 CO中毒事故の燃焼器具別発生件数

燃焼器具		年										合計
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
瞬間湯沸器	開放式	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1 (3.4)
	CF式	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1 (3.4)
	FF式	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1 (3.4)
	RF式	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2 (6.9)
	計	0	1	1	2	0	1	0	0	0	0	5 (17.2)
ふろがま	CF式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (3.4)
	BF式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (0.0)
	RF式	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (3.4)
	型式不明	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1 (3.4)
	計	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3 (10.3)
	ストーブ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (0.0)
	その他 (業務用燃焼器等)	3	1	3	7	2	5	0	0	0	0	21 (72.4)
	合計	4	3	4	9	3	6	0	0	0	0	29 (100.0)

表-6 CO中毒事故の燃焼器具別原因別件数  
(2013年～2022年)

原因		排 気 設 備 等						燃焼状態等		そ の 他	不 明	合 計	
		排気筒未設置	鳥の巣等による閉塞	ずれ・外れ又は腐食等	排気ファンの電源切り等	排気筒不良(基準不適合)等	排気筒トップ異常(逆設置等)	屋内設置(RF式)	長時間使用・換気不良				燃焼器具不良
燃 焼 器 具													
瞬 間 湯 沸 器	開放式 (5号以下)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	CF式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	FF式	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	RF式	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
	計	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	5
ふ ろ が ま	CF式	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	RF式	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	型式不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	計	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3
ストーブ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他 (業務用燃焼器等)		0	1	0	5	0	0	0	8	2	3	2	21
合計		0	1	0	5	0	0	2	9	4	6	2	29

表-7 CO中毒事故の燃焼器具別件数、死症者数及び1件当たりの死症者数  
(2013年～2022年)

燃焼器具		件数	死症者数		1件当たりの死症者数		
			死者	症者	死者	症者	死症者
瞬間湯沸器	開放式 (5号以下)	1	1	0	1.00	0.00	1.00
	CF式	1	0	1	0.00	1.00	1.00
	FF式	1	0	1	0.00	1.00	1.00
	RF式	2	0	6	0.00	3.00	3.00
	計	5	1	8	0.20	1.60	1.80
ふろがま	CF式	1	1	0	1.00	0.00	1.00
	RF式	1	1	0	1.00	0.00	1.00
	型式不明	1	0	1	0.00	1.00	1.00
	計	3	2	1	0.67	0.33	1.00
ストーブ		0	0	0	0.00	0.00	0.00
その他 (業務用燃焼器等)		21	1	59	0.05	2.81	2.86
合計		29	4	68	0.14	2.34	2.48
CO中毒事故以外の 爆発・火災事故等		1979 (261)	5 (0)	376 (26)	0.00 (0.00)	0.19 (0.10)	0.19 (0.10)
全事故		2008 (261)	9 (0)	444 (26)	0.00 (0.00)	0.22 (0.10)	0.23 (0.10)

注) ( )内は2022年の件数及び死症者数(内数)並びに1件当たりの死症者数

表-8 埋設管事故の年別件数及び死傷者数

項目	年	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	件数		25	27	28	33	46	61	50	58	58
うちB級事故		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
死者(人)		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
傷者(人)		2	0	1	0	1	3	1	0	1	0
うちB級事故		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

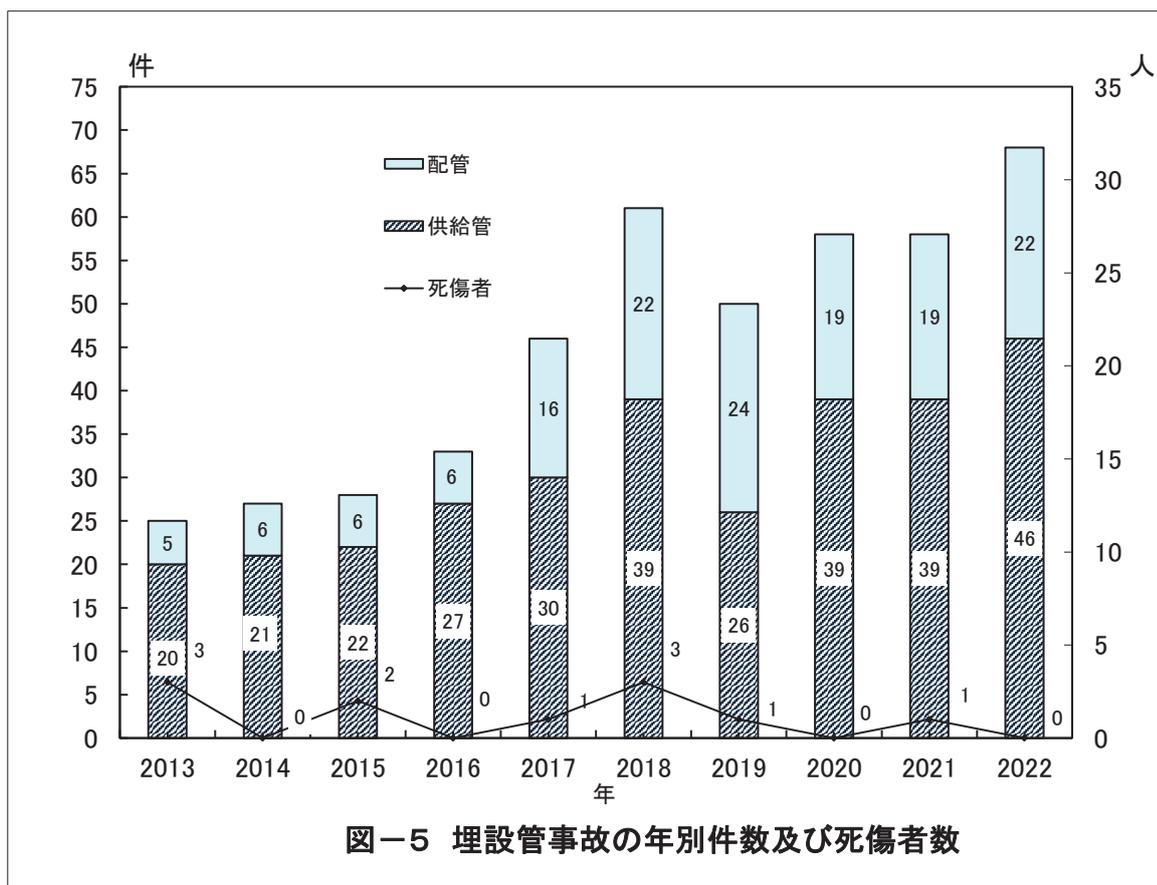


図-5 埋設管事故の年別件数及び死傷者数

表－9 埋設管に係る年別漏えい等発生箇所別原因別件数

漏えい等 発生箇所	漏洩原因	年										合計
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
供給管	損傷	18	13	16	23	24	32	25	34	36	43	264
	他工事業者	13	10	12	21	23	29	24	29	34	39	234
	消費者による	0	0	0	2	1	1	0	3	2	2	11
	地盤沈下	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	5
	その他	5	2	3	0	0	1	0	1	0	2	14
	腐食・劣化	2	6	4	4	6	7	1	5	1	3	39
	その他	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	接続不良	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	工事中酸欠	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	その他	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	不明	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	4
	計		20	21	22	27	30	39	26	39	39	46
配管	損傷	2	4	0	6	6	14	19	12	15	17	95
	他工事業者	1	4	0	6	5	10	16	9	14	14	79
	消費者による	0	0	0	0	0	3	1	3	1	3	11
	地盤沈下	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	その他	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3
	腐食・劣化	2	2	6	0	10	8	5	6	3	5	47
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不明	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	
計		5	6	6	6	16	22	24	19	19	22	145
合計	損傷	20	17	16	29	30	46	44	46	51	60	359
	他工事業者	14	14	12	27	28	39	40	38	48	53	313
	消費者による	0	0	0	2	1	4	1	6	3	5	22
	地盤沈下	0	1	1	0	0	2	2	1	0	0	7
	その他	6	2	3	0	1	1	1	1	0	2	17
	腐食・劣化	4	8	10	4	16	15	6	11	4	8	86
	その他	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	接続不良	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	工事中酸欠	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	その他	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	不明	1	2	0	0	0	0	0	1	3	0	7
	合計		25	27	28	33	46	61	50	58	58	68

表-10 質量販売先における事故発生件数

項目 \ 年	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
件数	7 (0)	11 (1)	6 (1)	5 (0)	12 (0)	4 (0)	6 (1)	3 (0)	5 (0)	3 (0)
50kg容器	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0
20kg容器	0	2 (1)	3 (1)	0	0	0	1	1	1	0
10kg容器	1	2	2	2	5	1	1 (1)	2	1	1
8kg容器	0	4	1	1	2	3	1	0	2	1
5kg容器	4	1	0	1	2	0	3	0	1	1
2kg容器	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
その他	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0

( )内はB級事故で内数

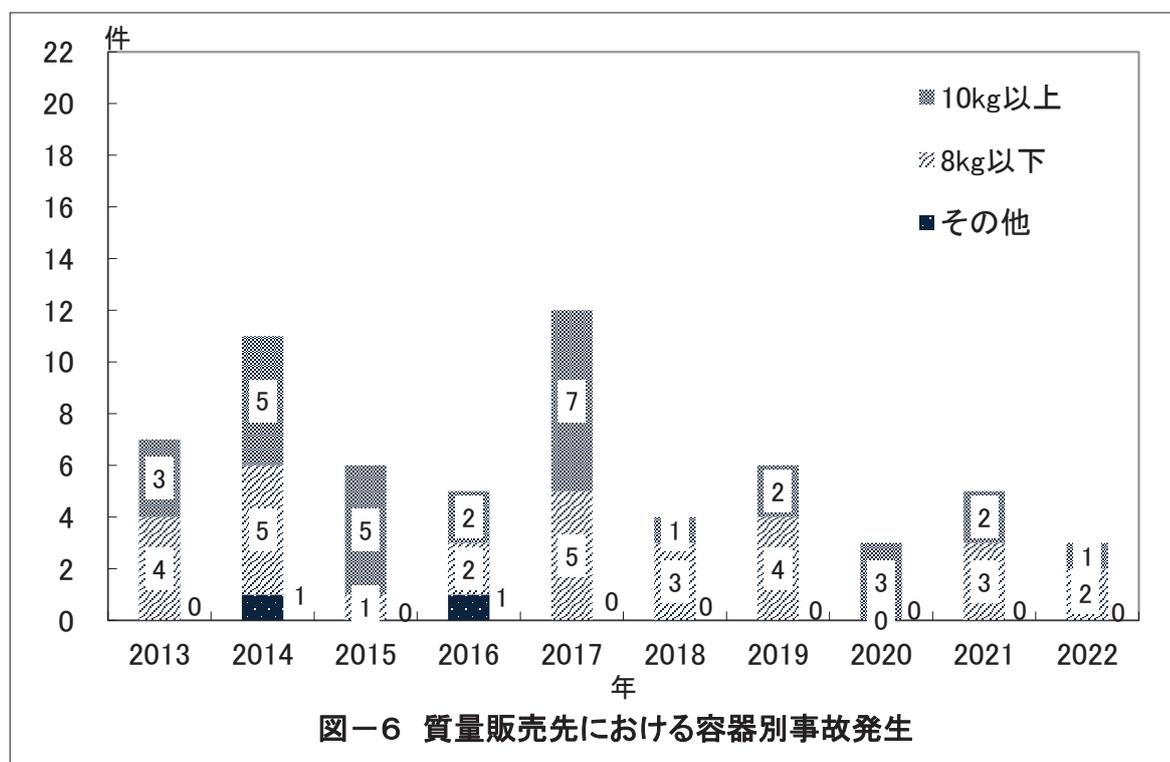


表-11 原因者別事故件数

原因者	年	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	一般消費者等		77	59	60	45	54	68	56	39	48
一般消費者等及び 販売事業者		3	6	4	0	3	2	2	9	5	7
販売事業者		25	16	29	24	29	21	34	33	21	53
設備工事事業者及び 販売事業者等		3	3	0	2	0	0	0	0	0	1
保安機関及び 販売事業者等		1	5	3	1	6	7	7	7	11	9
配送センター及び 販売事業者等		2	0	0	0	1	0	1	4	2	1
設備工事事業者		5	3	2	2	11	3	1	3	3	5
充てん事業者		1	1	0	2	1	0	0	0	3	1
配送センター		1	2	0	4	6	3	1	3	7	1
器具メーカー		3	1	4	3	1	3	5	14	11	5
自然災害(雪害等)		40	40	34	8	12	34	9	1	21	27
その他		31	34	32	36	54	59	62	61	70	78
他工事事業者		18	19	16	34	49	48	58	54	64	72
動物(ねずみ等)		0	1	1	0	0	0	1	1	0	1
その他		13	14	15	2	5	11	3	6	6	5
不明		18	17	14	13	17	12	25	24	18	18
合計		210	187	182	140	195	212	203	198	220	261

表－12 年別・建物用途別事故件数

項目 \ 年	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
一般住宅	77	71	77	44	65	89	72	84	85	129
共同住宅	54	48	35	40	55	50	50	59	68	58
旅館	2	2	0	2	6	1	3	3	1	2
飲食店	39	23	26	14	28	24	31	18	23	32
学校	5	4	5	7	11	8	7	8	2	8
病院	3	1	2	2	1	1	1	2	2	4
工場	2	1	3	2	3	3	1	2	3	1
事務所	0	5	1	3	3	7	5	5	5	3
道路下(側溝含む)	4	2	3	4	3	2	4	0	3	1
その他	24	30	30	22	20	27	29	17	28	23
合計	210	187	182	140	195	212	203	198	220	261

表－13 現象別事故件数

項目 \ 年	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
漏えい	113	98	102	85	114	148	148	148	168	203
漏えい爆発(火災)	48	59	43	27	43	33	26	19	25	30
火災(爆発を除く)	43	27	31	19	35	24	29	31	27	28
CO中毒・酸欠	6	3	6	9	3	7	0	0	0	0
合計	210	187	182	140	195	212	203	198	220	261

表-14 漏えい等発生箇所別事故件数

項目		年									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
供給設備	容器	4	4	3	3	4	0	6	5	7	10
	容器バルブ	2	3	1	8	4	1	4	1	3	2
	高圧ホース	15	9	12	7	15	8	8	17	22	20
	ヘッダー	2	0	2	2	1	1	2	0	1	1
	調整器	31	20	20	9	13	21	11	25	26	21
	バルク貯槽	1	9	4	3	2	4	3	4	2	5
	供給管	43	45	36	38	40	52	42	47	56	76
	内埋設管	20	21	22	27	31	39	26	39	39	46
	ガスメーター	1	0	2	6	7	11	8	7	6	5
	その他機器	0	0	0	2	0	2	7	4	1	5
計	99	90	80	78	86	100	91	110	124	145	
消費設備	配管	17	24	26	10	39	46	54	42	42	60
	内埋設管	5	6	6	6	16	22	24	19	19	22
	末端ガス栓	11	10	11	5	11	13	13	12	11	8
	金属フレキ管	5	7	6	5	7	1	4	2	3	4
	低圧ホース	9	0	4	2	2	5	1	4	3	2
	室内ゴム管	7	5	12	3	4	5	4	2	4	9
	こんろ	3	9	3	3	4	3	2	0	0	4
	炊飯器	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	レンジ	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2
	オーブン	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	瞬間湯沸器	2	3	3	4	7	2	3	1	5	6
	ふろがま	20	14	12	8	7	13	6	11	7	7
	ストーブ	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0
	業務用燃焼器	29	23	19	20	23	21	18	9	9	8
	その他の燃焼器	2	0	1	0	1	0	1	0	0	1
その他	0	0	2	0	2	0	3	3	1	3	
計	109	96	99	60	109	109	111	87	88	114	
充てん設備	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	
その他	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	
不明	2	1	2	2	0	2	1	1	3	2	
合計	210	187	182	140	195	212	203	198	220	261	

表-15 原因別事故件数

項目		年									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
接 続 不 良		12	14	20	21	30	16	24	25	23	26
腐 食 ・ 損 傷		68	56	58	54	87	105	100	97	111	133
故 障 ・ 不 具 合		3	1	7	5	7	6	15	22	12	7
誤 操 作	未使用末端閉止弁	10	6	8	2	7	11	6	8	5	4
	燃焼器具未設続	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1
燃焼器具の過熱		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
燃 焼 器 具	点 火 ミ ス	36	33	21	16	16	17	16	13	12	12
	立 消 え	0	1	1	1	1	2	0	0	0	0
弁・栓等不完全閉止、 閉め忘れ		8	6	5	8	11	7	11	6	9	5
給 排 気 設 備 不 良		0	1	0	4	0	0	0	0	1	0
燃焼不良及び換気不良		4	2	2	5	3	5	0	0	0	0
雪 害 等 の 自 然 災 害		40	40	34	8	12	34	8	1	21	44
そ の 他		12	13	15	8	11	4	13	10	13	13
不 明		16	14	11	8	8	5	9	16	13	16
計		210	187	182	140	195	212	203	198	220	261

表-16 年別漏えい等発生箇所別原因別件数

(1) 供給設備関係

漏えい等発生箇所		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	合計	
原因													
容器	損傷	2	2	0	0	0	0	0	1	4	1	10	
	腐食・劣化	2	1	1	2	1	0	2	2	2	1	14	
	その他、不明	0	1	2	1	3	0	4	2	1	8	22	
	計	4	4	3	3	4	0	6	5	7	10	46	
容器バルブ	機器等接続不良	0	0	1	4	0	1	1	0	2	0	9	
	損傷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	バルブ閉め忘れ、 不完全閉止	0	0	0	0	3	0	0	1	1	0	5	
	その他、不明	2	3	0	4	1	0	3	0	0	1	14	
計	2	3	1	8	4	1	4	1	3	2	29		
高圧ホース	機器等接続不良	2	3	4	3	7	4	3	12	15	6	59	
	損傷	9	3	3	0	5	3	3	3	4	12	45	
	腐食・劣化	2	0	0	0	2	1	0	0	1	2	8	
	その他、不明	2	3	5	1	1	0	2	2	2	0	18	
計	15	9	12	4	15	8	8	17	22	20	130		
調整器	接続不良	0	1	1	2	5	1	3	5	1	4	23	
	損傷	26	17	17	5	5	14	1	2	12	12	111	
	腐食・劣化	2	2	0	1	0	3	1	3	0	1	13	
	故障	1	0	0	1	1	0	6	12	10	4	35	
	その他、不明	2	0	2	0	2	3	0	3	3	0	15	
計	31	20	20	9	13	21	11	25	26	21	197		
バルク貯槽	弁開放等	1	3	2	0	1	2	0	2	1	2	14	
	工事ミス	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	4	
	その他、不明	0	6	1	2	1	2	2	2	1	2	19	
計	1	9	4	3	2	4	3	4	2	5	37		
供給管	埋設	接続不良	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		損傷	18	15	17	23	27	32	25	33	37	43	270
		腐食・劣化	2	5	4	4	4	7	1	5	2	3	37
		その他、不明	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	3
	計	20	21	22	27	31	39	26	39	39	46	310	
	露出・その他	接続不良	1	2	3	2	2	0	2	0	0	2	14
		損傷	19	21	8	9	6	11	7	6	13	23	123
		腐食・劣化	2	0	3	3	1	2	7	2	4	4	28
		その他、不明	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	4
	計	23	24	14	15	9	13	16	8	17	30	169	
小計	43	45	36	42	40	52	42	47	56	76	479		
ガスメーター	機器等接続不良	0	0	0	4	6	2	4	5	2	0	23	
	損傷	0	0	1	1	1	9	3	1	2	3	21	
	その他、不明	1	0	1	1	0	0	1	1	2	2	9	
計	1	0	2	6	7	11	8	7	6	5	53		
その他		2	0	2	4	1	3	9	4	2	6	33	
合計		99	90	80	79	86	100	91	110	124	145	1004	



## (3)その他、不明等

	年										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	合計
充てん設備	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	4
その他	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3
漏洩発生箇所等不明なもの	2	1	2	1	0	2	1	1	3	2	15

総 合 計	年										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	合計
事故発生件数 (件)	210	187	182	140	195	212	203	198	220	260	2007
死者数 (人)	3	1	2	0	0	1	0	1	1	0	9
負傷者数 (人)	52	76	60	52	50	46	32	29	21	26	444
(参考)死者・負傷者事故発生件数(件)	45	51	36	27	40	30	21	11	21	22	304
漏えい	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	7
漏えい爆発(火災)	24	38	21	16	25	16	15	6	13	14	188
火災(爆発を除く)	15	9	8	1	11	7	6	4	7	7	75
CO中毒・酸欠	6	3	6	9	3	7	0	0	0	0	34
(参考)死者・負傷者人数(人)	55	77	62	52	50	47	32	30	22	26	453
漏えい	0	1	1	1	1	0	0	1	1	3	9
漏えい爆発(火災)	30	50	38	21	29	23	24	25	14	16	270
火災(爆発を除く)	17	21	8	1	15	7	8	4	7	7	95
CO中毒・酸欠	8	5	15	29	5	17	0	0	0	0	79

表-17 都道府県別事故件数及び消費世帯百万戸当たりの事故件数

経済局	年	2017	2018	2019	2020	2021	5年間平均	2022	消費者戸数	2017	2018	2019	2020	2021	5年間平均	2022
	県別						2017~2021								2017~2021	
北海道	北海道	9	22	17	9	16	14.6	29	1,436,249	6.2	10.8	5.6	11.0	11.1	8.9	20.2
東北	青森	2	3	0	0	0	1.0	0	428,924	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0
	秋田	1	1	2	3	5	2.4	10	236,026	4.9	9.9	14.9	19.9	21.2	14.2	42.4
	岩手	2	1	0	1	7	2.2	7	404,690	8.3	0.0	3.2	16.9	17.3	9.2	17.3
	山形	4	5	4	1	4	3.6	6	293,172	12.6	12.5	4.2	13.5	13.6	11.3	20.5
	宮城	4	2	3	3	2	2.8	4	556,164	5.0	3.3	2.2	3.6	3.6	3.6	7.2
	福島	10	13	6	3	2	6.8	8	524,930	24.2	15.1	7.7	3.6	3.8	10.9	15.2
関東	栃木	1	3	3	6	5	3.6	4	509,332	2.9	8.9	18.2	9.4	9.8	9.8	7.9
	茨城	2	5	2	2	5	3.2	6	708,624	4.7	4.8	4.9	6.9	7.1	5.7	8.5
	千葉	10	12	7	8	12	9.8	11	697,166	16.8	11.8	17.1	16.8	17.2	16.0	15.8
	埼玉	12	13	13	18	17	14.6	10	1,208,602	10.3	10.5	13.3	13.9	14.1	12.4	8.3
	群馬	7	3	5	5	5	5.0	2	508,105	17.0	12.4	10.1	9.3	9.8	11.7	3.9
	東京	6	9	11	12	7	9.0	6	455,153	1.6	4.8	3.1	15.1	15.4	8.0	13.2
	神奈川	21	23	28	23	16	22.2	19	994,364	22.4	32.0	20.8	14.6	16.1	21.2	19.1
	新潟	4	9	5	4	6	5.6	6	243,198	15.7	15.9	16.2	20.0	24.7	18.5	24.7
	長野	6	3	4	9	4	5.2	12	626,848	5.6	7.4	14.8	6.2	6.4	8.1	19.1
	山梨	2	1	1	1	2	1.4	1	279,144	10.9	0.0	4.7	7.0	7.2	6.0	3.6
	静岡	5	4	5	4	2	4.0	2	685,614	7.5	7.6	6.1	2.8	2.9	5.4	2.9
中部	愛知	5	3	4	5	11	5.6	18	978,526	4.1	3.2	1.6	9.2	11.2	5.9	18.4
	三重	2	0	0	1	7	2.0	6	476,293	6.0	0.0	3.3	4.1	14.7	5.6	12.6
	岐阜	7	8	7	9	4	7.0	6	547,977	13.6	19.6	11.7	12.4	7.3	12.9	10.9
	富山	3	3	0	2	1	1.8	2	235,511	14.3	0.0	9.5	4.2	4.2	6.4	8.5
	石川	4	2	1	2	2	2.2	1	275,815	15.1	3.8	7.7	3.6	7.3	7.5	3.6

経済局	年 県別	2017	2018	2019	2020	2021	5年間 平均 2017~ 2021	2022	消費者戸数	2017	2018	2019	2020	2021	5年間 平均 2017~ 2021	2022
		近畿	福井	0	1	1	3	1		1.2	2	183,545	0.0	6.4	6.6	16.1
	滋賀	3	3	4	0	4	2.8	5	256,527	16.4	22.4	22.8	0.0	15.6	15.4	19.5
	京都	2	1	0	1	4	1.6	2	211,259	10.9	0.0	0.0	4.6	18.9	6.9	9.5
	奈良	4	1	1	3	2	2.2	3	164,441	29.6	7.6	7.7	17.5	12.2	14.9	18.2
	和歌山	4	0	1	3	3	2.2	4	232,517	20.2	5.1	5.3	12.3	12.9	11.2	17.2
	大阪	7	5	7	7	4	6.0	6	265,575	14.5	14.1	13.3	24.9	15.1	16.4	22.6
	兵庫	5	3	1	1	7	3.4	9	472,788	8.6	1.7	1.7	2.1	14.8	5.8	19.0
中国	鳥取	10	5	5	2	6	5.6	5	137,927	65.8	33.6	34.5	14.1	43.5	38.3	36.3
	岡山	7	3	5	3	1	3.8	8	463,608	12.7	8.5	8.4	6.4	2.2	7.6	17.3
	島根	1	0	1	3	6	2.2	2	198,450	5.8	6.0	6.0	14.9	30.2	12.6	10.1
	広島	3	6	4	12	6	6.2	9	568,877	4.5	6.1	6.3	19.6	10.5	9.4	15.8
	山口	1	6	4	0	7	3.6	2	309,813	3.2	13.3	12.8	0.0	22.6	10.4	6.5
四国	徳島	0	1	1	0	0	0.4	1	212,494	0.0	5.6	5.7	0.0	0.0	2.3	4.7
	香川	1	0	2	1	1	1.0	0	239,293	4.2	8.6	8.7	4.1	4.2	6.0	0.0
	高知	2	0	1	0	0	0.6	1	247,177	9.3	4.8	5.2	0.0	0.0	3.9	4.0
	愛媛	0	2	3	3	2	2.0	4	442,970	0.0	6.0	5.8	6.7	4.5	4.6	9.0
九州	福岡	5	6	9	7	10	7.4	5	1,139,081	3.1	7.0	6.8	6.2	8.8	6.4	4.4
	佐賀	1	3	6	6	2	3.6	3	194,735	5.6	39.0	39.6	30.1	10.3	24.9	15.4
	長崎	1	4	5	5	0	3.0	6	317,650	4.2	21.3	21.3	15.6	0.0	12.5	18.9
	大分	0	3	3	2	1	1.8	1	356,212	0.0	10.2	10.3	5.6	2.8	5.8	2.8
	熊本	3	0	2	0	3	1.6	1	456,350	7.9	5.4	5.6	0.0	6.6	5.1	2.2
	宮崎	1	2	1	3	2	1.8	5	296,112	3.7	3.8	3.9	10.0	6.8	5.6	16.9
	鹿児島	0	7	6	1	4	3.6	1	483,984	0.0	12.1	12.2	2.0	8.3	6.9	2.1
沖縄	沖縄	5	2	2	1	2	2.4	0	591,362	9.2	3.6	3.5	1.7	3.4	4.3	0.0
合計		195	212	203	198	220	205.6	261	21,753,174	8.4	8.8	9.0	8.9	10.1	9.0	12.0

注) 消費者戸数は、LPガス消費者世帯数 (LPガス事業団広報 2023年1月15日 No.223 (一財)全国LPガス保安共済事業団より)

表一18 所管別事故発生状況

所管 \ 年	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
本省	33	20	20	28	38	29	20	24	38	43
保安監督部	49	47	64 (1)	33	73	82 (1)	94	95	99	94
都道府県	126 (3)	117 (2)	97 (3)	77 (1)	79	96	86 (1)	76 (1)	83 (1)	123
所管無記載	2	3	1	2	5	5	3	3	0	1
合計	210 (3)	187 (2)	182 (4)	140 (1)	195 (0)	212 (1)	203 (1)	198 (1)	220 (1)	261 (0)

※1 ( )内はB級以上事故

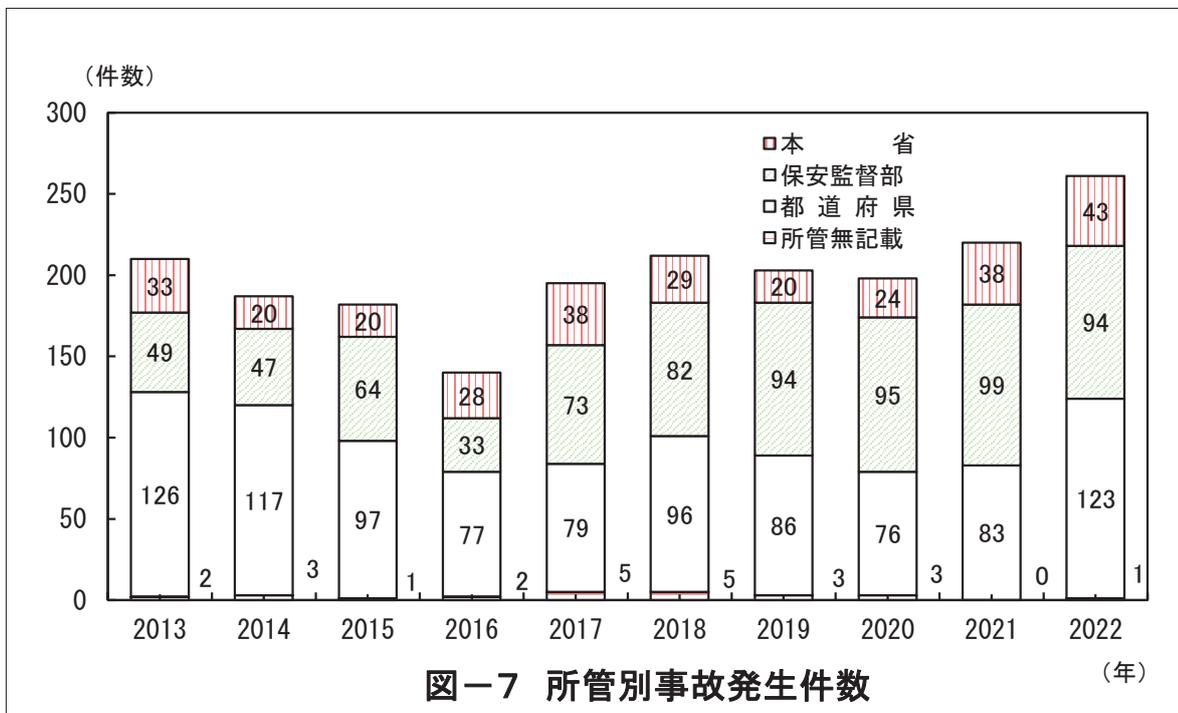


表-19 LPガス事故件数、死傷者数の推移と主な施策等

年	事故件数	死者数	傷者数	主な発生事故及び取られた措置等
1967(S.42)	167	33	271	○12月28日、LPガス法公布一高圧ガス取締法から分離し、液化石油ガスの販売、液化石油ガス器具等の製造及び販売等に係る規制を目的として制定
1968(S.43)	112	38	146	○3月1日、LPガス法施行
1969(S.44)	170	69	236	
1970(S.45)	217	44	283	
1971(S.46)	217	33	301	
1972(S.47)	299	52	398	○12月6日、LPガス法規則改正(原則LPガスを体積販売することを義務化)
1973(S.48)	368	59	389	
1974(S.49)	540	74	679	
1975(S.50)	497	40	543	
1976(S.51)	581	65	523	
1977(S.52)	638	56	684	□6月、通商産業省立地公害局保安課に「液化石油ガス保安対策室」設置 □8月、高圧ガス及び火薬類保安審議会が「液化石油ガス消費者保安体制のあり方」について答申
1978(S.53)	570	72	640	□7月、LPガス設備保安総点検事業の実施(設備改善の期間を含め3年間) ○7月3日、LPガス法改正(周知の義務化、認定調査機関及び液化石油ガス設備士制度の創設、液化石油ガス器具等の範囲拡大等)
1979(S.54)	793	63	825	○5月10日、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律公布(特監法)
1980(S.55)	761	60	758	●8月16日、静岡駅前ビル地下街で都市ガス爆発事故発生、死者15名、重軽傷者222名
1981(S.56)	714	50	723	○2月17日、高取法液石則改正(LPガスの着臭濃度強化(臭気感知混入率1/200→1/1000)) ○2月18日、LPガス法規則改正(地下室等の保安基準の制定、共同住宅、業務用施設等に対しガス漏れ警報器設置義務付け)
1982(S.57)	570	43	650	●1月、神奈川県川崎市の小学校で埋設管に起因する多量の漏えい事故が発生 □2月4日付通商産業省立地公害局長名で各通商産業局長及び各都道府県知事宛「埋設管に係る液化石油ガス設備の緊急一斉点検の実施について」を通達 □2月から「埋設管に係る液化石油ガス設備の緊急一斉点検」を実施 ○10月1日、LPガス法省令補完基準改正(材料及び使用制限、腐食・損傷を防止する措置等の強化) □10月1日付通商産業省立地公害局長名で各通商産業局長及び各都道府県知事宛「既存の液化石油ガス設備に係る保安の徹底について」を通達
1983(S.58)	559	51	645	●11月22日、静岡県掛川市のレクリエーションセンター内でLPガス爆発事故が発生、死者14名、重軽傷者27名 □11月26日付通商産業省立地公害局長名で各通商産業局長及び各都道府県知事宛「液化石油ガス保安対策について」を通達
1984(S.59)	545	36	529	○7月3日、LPガス法規則改正(料理飲食店等に対し、移動式燃焼器の末端ガス栓に過流出安全機構付ガス栓の使用義務付け、末端ガス栓と燃焼器との接続方法強化)
1985(S.60)	496	35	550	□7月、「LPガス消費者保安対策研究会」報告 □10月、毎年10月を「LPガス消費者保安月間」と定める
1986(S.61)	515	42	477	□5月、「LPガス安全器具普及懇談会」報告が出され、具体的な安全器具の普及施策とそれに伴うLPガス事故の減少化に関する目標期限(今後5年間で1/5、10年間で1/10)を定めた提言一それを受けて官民一体となり、その目標達成のための普及啓発活動開始 ○12月4日、LPガス法規則改正(移動式燃焼器の末端ガス栓に過流出安全機構付ガス栓の使用義務付け)
1987(S.62)	401	29	381	
1988(S.63)	390	37	356	●2月16日及び8月6日、北海道札幌市で居室の換気扇等の使用により浴室内の気圧が外気の気圧より低くなり、その結果、浴室内に設置されたCF式ふろがまの排気が逆流止めから浴室内に逆流して、ふろがまの不完全燃焼を引き起こしたことによる一酸化中毒が2件発生、共に死者1名(都市ガス事業) ●4月9日、鹿児島県鹿児島市の共同住宅で排気筒に取り付けられた防火ダンパーに起因するCO中毒事故が発生、死者2名 ●6月11日、福島県白河市のゴルフ場クラブハウスにおいて埋設管の腐食による爆発事故が発生、死者1名、重傷者3名、軽傷者17名 □7月8日付通商産業省立地公害局保安課長名で各都道府県液化石油ガス保安担当部長宛、「ガス器具に接続される排気筒への防火ダンパー設置に起因する一酸化炭素中毒事故防止対策について」を通達 ●7月14日、茨城県那珂郡の高校において埋設管の腐食による爆発事故が発生、重傷者4名、軽傷者5名 □7月27日付通商産業省立地公害局長名で各通商産業局長及び各都道府県知事宛「液化石油ガスの埋設管に係る保安の徹底について」を通達 □9月8日付通商産業省立地公害局保安課長名で各都道府県液化石油ガス保安担当部長宛「CF式ふろがまの排ガスによる一酸化中毒事故の防止について」を通達

年	事故 件数	死者 数	傷者 数	主な発生事故及び取られた措置等
1989(H.1)	306	36	327	<ul style="list-style-type: none"> <li>●6月13日、埼玉県春日部市の小学校において埋設管からのガス漏れがあることが発見され、改善措置が講じられた後、ガスの供給に使用している配管から以前に漏れたと思われるガスが地下ピットに滞留していたことに起因する爆発事故が発生、死者1名、重傷者1名</li> <li>□8月25日付通商産業省立地公害局保安課長名で各都道府県液化石油ガス保安担当部長宛「埋設管に係る液化石油ガス設備の点検状況について」を通達</li> <li>□9月20日付通商産業省立地公害局保安課長名で各都道府県液化石油ガス保安担当部長宛「CF式ふろがまの排ガスによる一酸化中毒事故の防止について」を通達</li> </ul>
1990(H.2)	262	27	233	□5月、「90年代の液化石油ガス消費者保安政策の在り方分科会」報告
1991(H.3)	194	13	171	
1992(H.4)	146	31	162	
1993(H.5)	112	7	13	<ul style="list-style-type: none"> <li>●5月6日、山梨県忍野村リゾートマンションでCO中毒事故発生、死者7名(簡易ガス事業)</li> <li>●7月13日、山形県米沢市の雑居ビルにおいて埋設管の腐食による爆発事故が発生、死者1名、重傷者1名、軽傷者9名</li> <li>□9月、安全器具 100%普及目標達成期限(3年早めた)ー95.2%達成</li> <li>□12月20日付通商産業省環境立地局保安課液化石油ガス保安対策室長名で各都道府県液化石油ガス保安担当課長宛「液化石油ガス販売事業者等に対する保安対策の徹底及び指導の在り方について」を通達</li> <li>○12月22日、特監法政令改正(特定ガス消費機器の追加(密閉燃焼式ふろがま等))</li> </ul>
1994(H.6)	82	3	83	<ul style="list-style-type: none"> <li>○10月26日、LPガス法規則改正(排気筒の技術上の基準強化等)</li> <li>○10月26日、通産省告示制定(使用実績を有する排気筒又は給排気部を再使用する場合の要件)</li> </ul>
1995(H.7)	88	12	80	<ul style="list-style-type: none"> <li>□1月、「LPガス保安対策の在り方研究会」中間報告</li> <li>□12月、「高圧ガス及び火薬類保安審議会液化石油ガス部会」報告</li> </ul>
1996(H.8)	101	14	109	<ul style="list-style-type: none"> <li>○3月31日、LPガス法改正(LPガス販売事業の許可制を登録制に改正、保安機関制度の創設、バルク供給に関する規制の創設等)</li> <li>○4月3日、LPガス法施行令改正(LPガス器具等の指定品目の改正等)</li> <li>●12月30日、沖縄県糸満市共同住宅で排気筒の不備に起因するCO中毒事故が発生死者5名</li> </ul>
1997(H.9)	68	6	64	<ul style="list-style-type: none"> <li>○3月10日、LPガス法規則改正(8年の法改正内容を具体化、供給設備にマイコンメータ(S型)等安全機能付の機器設置の義務化、認定販売事業者に対し、集中監視、保安確保機器の期限管理の義務付け)</li> <li>□9月、「高圧ガス及び火薬類保安審議会液化石油ガス部会保安高度化分科会」が設置され、CO中毒事故防止総合保安対策を決定した。</li> <li>□10月、燃焼器具の一斉点検事業を開始(～平成11年9月30日)</li> </ul>
1998(H.10)	75	9	82	□5月、「高圧ガス及び火薬類保安審議会液化石油ガス部会第2回保安高度化分科会」が開催され、埋設管事故防止対策及びガス漏えい防止及び漏えい拡大防止対策を決定した。
1999(H.11)	79	5	66	<ul style="list-style-type: none"> <li>○3月26日、LPガス法施行令改正(LPガス器具等の指定品目の改正)</li> <li>○8月6日、LPガス法改正(基準・認証制度見直しに伴うLPガス法改正)</li> <li>○9月30日、LPガス法規則改正(性能規定化、バルク容器を制度化)</li> </ul>
2000(H.12)	78	8	73	<ul style="list-style-type: none"> <li>○8月1日、12月26日LPガス法施行規則の例示基準が制定され、関係基準が廃止された。</li> <li>○9月26日、LPガス器具等の技術上の基準等に関する省令改正(基準・認証制度見直しに伴う省令改正)</li> <li>□5月、燃焼器具交換促進事業及び埋設管点検事業を開始(～12月)</li> <li>□12月20日、「高圧ガス及び火薬類保安審議会液化石油ガス部会第2回保安高度化分科会」が開催され、保安高度化プログラムを決定した。</li> </ul>
2001(H.13)	87	2	69	<ul style="list-style-type: none"> <li>□1月、省庁改編に伴い、経済産業省原子力安全・保安院液化石油ガス保安課を設置</li> <li>□4月13日、経済産業省原子力安全・保安院液化石油ガス保安課長名で各経済産業局、各都道府県液化石油ガス担当課宛及びLPガス関係団体宛に「LPガス保安高度化プログラムの実施について」を通達。</li> <li>□6月、経済産業省原子力・保安院に「ガス体エネルギー産業に係る保安規制に関する検討会」が望ましい保安の在り方について基本的な考え方の整理及び保安レベルの維持・向上を図る上で保安規制は如何にあるべきか検討を行うことを目的として設置され、検討が開始された。</li> <li>●10月29日、12月11日、沖縄県においてLPガスの供給設備であるペーパーライザーに高濃度の水銀を含むLPガスによって不具合が生じ、ガスが漏えいする事故が発生した。(他に11月26日、同様な事故(高圧ガス保安法対象)1件発生)</li> </ul>
2002(H.14)	90	4	64	<ul style="list-style-type: none"> <li>○10月1日、LPガス法規則改正(液化石油ガス中の水銀含有量の基準化、配管等に係る修理の基準化、埋設管(白管及び被覆白管)に係る点検・調査について基準追加、屋外に設置する燃焼器具の排気筒(屋内に設置される部分)の基準化)</li> <li>○12月27日、例示基準第39節「液化石油ガスの規格」を追加(液化石油ガス中の水銀濃度の規定)</li> </ul>
2003(H.15)	120	7	86	<ul style="list-style-type: none"> <li>○3月31日、LPガス法規則改正及びバルク告示改正(ガス放出防止器等の代替措置の追加、ガス漏れ検知器の代替措置の追加、超音波液面計の追加、貯槽及びバルク貯槽の耐圧試験の改正)</li> <li>○4月1日、例示基準第21節「貯槽の耐圧試験及び気密試験」の改正、第40節「供給管等の修理」、第41節「地盤面下に埋設した供給管及び配管(垂鉛めっきを施したもの又は垂鉛をめっき施した供給管に防しよくテープを施したものに限る。)の漏えい試験の方法」及び第42節「排気筒等の材料」を追加</li> </ul>

年	事故 件数	死者 数	傷者 数	主な発生事故及び取られた措置等
2004(H.16)	105	2	88	<p>○4月1日、LPガス法規則改正及びバルク告示改正(1トン以上3トン未満のバルク貯槽に係る保安距離の緩和:第1種保安物件までの保安距離16.97mを7m、第2種保安物件までの保安距離11.31mを7mに短縮)</p> <p>●8月30日、宮城県において民生用バルクローリーポンプ軸受破損による、充てん作業中の事故が発生した。</p> <p>●10月1日、福岡県において充てんホース安全継手離脱後の処置ミスによる漏えい爆発事故(B級事故)が発生した。</p>
2005(H.17)	105	1	58	<p>○4月1日、LPガス法規則及び供給・消費・特定供給告示改正(販売事業者がLPガスを配管等に接続して販売する必要のない容器の内容積及び質量により販売できる容器の内容積の範囲を容器がカップリング付き器具(容器バルブ及び調整器)により接続されている等の要件を満たした場合に限り25リットルまで拡大)</p> <p>○4月1日、例示基準第3節「不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根又は遮へい板」の改正(石綿スレートに替えて繊維強化セメント板を追加)、第15節「充てん容器等の腐しよく防止措置」の改正(アルミニウム合金製容器について腐しよく防止のための塗装を不要とした)、第28節「供給管等の適切な材料及び使用制限、腐食及び損傷を防止する措置」の改正(配管用フレキ管及びポリエチレン管の施工を行う者を具体的に追加)、第29節「供給管又は配管等の気密試験方法及び漏えい試験の方法」の改正(集中監視システム設置時の漏えい検査の方法を追加、漏えい・気密試験の測定時間及び温度変化補正等に係る事項を追加、電気式ダイヤフラム圧力計の比較試験周期改正、自記圧力計に電気式ダイヤフラム式自記圧力計を追加及び比較試験の基準となる圧力測定器に選択性を追加)、第30節「調整器の調整圧力及び閉そく圧力並びに燃焼器の入口における液化石油ガスの圧力の確認方法」の改正(自記圧力計に電気式ダイヤフラム式自記圧力計を追加及び集中監視システム設置時の圧力検査の方法を追加)</p>
2006(H.18)	219	0	78	<p>●5月18日、岐阜県においてバルク貯槽の安全弁交換時にガスが漏えいする事故が発生した。</p> <p>□8月28日、パロマ工業株式会社製ガス瞬間湯沸器による一酸化炭素中毒事故への対応を踏まえて、経済産業省が製品安全対策に係る総点検結果をとりまとめた。</p> <p>●12月29日、沖縄県においてバルク貯槽の安全弁交換時にガスが漏えいする事故が発生した。</p> <p>○12月22日、LPガス法規則改正(保安業務の定期消費設備調査について、消費設備の使用による災害が発生するおそれがあると認める場合の調査について追加。消費設備の技術上の基準について、燃焼器の排気筒に関する技術上の基準を変更、強制排気式の燃焼器の排気の排出について追加。保安機関が帳簿に記載すべき内容について、燃焼器の情報を追加。)</p> <p>○12月22日、特定ガス消費機器法施行規則改正(軽微な工事の内容を変更。)</p> <p>□12月27日、経済産業省原子力安全・保安院長名で「液化石油ガス保安規則第93条の2、第96条(特定消費設備に係る事故に限る。)並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法施行規則第131条第2の運用について」を通過。</p>
2007(H.19)	239	4	98	<p>○2月23日、経済産業省が「ガス機器等の燃焼機器による一酸化炭素中毒事故等の防止強化策」を取りまとめ。</p> <p>○3月13日、経済産業省が、過去21年分のガス消費機器に関する事故報告の概要(製品名・型式・製造事業者を含む)を公表。</p> <p>○3月13日、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法施行規則に基づき強制排気式の燃焼器を定める告示の制定(規則第44条第1号ムに規定する強制排気式の燃焼器を規定)</p> <p>○3月13日、特定消費機器の設置工事の監督に関する法施行規則に基づき安全装置を定める告示の制定(点火不良、立ち消え時等にバーナーへのガス通路を閉ざす装置を規定)</p> <p>□3月13日、経済産業省原子力安全・保安院長名で「強制排気式の燃焼器に係る具体的な調査方法について」を通過。</p> <p>○6月27日、LPガス法規則改正(液化石油ガス設備工事の内容を変更。)</p> <p>○6月29日、LPガス法規則改正(保安業務の周知について、供給開始時及び一年に一回以上の回数で周知を行うべき燃焼器の内容を変更。)</p> <p>●9月18日、富山県の山小屋においてCF式風呂釜の排気筒が屋外に出ておらず、換気不足による不完全燃焼によりCO中毒事故が発生した。</p> <p>●10月23日、東京都において質量販売の消費者宅で漏えい爆発事故が発生した。</p> <p>□10月31日、経済産業省原子力安全・保安院長名で「液化石油ガスの保安の確保のための事業者に対する調査の実施等について」を発売し、質量販売の状況調査の実施。</p>
2008(H.20)	234	4	79	<p>□4月10日、経済産業省原子力安全・保安院長名で「液化石油ガスの質量販売の実態調査結果及び対応について(要請)」を発売。</p> <p>○5月30日、認定販売事業者告示改正(ガスメータの機能に関する基準の変更)</p> <p>○5月30日、供給・消費・特定供給設備告示改正(ガスメータの機能に関する基準の変更、また大口径の低圧ホースに係る継手部分の構造及び接続具の構造についての基準を追加)</p> <p>○8月1日、LPガス法施行令改正(別表第1において規定されている液化石油ガス器具等に一般ガスこんろを追加)</p> <p>○8月8日、LPガス器具省令改正(一般ガスこんろの技術上の基準等を追加)</p>

年	事故 件数	死者 数	傷者 数	主な発生事故及び取られた措置等
2009(H.21)	185	4	148	<p>●1月26日、鹿児島県の高等学校においてCF式ボイラーと換気扇を同時使用したことが原因と推定されるCO中毒事故が発生した。(B級、軽症者18名)</p> <p>□2月27日、原子力安全・保安院は、業務用施設におけるCF式ボイラー使用時におけるCO中毒事故防止のため、文部科学省、各都道府県及び関係業界に対し、所要の対応を要請。</p> <p>●6月2日、山口県の宿泊施設においてボイラーの不完全燃焼及び煙突(排気筒)の先端が蓋により塞がれていたことが原因と推定されるCO中毒事故が発生した。(B級、死者1名 軽症者21名)</p> <p>□7月29日、原子力安全・保安院は、厚生労働省に対し、ホテル、旅館に対する簡易ボイラー等使用時のCO中毒事故防止に関する緊急調査の実施の周知及び注意喚起について要請。また簡易ボイラー等のメーカー並びに液化石油ガス販売事業者、ガス事業者に対し、ホテル、旅館に対して、緊急調査の周知及び注意喚起の実施と調査に係る協力を要請。</p> <p>□10月15日、経済産業省は、簡易ボイラー等のメーカー並びに液化石油ガス販売事業者、ガス事業者に対して、液化石油ガス保安課長、ガス安全課長名及び製造産業局産業機械課長名で、ホテル、旅館に対する簡易ボイラー等使用時の一酸化炭素中毒事故防止に関する注意喚起並びに協力について要請。</p> <p>□11月16日、原子力安全・保安院は、厚生労働省及び国土交通省観光庁に対して、液化石油ガス保安課長及びガス安全課長名で、ホテル・旅館等の施設におけるボイラーの一酸化炭素中毒事故の防止に関する注意喚起についての事業者団体への要請について協力依頼。</p>
2010(H.22)	204	5	83	<p>□2月12日、原子力安全・保安院は、業務用施設における一酸化炭素中毒事故防止のため、文部科学省、厚生労働省、農林水産省及び国土交通省に対し業務用厨房作業注意マニュアルの周知を要請。</p> <p>□4月、原子力安全・保安院に、業務用施設等における一酸化炭素中毒事故防止のため、関係省庁間で情報を共有することを目的として、「業務用厨房施設等における一酸化炭素中毒事故連絡会議」が開催された。</p>
2011(H.23)	227	1	88	<p>●1月2日、長崎県の旅館宴会場において、隣接するボイラー室に設置された温水ボイラーのバーナー交換時の調整不良のために発生した一酸化炭素が流入したことが原因と推定される一酸化炭素中毒事故が発生した。(B級、軽症者10名)</p> <p>□6月3日、原子力安全・保安院は、食品工場及び業務用厨房施設における一酸化炭素中毒事故防止のため、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省及び関係業界に対し、所要の対応を要請。</p> <p>●6月15日、共同住宅に設置されたバルク貯槽の安全弁の交換作業を行っていたところ、安全弁の連結式元弁の開固着が原因と思われるガス漏えい火災事故が発生した。(C級、重傷者1名、軽傷者3名)</p> <p>□11月4日、原子力安全・保安院は、東日本大震災の被災地における冬期の事故防止のため、LPガス販売事業者に対し、所要の対応を要請。</p>
2012(H.24)	260	1	85	<p>●2月21日、岐阜県の交流施設において、めんゆで器の排気口を鍋で塞いだため排気不良となったことが原因と推定される一酸化炭素中毒事故が発生した。(B級、重症者1名 軽症者21名)</p> <p>□3月29日、経済産業省は、「東日本大震災を踏まえた今後の液化石油ガス保安の在り方について～真に災害に強いLPガスの確立に向けて～」の報告書を公表。</p> <p>○6月4日、経済産業省原子力安全・保安院名で「山小屋等に係る液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第17条の規定に基づく特別承認に関する審査等について(内規)」を制定。</p> <p>□7月30日、原子力安全・保安院は、住宅塗装工事等におけるガス機器の給気・排気部の閉塞による一酸化炭素中毒事故防止のため、国土交通省に対し、所要の対応を要請。</p> <p>□8月2日、原子力安全・保安院は、関係省庁を集め、業務用厨房等における一酸化炭素中毒事故連絡会議を開催し、事故の状況、普及啓発活動、実態調査結果等について報告。</p> <p>□8月24日、原子力安全・保安院は、食品工場及び業務用厨房施設における一酸化炭素中毒事故防止のため、関係省庁及び関係業界に対し、所要の対応を要請。</p> <p>□9月19日、経済産業省原子力安全・保安院の組織改編に伴い、産業保安各課は商務流通グループに移行し、「商務流通保安グループ」と名称を変更。また、液化石油ガス保安課とガス安全課を統合し、ガス安全室を設置。</p> <p>□12月18日、経済産業省は、建設工事等におけるガス管損傷事故の防止について、厚生労働省、国土交通省及び液化石油ガス関係業界に対し、所要の対応を要請。</p>

年	事故 件数	死者 数	傷者 数	主な発生事故及び取られた措置等
2013(H.25)	210	3	52	<p>□1月24日、経済産業省商務流通保安グループガス安全室は、調整器の故障に係る事故を契機に実施した、調整器の期限管理に関する聞き取り調査の結果を公表。</p> <p>□1月24日、経済産業省商務流通保安グループガス安全室は、業務用厨房におけるめんゆで器の不適切使用に係る事故を契機に実施した、業務用厨房実態調査の結果及び各主体に推奨する取組等を公表。</p> <p>○3月29日、経済産業省は、「保安機関の認定及び保安機関の保安業務規定の認可に係る運用及び解釈について」を制定。</p> <p>□6月5日、経済産業省商務流通保安グループガス安全室は、中央防災会議会長から、梅雨期及び台風期における防災態勢の強化についての指導要請を受け、都道府県及び液化石油ガス関係業界に対し、警戒体制の充実、被害が発生した場合の復旧対策に万全を期すよう要請。</p> <p>□7月19日、経済産業省商務流通保安グループは、食品工場及び業務用厨房施設における一酸化炭素中毒事故の防止のため、関係省庁及び関係業界に対し、所要の対応を要請。</p> <p>□12月5日、経済産業省商務流通保安グループガス安全室は、建設工事等におけるガス管損傷事故の防止のため、厚生労働省、国土交通省及び液化石油ガス関係業界に対し、所要の対応を要請。</p> <p>□12月5日、経済産業省商務流通保安グループガス安全室は、住宅塗装工事等におけるガス機器の給気・排気部の閉塞による一酸化炭素中毒事故の防止のため、国土交通省及び液化石油ガス関係業界に対し、所要の対応を要請。</p> <p>□12月25日、経済産業省商務流通保安グループガス安全室は、中央防災会議会長から、降積雪期における防災態勢の強化等についての指導要請を受け、都道府県及び液化石油ガス関係業界に対し、積雪状況の把握に努め、事故が発生した場合には、迅速な復旧対策に万全を期すよう要請。</p>
2014(H.26)	187	1	76	<p>○6月4日、経済産業省は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則に基づきバルク貯槽等の告示検査の合理化及び効率化のための関係省令及び告示を改正。</p> <p>□7月7日、経済産業省商務流通保安グループは、食品工場及び業務用厨房施設における一酸化炭素中毒事故の防止のため、関係省庁及び関係業界に対し、所要の対応を要請。</p> <p>●7月29日、山梨県の山小屋(富士山八合目)において、屋外式風呂釜を屋内に設置使用したため不完全燃焼となったことが原因と推定される一酸化炭素中毒事故が発生した。(B級、死者1名)</p> <p>□8月7日、経済産業省商務流通保安グループは、山小屋における一酸化炭素中毒事故の防止のため、液化石油ガス関係業界に対し、所要の対応を要請。</p> <p>○10月22日、経済産業省は、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係政省令の運用及び解釈について」を制定。</p> <p>□11月19日、経済産業省商務流通保安グループガス安全室は、建設工事等におけるガス管損傷事故の防止のため、厚生労働省、国土交通省及び液化石油ガス関係業界に対し、所要の対応を要請。</p> <p>□11月19日、経済産業省商務流通保安グループガス安全室は、住宅塗装工事等におけるガス機器の給気・排気部の閉塞による一酸化炭素中毒事故の防止のため、国土交通省及び液化石油ガス関係業界に対し、所要の対応を要請。</p> <p>□12月22日、経済産業省商務流通保安グループガス安全室は、中央防災会議会長から、降積雪期における防災態勢の強化等についての指導要請を受け、都道府県及び液化石油ガス関係業界に対し、積雪状況の把握に努め、事故が発生した場合には、迅速な復旧対策に万全を期すよう要請。</p>
2015(H.27)	182	2	60	<p>●2月19日、千葉県公共施設において、換気扇を作動させなかったため換気不良となったことが原因と推定される一酸化炭素中毒事故が発生した。(B級、軽症者7名)</p> <p>●5月29日、福岡県の飲食店(仮設コンテナ)において、容器交換時に高圧ホースを未接続のまま容器バルブを開いたことが原因と推定されるガス漏えい爆発・火災事故が発生した。(B級、軽傷者7名)</p> <p>□6月26日、経済産業省商務流通保安グループは、食品工場及び業務用厨房施設における一酸化炭素中毒事故の防止のため、関係省庁及び関係業界に対し、所要の対応を要請。</p> <p>●11月7日、富山県の宅地において、掘削作業中に埋設供給管を損傷させ、応急措置を行うため掘削穴に入ったことが原因とされる酸素欠乏事故が発生した。(B級、死者1名)</p> <p>□11月30日、経済産業省商務流通保安グループガス安全室は、中央防災会議会長から、降積雪期における防災態勢の強化等についての指導要請を受け、都道府県及び液化石油ガス関係業界に対し、積雪状況の把握に努め、事故が発生した場合には、迅速な復旧対策に万全を期すよう要請。</p>
2016(H.28)	140	0	52	<p>□1月7日、経済産業省商務流通保安グループガス安全室は、建設工事等におけるガス管損傷事故の防止のため、厚生労働省、国土交通省及び液化石油ガス関係業界に対し、所要の対応を要請。</p> <p>□1月7日、経済産業省商務流通保安グループガス安全室は、住宅塗装工事等におけるガス機器の給気・排気部の閉塞による一酸化炭素中毒事故の防止のため、国土交通省及び液化石油ガス関係業界に対し、所要の対応を要請。</p> <p>○3月22日、LPガス法規則改正(認定液化石油ガス販売事業者制度の見直し)</p> <p>○6月23日、LPガス法規則改正(供給設備の点検の方法、消費設備の調査の方法、周知の方法の改正)</p> <p>□7月19日、経済産業省商務流通保安グループは、食品工場及び業務用厨房施設における一酸化炭素中毒事故の防止のため、関係省庁及び関係業界に対し、所要の対応を要請。</p> <p>□7月22日、経済産業省商務流通保安グループガス安全室は、液化石油ガス販売事業者関係団体に対して、LPガス供給設備の簡易型集合装置における不具合発生の可能性についての注意喚起を実施</p> <p>●8月4日、宮崎県の高等学校において業務用ガスオープンを使用中に、給気不足による燃焼不良及び室内が負圧になった事による排気の逆流が原因の一つと推定されるCO中毒事故が発生した。(B級、軽症者15名)</p>

年	事故 件数	死者 数	傷者 数	主な発生事故及び取られた措置等
2017(H.29)	195	0	50	<p>□1月31日、経済産業省商務流通保安グループガス安全室は、建設工事等におけるガス管損傷事故の防止のため、厚生労働省、国土交通省及び液化石油ガス関係業界に対し、所要の対応を要請。</p> <p>□1月31日、経済産業省商務流通保安グループガス安全室は、住宅塗装工事等におけるガス機器の給気・排気部の閉塞による一酸化炭素中毒事故の防止のため、国土交通省及び液化石油ガス関係業界に対し、所要の対応を要請。</p> <p>○2月22日、LPガス法規則改正（販売の方法の基準、書面の記載事項の改正及び液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針の制定）</p> <p>○3月31日、LPガス法規則改正（供給設備の技術上の基準、供給設備の点検の方法、消費設備の調査の方法、消費設備の技術上の基準、バルク供給に係る特定供給設備の技術上の基準、軽微な変更の改正）</p> <p>□7月5日、経済産業省商務情報政策局・商務流通保安グループの再編及び産業保安グループの創設に伴い、産業保安関係課（ガス安全室等）は産業保安グループに移行。</p> <p>□8月31日、経済産業省産業保安グループは、食品工場及び業務用厨房施設における一酸化炭素中毒事故の防止のため、関係省庁及び関係業界に対し、所要の対応を要請。</p> <p>□12月22日、経済産業省産業保安グループガス安全室は、住宅塗装工事等におけるガス機器の給気・排気部の閉塞による一酸化炭素中毒事故の防止のため、国土交通省及び液化石油ガス関係業界に対し、所要の対応を要請。</p>
2018(H.30)	212	1	46	<p>●1月12日、千葉県的一般住宅において、瞬間湯沸器を使用し、浴室内の混合水栓からシャワーホースにより浴槽に湯張りを行う不適切な使用を、換気が不十分なまま長時間行ったことが原因と推定されるCO中毒事故が発生した。（B級、死者1名）</p> <p>□4月1日、液化石油ガス事故対応要領の施行</p> <p>□5月31日、経済産業省は、「液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用」を制定</p> <p>□8月1日、経済産業省産業保安グループガス安全室は、食品工場及び業務用厨房施設における一酸化炭素中毒事故の防止のため、関係省庁及び関係業界に対し、所要の対応を要請。</p> <p>○11月14日、LPガス法規則改正（特定供給設備の基準、バルク供給に係る特定供給設備の技術上の基準、別表第二、別表第三の改正）</p> <p>○11月19日、LPガス法規則改正（保安業務区分、充てん設備の保安検査、協会等が行う保安検査の申請等、様式第44、様式第45、様式第46の改正）</p> <p>●12月23日、栃木県内の飲食店（LPガスの需要家）において、爆発・火災事故が発生し、従業員2名及び一般客3名の計5名が負傷。現在、LPガス漏えい起因する事故か否かを含め、原因、事故発生箇所等について調査中。（B級、重傷2名、軽傷3名）</p>
2019(H31)	203	0	32	<p>○3月15日、経済産業省は、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係政省令の運用及び解釈の基準について」を制定</p> <p>●5月6日、静岡県的一般住宅のプレハブ小屋において、煮炊き用に設置した鋳物コンロ及び10kg容器付近で、2口ボールバルブのうち燃焼器と接続されていない側のバルブを開放したことにより、鋳物コンロ点火時に引火し爆発したと思われる事故が発生した。（B級、重傷1名、軽傷7名）</p> <p>○12月16日、LPガス法施行令改正（デジタル手続法施行に伴う書面交付、保安業務の委託契約に係る書面の交付について改正）</p>
2020	198	1	29	<p>●7月30日、福島県の飲食店において、コロナ禍の影響で休業中だった店舗で、漏えい爆発・火災が発生し、1名が死亡、19人が重軽傷（重傷者2名、軽傷者17名）を負った。原因は、現在調査中。（A級、死者1名、重傷2名、軽傷17名、損害見積額約12億円）</p>
2021	220	1	21	<p>●1月14日、秋田県的一般住宅において、落雪により容器バルブと圧力調整器との接続部及び供給管とガスメータ入口部が損傷し、いずれかからガスが漏えいしたと推定。雪下ろしの雪に囲まれた家屋の周辺や床下に、漏えいしたガスが滞留し、何らかの原因でガスに着火して爆発したものと推定されている。（B級、死者1名）</p> <p>○2月25日、LPガス法例示基準改正（供給圧力差を計算した圧力確認方法）</p> <p>○6月18日、LPガス法規則及び例示基準改正（容器流出防止措置）</p> <p>○7月27日、経済産業省は、「液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について」の一部を改正</p> <p>○11月15日、経済産業省は、「液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について」を改正</p> <p>□11月30日、経済産業省は、食品工場及び業務用厨房施設における一酸化炭素中毒事故の防止のため、関係省庁及び関係業界に対し、所要の対応を要請。</p>
2022	261	0	26	<p>□3月4日、経済産業省は、建設工事等におけるガス管損傷事故の防止について、関係省庁及び関係業界に対し、所要の対応を要請。</p> <p>□3月4日、経済産業省は、住宅塗装工事等におけるガス機器の給気・排気部の閉塞による一酸化炭素中毒事故の防止について、関係省庁及び関係業界に対し、所要の対応を要請。</p> <p>○5月20日、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」（液化石油ガス法）の改正を含む「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」が公布</p> <p>□6月1日、液化石油ガス事故対応要領を一部改正</p> <p>○7月15日、経済産業省は、「保安業務に係る技術的能力の基準等の細目を定める告示」等を一部改正</p> <p>□10月21日、経済産業省は、食品工場及び業務用厨房施設における一酸化炭素中毒事故の防止のた</p>

			め、関係省庁及び関係業界に対し、所要の対応を要請。 ○12月28日、経済産業省は、「バルク供給及び充電設備に関する技術上の基準等の細目を定める告示」を一部改正
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------

注) ○法令等制定、改正、 □研究会等報告又は諸施策等、 ●主要な事故

表-20 1977年以降に発生したA級事故

発 生 年 月 日	発 生 場 所	現 象	建 物 用 途	人 的 被 害 状 況	概 要 及 び 原 因
1979年 (昭和54年) 2月5日	愛知県	爆 発	飲食店 福祉センター内レ ストラン 鉄筋コンクリート 造地上3階、 半地下1階建	死 者 2 重 傷 者 12 軽 傷 者 7	午後1時20分頃から半地下1階のレストランで従業員の歓 送迎会を開いていたが、午後3時10分頃突然爆発が起こ り、レストランの天井や壁が崩れ落ち、内部が全壊した。こ れにより歓送迎会を行っていた従業員2名が死亡し、12名 が重傷、7名が軽傷を負った。ガス供給は50kg容器12本 で埋設管を介し行われていた。ガス漏れ警報器は設置され ていなかった。 原因はレストラン床下の埋設配管に腐食によると思われる 穴が開いており、そこから漏れたガスがレストラン中央の回 り舞台下の空間に滞留していた。
1979年 (昭和54年) 7月26日	千葉県	爆発火災	共同住宅 鉄筋コンクリート 造2階建	死 者 5 重 傷 者 1 軽 傷 者 7	アパートの当事者の部屋で爆発後火災が発生し、当該アパ ートや隣接住宅を焼失した。これにより5名が死亡し、1名 (当事者)が重傷、7名が軽傷を負った。ガス漏れ警報器は 設置されていなかった。 原因は当事者がガスストーブを片付けた際ゴム管は末端 閉止弁に付けたままとし末端閉止弁を閉止していた。25日 に外出する際、こまろ用末端閉止弁を閉めるつもりで、この ゴム管のみ付いた末端閉止弁を誤開放していた。
1981年 (昭和56年) 3月13日	福岡県	爆発火災	共同住宅 鉄筋コンクリート 造3階建	死 者 5 重 傷 者 2 軽 傷 者 8	朝7時5分頃、ガス漏れを起こした部屋の隣の部屋(1家4 名全員死亡)で爆発が発生し、火災となり、当該アパート1 棟が全壊全焼し、他の1棟が半壊、近隣の住宅5棟が全半 焼、半壊した他、周囲の住宅等20数戸の窓ガラス等を破損 した。当該アパートのガス供給は50kg容器4本で行われて おり、ガス漏れ警報器は設置されていなかった。ガス漏れ は爆発の起きた部屋の隣の部屋と思われ、推定漏洩量は 約32m <sup>3</sup> であった。 原因は不明である。
1983年 (昭和58年) 11月22日	静岡県	爆発火災	飲食店 レクリエーション センター内レスト ラン鉄骨平屋建	死 者 14 重 傷 者 10 軽 傷 者 17	午後0時45分頃、当該レストラン内に漏れていたガスに、 何等かの着火源から引火し爆発、火災となり、同レストラ ンが全焼し、居合わせた従業員及び客の内14名が死亡 し、10名が重傷、17名が軽傷を負った。ガス供給は500kg 容器4本からベーパーライザーを介し各施設へ行われてい たが、当該レストラン用の中間バルブは設置されていた。 また、ガス漏れ警報器はレストラン内4ヶ所に設置されて いた。 原因は夏期のバーベキュー用に床面に設置されていた末 端閉止弁99個中30個が開放状態であったのに、厨房の 湯沸器を使用するため中間バルブを開けたため、開放さ れた末端閉止弁からガスが漏れた。なお、ガス漏れ警報 器は作動しており、従業員もガス臭を感知していたとのこ と。推定漏洩量は約25m <sup>3</sup> であった。
1983年 (昭和58年) 12月8日	北海道	爆発火災	一般住宅 木造モルタル一 部2階建	死 者 5 重 傷 者 2	朝4時過ぎガス臭に気付いた当事者親子が調べたところ、 こまろに接続されたゴム管に穴が開いてガスが漏れている のを発見し、修理しようとしたところ突然爆発し火災となり当 該家屋を全焼した。これにより当該家族5名が死亡し、2名 が重傷を負った。ガス供給は50kg容器1本により行われて おり、ガス漏れ警報器は設置されていなかった。 原因はこまろに接続するゴム管に、ねずみによると思われ る穴が開いていた。推定漏洩量は約5m <sup>3</sup> であった。

発 生 年月日	発 生 場 所	現 象	建 物 用 途	人 的 被害状況	概 要 及 び 原 因
1996 年 (平成 8 年) 12 月 30 日	沖縄県	CO中毒	共同住宅 鉄筋コンクリート 造 3 階建	死者 5	9 時 55 分頃、当事者の次男が出勤してこないのを不審に思った同僚が訪ねてきて、一家 5 人が倒れ死亡しているのを発見し 110 番通報した。病院での検診結果、CO中毒症と診断された。当事者宅は 4 畳半二間、6 畳一間、玄関を含むダイニングキッチン(DK)及びトイレ付の浴室で構成され、瞬間湯沸器(CF式、10 号)はDK内の玄関を入った直ぐ横の浴室に接する壁に設置されていた。 発見時の状況は、室内は窓等は全て閉め切られ、換気扇はなく密閉状態であった。湯沸器は事故時には浴室の給湯に使用していたと思われ、点火の状態となっていたが火は消えていた。なお、さすが湯沸器の内部及び外部カバーの上部とその上の天井に付着していた。排気筒は 2 次排気筒の径が 1 次排気筒の径より細くなっている(130mm→100mm)上、その接続部が若干ずれていた。また、屋外の立ち上がり部が 150mm程度しかなく、トップも付いていなかった。原因は排気設備の不良による給排気障害から、不完全燃焼した排ガスが室内に流入したことによる。
2020 年 (令和 2 年)	福島県	漏えい爆 発・火災	飲食店	死者 1 重傷者 2 軽傷者 17	コロナ禍の影響で休業中だった飲食店において、漏えい爆発・火災が発生し、1 名が死亡、19 人が重軽傷(重傷者 2 名、軽傷者 17 名)を負った。 原因は、現在調査中である。  (損害見積額約 12 億円)

#### IV. 2022年に発生した事故等の概要

##### 1. B級事故の概要

なし

2. 埋設管事故の概要

No.	年月日	発生場所	事故分類	現象	建物用途	発生時間	原因者	事故原因 法違反の有無	機種	メーカー	型式	販売事業者	安全器具等 設置状況	行政指導等 再発防止策
1	2022/1/6	豊後国 城市	O2酸	漏えい	共同住宅	13:00	不明(原因 定まらなかつ た)	埋設供給管の 損傷による漏洩	供給管(プラスチック製) (継手部(埋設 部))	不明	不明	有限、三河産業 協同組合	・ガス検出防止器なし ・マイコンなし ・自動ガス遮断装置なし ・CO警報器なし ・集中監視システムあり ・ガス漏れ警報器なし ・業務用換気装置設置なし	・継続して各種検査業者の徹底について関係員に対し周知し、今後の早期発見に務める。 ・事故箇所の退出を指導。
2	2022/1/10	和歌山県 和歌山市	O2酸	漏えい	一般住宅	15:10	他工事 業者	他工事業者による埋設供給管の損傷による漏洩	供給管(プラスチック製) (埋設部)	不明	不明	(株)エネアーク (関西)	・ガス検出防止器なし ・マイコンなし ・自動ガス遮断装置なし ・集中監視システムなし ・ガス漏れ警報器なし ・業務用換気装置設置なし	・事前打合せ時、作業時の注意事項やガス供給事業者への工事日の週日の連絡や業者内での周知徹底についても行うよう、強く要請する。
3	2022/1/18	大阪府門 真市	O2酸	漏えい	一般住宅	9:55	他工事 業者	他工事業者(電気工事業者)による埋設供給管の損傷	供給管(プラスチック製) (継手部(埋設 部))	不明	不明	(株)エネアーク (関西)	・ガス検出防止器なし ・マイコンなし ・自動ガス遮断装置なし ・集中監視システムなし ・ガス漏れ警報器なし ・業務用換気装置設置なし	・打合せ時、作業時の注意事項やガス供給事業者への工事日の連絡を業者内での周知徹底もして行うよう要請した。 ・「事業者」において、今後、工事をやる際は情報共有を密に「再発防止」の務める事。また、自己覚知後、直ちに消防本部まで報告するよう周知指導した。
4	2022/1/20	長崎県雲 仙市	O2酸	漏えい	住宅供給 (株)東平 (アール等)	14:12	販売事 業者 他工事 業者	販売業者による埋設供給管の損傷	埋設(中)エネアーク製埋設管(継手部)	不明	不明	九州ガス(株)	・ガス検出防止器あり ・マイコンあり ・自動ガス遮断装置あり ・CO警報器あり ・集中監視システムあり ・ガス漏れ警報器あり ・業務用換気装置設置あり	・工事内容が分かったものに関しては、工事内容を把握し埋設した際のガス配管が確認できず、施工業者と面談による打合せを複数実施し、原因を特定し、埋設した箇所を可能な限り把握すること。 ・他工事業者から照会があった場合は、工事内容、日程を把握し、埋設した箇所の位置を把握し、対応できるように体制づくり。 ・埋設した際の打合せを徹底し、工事内容が分かった場合は、工事内容、日程を把握し、埋設した箇所の位置を把握し、対応できるように体制づくり。 ・埋設した際の打合せを徹底し、工事内容が分かった場合は、工事内容、日程を把握し、埋設した箇所の位置を把握し、対応できるように体制づくり。
5	2022/2/1	神奈川県 糟谷市	O2酸	漏えい	一般住宅	9:42	他工事 業者	他工事業者(水道工事業者)による埋設供給管の損傷による漏洩	供給管(ポリエチレン製(継手部(埋設部)))	不明	不明	中央液化ガス (株)	・ガス検出防止器なし ・マイコンなし ・自動ガス遮断装置なし ・CO警報器なし ・集中監視システムなし ・ガス漏れ警報器なし ・業務用換気装置設置なし	・集約棟(複数戸の賃貸住宅等)の埋設供給管付近で道路掘削工事があることに気づいた場合は、埋設管周辺の提供に加え、経済産業省「埋設管掘削工事」のガイドラインに基づき、事前打合せを徹底し、事故防止に努める。 ・事故箇所の退出を指導した。







































2022/1/9	茨城県水戸市	C2級	漏えい火災 軽傷1名	飲食店	17:08	不明	ロースターからの漏えい火災	<p>2022年1月9日(日)17時頃、根拠補充の飲食店において、店員が店内用の調理ロースターにて肉焼く際にガスが漏れ、火災発生。火災発生は、火災発生及び煙白、漏えい被害を発生し、焼死1名、焼傷1名、火災発生により店舗に焼死した。火災発生は、火災発生及び煙白、漏えい被害を発生し、焼死1名、焼傷1名、火災発生により店舗に焼死した。火災発生は、火災発生及び煙白、漏えい被害を発生し、焼死1名、焼傷1名、火災発生により店舗に焼死した。火災発生は、火災発生及び煙白、漏えい被害を発生し、焼死1名、焼傷1名、火災発生により店舗に焼死した。火災発生は、火災発生及び煙白、漏えい被害を発生し、焼死1名、焼傷1名、火災発生により店舗に焼死した。</p> <p>原因は、不明であるが、消費業者(従業員)の点火ミスとの可能性があると調査される。</p>	業務用ロースター(開放式)	不明	不明	大隈白粉エネルギー(株)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ガス放出防止装置なし</li> <li>・マイコンSDあり</li> <li>・ヒューズガス栓あり</li> <li>・CO警報装置なし</li> <li>・自動ガス遮断装置あり(劣化)</li> <li>・集中監視システムあり</li> <li>・ガス漏れ警報装置あり</li> <li>・業務用換気装置設置あり</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・業務打合せ時、作業中の注意事項やガス供給業者への工事日の連絡や業者内での周知を徹底してもらうよう、強く要請する。</li> </ul>
2022/1/10	和歌山県和歌山市	C2級	漏えい	一般住宅	15:10	他工事業者	他工事業者による埋設供給管の損傷による漏えい	<p>2022年1月10日(月)15時頃、根拠補充の飲食店において、店員が店内用の調理ロースターにて肉焼く際にガスが漏れ、火災発生。火災発生は、火災発生及び煙白、漏えい被害を発生し、焼死1名、焼傷1名、火災発生により店舗に焼死した。火災発生は、火災発生及び煙白、漏えい被害を発生し、焼死1名、焼傷1名、火災発生により店舗に焼死した。火災発生は、火災発生及び煙白、漏えい被害を発生し、焼死1名、焼傷1名、火災発生により店舗に焼死した。火災発生は、火災発生及び煙白、漏えい被害を発生し、焼死1名、焼傷1名、火災発生により店舗に焼死した。</p> <p>原因は、不明であるが、消費業者(従業員)の点火ミスとの可能性があると調査される。</p>	供給管(ブラックチーク製鋼管(埋設部))	不明	不明	(株)エネアーク関西	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ガス放出防止装置なし</li> <li>・マイコンSDあり</li> <li>・ヒューズガス栓なし</li> <li>・自動ガス遮断装置なし</li> <li>・CO警報装置なし</li> <li>・集中監視システムなし</li> <li>・ガス漏れ警報装置なし</li> <li>・業務用換気装置設置なし</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・業者間の注意事項やガス供給業者への工事日の連絡や業者内での周知を徹底してもらうよう、強く要請する。</li> </ul>
2022/1/13	奈良県生駒郡三郷町	C2級	漏えい	宿泊施設(旅館・ホテル等)	15:02	他工事業者	他工事業者による埋設供給管の損傷による漏えい	<p>2022年1月13日(水)15時頃、根拠補充の飲食店において、店員が店内用の調理ロースターにて肉焼く際にガスが漏れ、火災発生。火災発生は、火災発生及び煙白、漏えい被害を発生し、焼死1名、焼傷1名、火災発生により店舗に焼死した。火災発生は、火災発生及び煙白、漏えい被害を発生し、焼死1名、焼傷1名、火災発生により店舗に焼死した。火災発生は、火災発生及び煙白、漏えい被害を発生し、焼死1名、焼傷1名、火災発生により店舗に焼死した。火災発生は、火災発生及び煙白、漏えい被害を発生し、焼死1名、焼傷1名、火災発生により店舗に焼死した。</p> <p>原因は、不明であるが、消費業者(従業員)の点火ミスとの可能性があると調査される。</p>	配管(白鋼(埋設部))	不明	不明	(株)エネアーク関西	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ガス放出防止装置なし</li> <li>・ヒューズガス栓あり</li> <li>・CO警報装置なし</li> <li>・自動ガス遮断装置なし</li> <li>・集中監視システムあり</li> <li>・ガス漏れ警報装置あり</li> <li>・業務用換気装置設置なし</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・埋設配管は、事前に販売業者へ連絡してガス管の位置を確認した上で掘削工事を行う。</li> <li>・工事の際は可能な限りガスを閉止した状態とし、一部解体の場合は解体する場所の配管を事前に切断する等ガス配管の試圧状態を確認して工事を行う。</li> <li>・他工事業者へ対し、建設工事前のガス設備の確認を必ず行うよう指導した。</li> <li>・ガス販売業者に対し、消費者等へ建設工事前のガス設備の確認の必要責任を通知するよう指導した。</li> <li>・今後、講習会、出張等を通して他工事事故の防止について注意喚起を行う。</li> </ul>
2022/1/14	神奈川県厚木市	C2級	漏えい火災	共同住宅	20:30	一般消費者等	末端ガス栓の誤開閉による漏えい火災	<p>2022年1月14日(金)20時30分頃、消費者がコンロを使用するため、2口ロヒューズガス栓を開けたところ、誤って未使用ガス栓を開けてしまい、シューと音がしていた状態にてコンロを点火したため火災となった。その後、消費者が消防に連絡し、販売業者の担当者が出動して急行した。現場にて燃焼しているガス栓を確認し、ガス栓のハンドルが回らない状態であったため、ガス栓のハンドルを回してガス栓を開け、ガス栓が閉止した状態を確認した。その後、消費者が消防に連絡し、販売業者の担当者が出動して急行した。現場にて燃焼しているガス栓を確認し、ガス栓のハンドルが回らない状態であったため、ガス栓のハンドルを回してガス栓を開け、ガス栓が閉止した状態を確認した。</p> <p>原因は、誤操作による未使用ガス栓の開閉によるもの。</p> <p>二次原因は、2口ロヒューズガス栓の未使用ガス栓に、キップ(新品)のゴムホース接続部分に付いている白いキップがはめられており、ヒューズ機構が作用しない状態の流しの流しのガスが流れ、結果としてヒューズ機構が作用せず、ガス漏れに至ったことによるもの。</p> <p>なお、未使用ガス栓には、本来にロヒューズキップを装着すべきものである。</p>	末端ガス栓(2口ロガス栓(使用部))	不明	不明	レモンガス(株)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ガス放出防止装置あり</li> <li>・マイコンSDあり</li> <li>・ヒューズガス栓あり</li> <li>・CO警報装置なし</li> <li>・自動ガス遮断装置なし</li> <li>・集中監視システムなし</li> <li>・ガス漏れ警報装置なし</li> <li>・業務用換気装置設置なし</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・未使用のガス栓を無くすためにロヒューズガス栓に交換した。(2022年1月18日(火)に交換済)</li> <li>・事故原因の再発を防止するため、メーカーに引き渡すよう指導した。</li> </ul>
2022/1/15	茨城県那珂市	C1級	漏えい火災 軽傷1名	その他(店舗(住宅))	10:44	一般消費者等	業務用オーブンガス栓の誤開閉による漏えい火災	<p>2022年1月15日(土)10時44分、消費者が北沢運搬を依頼し、11時15分に運搬車に乗せ、消防より業務用ガスレンジオーブンのガス栓を開閉した。現場にて燃焼しているガス栓を確認し、ガス栓のハンドルが回らない状態であったため、ガス栓のハンドルを回してガス栓を開け、ガス栓が閉止した状態を確認した。</p> <p>原因は、オーブンガス栓の開閉確認を怠ったことによるもの。</p>	業務用ガス栓(2口ロガス栓(使用部))	不明	不明	田邊工業(株)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ガス放出防止装置なし</li> <li>・マイコンSDあり</li> <li>・ヒューズガス栓なし</li> <li>・自動ガス遮断装置なし</li> <li>・CO警報装置不明</li> <li>・集中監視システムあり</li> <li>・ガス漏れ警報装置あり</li> <li>・業務用換気装置設置不明</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消費者に対し、ガス栓の開閉について周知徹底、注意喚起を行っている。</li> <li>・販売業者に対し、ガス栓の誤開閉について事故情報の報告を求めた。</li> </ul>

2022/1/16	群馬県沼田市	C2級	漏えい	一般住宅	15:09	販売業者等 保安業者 その他 (観音)	落着による高圧 ガス漏れによる 漏えい	積雪により、屋根から雪の塊が落下し高圧ガスを新品と交換した。ガス漏れい検知を発生し、漏えいがないことを確認し、ガスの供給を開始した。 原因は、高圧ガスの損傷によるもの。	高圧ホース	久峰エンジニア システム(株)	RHS-550	(株)JOHMOプロ 関東	・ガス取出口防止あり ・マイコンあり ・ヒューズガス栓なし ・自動ガス遮断装置なし ・CO警報器なし ・集中監視システムなし ・ガス漏れ警報器なし ・業務用換気装置あり	・豪雪地域のため、冬季は設置本数を50kg×5本にしている。高圧ホースの運搬にて供給していた。今後は、同様の事故が発生しないよう豪雪対策を実施し、冬季対策を強化する。 ・監視カメラの設置 ・事業者からの情報収集
2022/1/17	高知県四万十市	C2級	漏えい	一般住宅	20:33	販売業者 保安業者 その他	高圧ガスホースの接続不良による漏えい <法令違反> 波云法 規則第29条 表中2	保安機関に、消費者から「外のボンベの高圧ガスが外れてシューシューと音がしてガス臭い」と電話連絡があった。電話にて、火気の使用禁止及び容器内のガスが少なく圧力が低下し、自動切替装置作動時に予備割の低圧ホースから、供給側に残っているガスが微量に漏れたと伝えられる。原因は、管路接続箇所が連動から漏れたことにより、誰かがいたすうちに高圧ホースを外したと推定され、管路交換時等点検の不備による高圧ホースのつけ忘れと推定される。	高圧ホース	(株)桂精機製作所	BH005	アストモスリテ イリング(株)	・ガス取出口防止あり ・マイコンあり ・ヒューズガス栓なし ・自動ガス遮断装置なし ・CO警報器なし ・集中監視システムなし ・ガス漏れ警報器なし ・業務用換気装置あり	・再発防止策として販売事業者へ管路交換品検査済み済み再度、目視品検査を実施して確認した。今後は、同様の事故が発生しないよう豪雪対策を実施し、冬季対策を強化する。 ・監視カメラの設置 ・事業者からの情報収集
2022/1/18	大分県門真市	C2級	漏えい	一般住宅	9:55	他工事業業者(解体工事業業者)による管路供給設備の損傷	他工事業業者(解体工事業業者)による管路供給設備の損傷	2022年1月18日09時45分、解体業者から「高圧ガス配管が破損した」と連絡があった。現場に駆けつけ、高圧ガス配管の破損を確認し、高圧ガス配管の交換を行った。原因は、高圧ガス配管の破損によるものである。 二次原因は、解体業者と販売事業者の間で高圧ガス配管の接続不良によるものである。	供給管(プラスチック製)手動(埋設部)	不明	不明	(株)エナー ウ関西	・ガス取出口防止あり ・マイコンあり ・ヒューズガス栓なし ・自動ガス遮断装置あり ・CO警報器あり ・集中監視システムあり ・ガス漏れ警報器なし ・業務用換気装置あり	・打合せ時、作業側の注意事項やガス供給業者への工事日の連絡を業者内で周知徹底してもらうように要請した。 ・業者が、工事をする際は高圧ガスを密に再高圧止に務める旨を言明し、自己受領後、直ちに閉栓部まで報告するよう口頭指示した。
2022/1/18	福島県いわき市	C2級	漏えい火災	その他(倉庫内)	9:28	一般消費者等	コム管の劣化による漏えい火災	2022年1月18日09時45分、解体業者から「高圧ガス配管が破損した」と連絡があった。現場に駆けつけ、高圧ガス配管の破損を確認し、高圧ガス配管の交換を行った。原因は、高圧ガス配管の破損によるものである。 二次原因は、解体業者と販売事業者の間で高圧ガス配管の接続不良によるものである。	コム管	不明	不明	佐藤商事(株)	・ガス取出口防止あり ・マイコンあり ・ヒューズガス栓なし ・自動ガス遮断装置あり ・CO警報器あり ・集中監視システムあり ・ガス漏れ警報器なし ・業務用換気装置あり	・1軒に1回行っているため、見積りの受領後の翌日(19日)に高圧ホースを交換する。 ・事故内容の再発防止策を密に再高圧止に務める旨を言明し、自己受領後、直ちに閉栓部まで報告するよう口頭指示した。
2022/1/20	長崎県長崎市	C2級	漏えい	施設建設(旅館・ホテル等)	14:12	販売業者 他工事業業者 その他	他工事業業者による配管の損傷	テナント改修工事において、他工事業業者が、廊下排水の改修のために工間コンクリートを壁面に設置したところ、ガス配管の存在に気づかずガス管を損傷させた(PLS20A配管に1cm程度の穴)。ガス漏れの原因を確認。ガス漏れの検知を確認。ガス漏れにより自動遮断の上、遠隔監視システムにより配管の破損が検知された。現場で緊急対応し、初期対応後、初期対応で配管を修復し、ガス漏れを完全に止め、ガス配管の損傷を確認し、高圧ガス配管の交換を行った。原因は、高圧ガス配管の損傷によるものである。 二次原因は、高圧ガス配管の損傷によるものである。 二次原因は、高圧ガス配管の損傷によるものである。	配管(ポリエチレン)埋設部	不明	不明	九州ガス(株)	・ガス取出口防止あり ・マイコンあり ・ヒューズガス栓なし ・自動ガス遮断装置あり ・CO警報器あり ・集中監視システムあり ・ガス漏れ警報器あり ・業務用換気装置あり	・工事内容がみつたものの、工事内容を把握し既設のガス管への影響を把握して、高圧ガスと面談による打ち合わせを実施し実施することす ・引継ぎが滞りながらも、埋設配管を可能な限り把握することを目指す ・他工業者から照会があった場合には、工事内容、日程を確認し、高圧ガス管の位置を確認した上で、施工するよう体制をとりこを指導した ・工事予定日前に確認できない場合には、高圧ガス配管は立会いをいれなくとも図面を送付するなどの対応をとること。















2022/2/20	長野県長野市	C2級	漏えい	一般住宅	22:35	販売業者	予備電源の交換における最終不備による漏えい	2022年2月18日(火)に予備電源の容量(50kg)を交換したが、元の容量を充てたまま新しい容量の高圧ガスがガス圧を維持せず、高圧ガスが漏れ続けた。供給側事業者の調査でガス圧力が低下した原因が判明し、予備電源の容量が高圧ガスが漏れ続けた原因と判明した。予備電源の容量が高圧ガスが漏れ続けた原因と判明した。予備電源の容量が高圧ガスが漏れ続けた原因と判明した。	調整器(自動切替式)	(株)桂精機製作所	CABA-B0465Z(2021年1月製造)	不明	ミライフ北海道(株)	ガス取出口防止漏あり ・マイコンあり ・ヒューズガス圧あり ・自動ガス遮断装置あり(複数種類) ・CO警報あり ・集中監視システムあり ・ガス漏れ警報あり ・ガス遮断システムあり ・業務用換気装置あり	・2022年2月23日(水)に保安講習を受講し、社員教育を行った。特に調整器の構造と動作原理について、予備電源の容量が高圧ガスが漏れ続けた原因と判明した。予備電源の容量が高圧ガスが漏れ続けた原因と判明した。	
2022/2/23	北海道江別市	C2級	漏えい	飲食店	9:00	その他(警署)	警署からの通報による漏えい	2022年2月23日(水)午前10時55分頃、消防より、販売業者へ連絡があった。LPガスが漏れているとのことで出動した。10時頃に到着し、調整器の出火を確認し、LPガスを遮断し、LPガスが漏れていることを確認した(11時頃)。通報者は家の住人であり、LPガスの換気扇からガスが漏れていると訴えた。LPガスの換気扇が原因と判明した。LPガスの換気扇が原因と判明した。	調整器(白管(継手部(露出部)))	不明	不明	不明	調整器(白管(継手部(露出部)))	供給管(白管(継手部(露出部)))	ガス取出口防止漏なし ・マイコンあり ・ヒューズガス圧あり ・自動ガス遮断装置あり(ガス漏れ運動) ・CO警報あり ・集中監視システムあり ・ガス漏れ警報あり ・業務用換気装置あり	・警署から来た時は、高圧監視員が到着し、LPガスが漏れていることを確認した。LPガスが漏れていることを確認した。LPガスが漏れていることを確認した。
2022/2/23	北海道苫小牧市	C1級	漏えい・爆発・火災	一般住宅	15:11	消費者等	消費者による器具の取り扱いミス	2022年2月23日(水)15時11分、消防から保安講習へ、消費者戸建にてLPガスが漏れているとの連絡が入る。LPガスが漏れているとの連絡が入る。LPガスが漏れているとの連絡が入る。LPガスが漏れているとの連絡が入る。	調整器(自動切替式)	(株)桂精機製作所	CABA-B0465Z(2021年1月製造)	不明	不明	調整器(白管(継手部(露出部)))	調整器(白管(継手部(露出部)))	・今回の事故を踏まえ、保安講習のため、社員全員で事故の内容を共有し、LPガスが漏れていることを確認した。LPガスが漏れていることを確認した。LPガスが漏れていることを確認した。
2022/2/23	北海道苫小牧市	C1級	漏えい・爆発・火災	一般住宅	23:00	不明	不明	2022年2月23日(水)23時頃、消費者が2階から臭いを感じ、LPガスが漏れていると連絡が入る。LPガスが漏れていると連絡が入る。LPガスが漏れていると連絡が入る。LPガスが漏れていると連絡が入る。	調整器(自動切替式)	(株)桂精機製作所	CABA-B0465Z(2021年1月製造)	不明	不明	調整器(白管(継手部(露出部)))	調整器(白管(継手部(露出部)))	・消費者宅へは、LPガスが漏れていると連絡が入る。LPガスが漏れていると連絡が入る。LPガスが漏れていると連絡が入る。LPガスが漏れていると連絡が入る。
2022/2/25	北海道札幌市	C2級	漏えい	一般住宅	21:40	その他(警署)	落雪による最終調整器の継手部の損傷による漏えい	2022年2月25日(金)21時頃、消費者が調理中にガスが漏れていると連絡が入る。LPガスが漏れていると連絡が入る。LPガスが漏れていると連絡が入る。LPガスが漏れていると連絡が入る。	調整器(自動切替式)	(株)桂精機製作所	CABA-B0465Z(2021年1月製造)	不明	不明	調整器(白管(継手部(露出部)))	調整器(白管(継手部(露出部)))	・LPガスが漏れていると連絡が入る。LPガスが漏れていると連絡が入る。LPガスが漏れていると連絡が入る。LPガスが漏れていると連絡が入る。

2022/2/25	山形県米沢市	C1級	漏えい火災	一般住宅	12:25	販売事業者	落雷による高圧ホース損傷による漏えい火災	高圧ホース (株)桂精機製作所	EH-IS	イワタニコンピュータ(株)	・ガス取出防止装置なし ・マイコンSあり ・ヒューズガス検あり ・CO警報装置なし ・集中監視システムあり ・ガス漏れ警報あり ・業務用換気警報あり	・販売事業者には、設備が故障を指摘するよう、販売業者、主に、販売事業者社員にも関係会社に警報の送付を促すことを行う。 ・販売事業者への事情聴取	・直接警報の影響を蒙らない場所への警報及び供給設備の移動と消害への除警等の協力依頼、警報防止周知を行い警報防止とする。
2022/2/25	大阪府大東市	C2級	漏えい	一般住宅	23:18	ガス工事業者	メーターユニオンからの配管施工不良による漏えい	配管(白管(継手部(高出部)))	不明	(株)エネアーク関西	・ガス取出防止装置なし ・マイコンSあり ・ヒューズガス検あり ・自動ガス遮断装置なし ・集中監視システムなし ・業務用換気警報あり		
2022/2/25	神奈川県鎌倉市	C2級	漏えい火災	一般住宅	5:30	一般消費者等	燃焼器用ホースからの漏えい火災	燃焼器用ホース	GS-07SR	日本瓦斯(株)	・ガス取出防止装置あり ・マイコンSあり ・ヒューズガス検あり ・自動ガス遮断装置なし ・集中監視システムなし ・ガス漏れ警報あり ・業務用換気警報あり	・消費者に対し、ガスコードの取替交換、劣化等が確認された場合の交換を推奨する。 ・事故原因の提出を指導	
2022/2/26	北海道札幌市	C2級	漏えい	事務所	11:52	その他(警番)	落雷による供給設備の損傷による漏えい	供給管(白管(高出部))	不明	(株)エネアーク北海道	・ガス取出防止装置あり ・マイコンSあり ・ヒューズガス検あり ・自動ガス遮断装置なし ・集中監視システムなし ・業務用換気警報あり	・配管が断片を飲み込んで、多くの供給設備が破損する。 ・配管の断片が脱落し、多くの供給設備の増加を促す。 ・供給設備の設置場所の移設を要する。 ・当該事故箇所への警報防止対策を講ずるよう指導した。	
2022/2/26	北海道札幌市	C2級	漏えい	一般住宅	16:31	その他(警番)	落雷による高圧ホースの損傷による漏えい	高圧ホース	NK-05(2018年10月製造)	富士工業(株)	・ガス取出防止装置なし ・マイコンSあり ・ヒューズガス検あり ・自動ガス遮断装置なし ・集中監視システムなし ・ガス漏れ警報あり ・業務用換気警報あり	・落雷による供給設備への衝撃防止対策として、コンパネ等による保護、配管の移設を検討する。 ・建物所有者及び占有者に、供給設備の警報防止のため防音等の要請を要する。 ・当該事故箇所への警報防止対策を講ずるよう指導した。	

2022/2/26	埼玉県 埼玉県 埼玉市	C2級	消えい	一般住宅	13:28	販売業者	不明	原因不明による消えい/燃焼ガスによる消えい	<p>13時28分、販売業者が緊急通報を行ったところ、ガス検知器が発報したため、ガス検知器を点検したところ、ガス検知器が正常に動作していたことが確認された。</p> <p>14時05分、消防が現場に到着。ガス検知器が正常に動作していることが確認された。販売業者が、ガス検知器の動作を確認したところ、ガス検知器が正常に動作していることが確認された。</p> <p>14時45分、販売業者の担当者から現場に到着。ガス検知器が正常に動作していることが確認された。販売業者が、ガス検知器の動作を確認したところ、ガス検知器が正常に動作していることが確認された。</p> <p>14時59分、ガス検知器の修理完了したことから、ガス検知器を正常に動作させることにより、ガス検知器が正常に動作していることが確認された。</p> <p>15時20分、ガス検知器の修理完了したことから、ガス検知器を正常に動作させることにより、ガス検知器が正常に動作していることが確認された。</p>	高圧ボース (株)桂樹建築製作所 E14-2S(2019年2月製造)	盛岡ガス燃料(株)	ガス検出防止装置なし ・マイコン6あり ・ヒューズガス検出あり ・自動ガス遮断装置あり ・CO警報装置なし ・集中警報システムなし ・ガス漏れ警報装置あり ・業務用換気装置ありなし	ボンドと連結用高圧ボース及び調整器の接続部分の向きを住宅外壁面に変更した。その後、調整器の裏面取付及び落着の影響のない場所へのボンド貼付を行った。 ボンド貼付後に、調整器の裏面を清掃し、及び警備防止対策を行うよう指導した。		
2022/2/26	長野県 長野市	C1級	消えい/爆発/火災 罹者1名	共同住宅	15:20	不明	原因不明による消えい/燃焼ガスによる消えい	<p>15時20分、共同住宅の居住者から、ガス検知器が発報したと通報があった。消防が現場に到着。ガス検知器が発報していることが確認された。販売業者が、ガス検知器の動作を確認したところ、ガス検知器が正常に動作していることが確認された。</p> <p>15時30分、ガス検知器の修理完了したことから、ガス検知器を正常に動作させることにより、ガス検知器が正常に動作していることが確認された。</p>	不明	不明	不明	不明	不明	<p>ガス検出防止装置あり ・マイコン6あり ・ヒューズガス検出あり ・自動ガス遮断装置あり(調整、その他) ・CO警報装置不明 ・集中警報システムあり ・ガス漏れ警報装置あり ・業務用換気装置ありなし</p>	<p>・警備状況の情報収集</p>
2022/2/27	北海道 札幌市	C2級	消えい	共同住宅	15:10	その他(警備)	原因不明による消えい/燃焼ガスによる消えい	<p>15時10分、共同住宅の居住者から、ガス検知器が発報したと通報があった。消防が現場に到着。ガス検知器が発報していることが確認された。販売業者が、ガス検知器の動作を確認したところ、ガス検知器が正常に動作していることが確認された。</p> <p>15時20分、ガス検知器の修理完了したことから、ガス検知器を正常に動作させることにより、ガス検知器が正常に動作していることが確認された。</p>	不明	不明	不明	不明	不明	<p>ガス検出防止装置あり ・マイコン6あり ・ヒューズガス検出あり ・自動ガス遮断装置あり(調整、その他) ・CO警報装置ありなし ・集中警報システムあり ・ガス漏れ警報装置あり ・業務用換気装置ありなし</p>	<p>・警備の影響を留めた場合に現場に供給配管を設置する。 ・販売業者に対し、事故現場の情報を求めるとともに、LPガス協会委員に対する注意喚起を依頼した。</p>
2022/2/27	北海道 札幌市	C2級	消えい	飲食店	2:17	その他(警備)	原因不明による消えい/燃焼ガスによる消えい	<p>2時17分、飲食店の従業員から、ガス検知器が発報したと通報があった。消防が現場に到着。ガス検知器が発報していることが確認された。販売業者が、ガス検知器の動作を確認したところ、ガス検知器が正常に動作していることが確認された。</p> <p>2時30分、ガス検知器の修理完了したことから、ガス検知器を正常に動作させることにより、ガス検知器が正常に動作していることが確認された。</p>	東洋ガス STG25MT1 2014年4月製造 重(2.5kg/本)	不明	不明	不明	不明	<p>ガス検出防止装置なし ・マイコン6あり ・ヒューズガス検出あり ・自動ガス遮断装置なし ・CO警報装置なし ・集中警報システムなし ・ガス漏れ警報装置あり ・業務用換気装置ありなし</p>	<p>・事故発生後、落着かない場所に供給配管を設置する。 ・他の供給配管についても落着かない場所を確認するよう指導を行った。</p>
2022/2/27	北海道 札幌市	C2級	消えい	一般住宅	14:10	その他(警備)	原因不明による消えい/燃焼ガスによる消えい	<p>14時10分、一般住宅の居住者から、ガス検知器が発報したと通報があった。消防が現場に到着。ガス検知器が発報していることが確認された。販売業者が、ガス検知器の動作を確認したところ、ガス検知器が正常に動作していることが確認された。</p> <p>14時20分、ガス検知器の修理完了したことから、ガス検知器を正常に動作させることにより、ガス検知器が正常に動作していることが確認された。</p>	配管(白管) 手取(黒管)	不明	不明	不明	不明	<p>ガス検出防止装置あり ・マイコン6あり ・ヒューズガス検出あり ・自動ガス遮断装置なし ・CO警報装置なし ・集中警報システムなし ・ガス漏れ警報装置あり ・業務用換気装置ありなし</p>	<p>・配管の施工を工事員で、配管強度の増加を図る。 ・手取の取り付け位置を変更する。 ・当該事故箇所への警備防止対策を講ずるよう指導した。</p>

2022/2/27	岩手県盛岡市	C2級	漏えい	一般住宅	3:45	販売業者	落着きによる漏えい ボンプの損傷による漏えい	販売業者 C2級の損傷による漏えい	高圧ボンプ (株)桂精機製作所 日ハズ(2012年5月設置)	盛岡ガス燃料(株)	ガス取出防止装置なし ・マイコンあり ・ヒューズあり ・自動ガス遮断装置あり(別備) ・CO警報装置なし ・集中監視システムなし ・ガス漏れ警報装置あり ・業務用換気警報装置なし	ボンプと連動する高圧ボンプガス及び調整器の接続部分の向きを住宅外壁面に変更した。その後、調整器の正面取り及び落着きの影響のない場所へのボンプ供給設備を点検し及び警備防止対策を行うよう指導した。	
2022/2/27	群馬県安中市	C2級	漏えい	一般住宅	17:00	その他(近隣の同業者)	落着きによる漏えい ボンプの損傷による漏えい	その他(近隣の同業者) ボンプの損傷による漏えい	高圧ボンプ (株)エネサン	盛岡ガス燃料(株)	ガス取出防止装置なし ・マイコンあり ・ヒューズあり ・自動ガス遮断装置なし ・CO警報装置なし ・集中監視システムあり ・ガス漏れ警報装置なし ・業務用換気警報装置なし	・柱か木の撤去を行い、調整器、低圧ボンプ、ボンプを交換して検査実施なし ・2022年2月28日(月)午前中に即日作業完了。 ・監督者への事故報告 ・事業者からの情報収集	
2022/2/27	山形県米沢市	C2級	漏えい	一般住宅	8:50	販売業者	落着きによる漏えい 調整器の損傷による漏えい	落着きによる漏えい 調整器の損傷による漏えい	調整器(自動切替式)	富士器(株)	ENOS(2019年5月)	高圧ボンプ ・マイコンあり ・ヒューズあり ・自動ガス遮断装置なし ・CO警報装置なし ・集中監視システムなし ・ガス漏れ警報装置なし ・業務用換気警報装置不明	・調整器作動時の調整器より配管接続部分の調整器へ変更し、消費者へも警備の周知を実施する。
2022/3/1	北海道札幌市	C2級	漏えい	飲食店	9:52	その他(警備)	落着きによる漏えい 調整器の損傷による漏えい 調整器の損傷による漏えい 調整器の損傷による漏えい	落着きによる漏えい 調整器の損傷による漏えい 調整器の損傷による漏えい 調整器の損傷による漏えい	調整器(白管(本管(露出部)))	(株)ナカムラ	不明	・ガス取出防止装置あり ・マイコンあり ・ヒューズあり ・自動ガス遮断装置なし ・CO警報装置なし ・集中監視システムなし ・ガス漏れ警報装置あり ・業務用換気警報装置なし	・長期休業中の飲食店(守子)が調整器が爆発存在しているため、使用しない状態にしている。調整器の交換を指導するよう指導した。 ・業務主任者の職務及び保安業務を行う業務を週1回以上行っているため、当該事業者により入立検査を実施し、口頭及び文書による指導を行った。
2022/3/1	北海道三笠市	C2級	漏えい	一般住宅	20:20	その他(警備)	落着きによる漏えい 調整器の損傷による漏えい	落着きによる漏えい 調整器の損傷による漏えい	供給管(白管(継手部(露出部)))	(株)エネサン	不明	・ガス取出防止装置あり ・マイコンあり ・ヒューズあり ・自動ガス遮断装置なし ・CO警報装置なし ・集中監視システムなし ・ガス漏れ警報装置あり ・業務用換気警報装置なし	・配管不足配管とすることで配管の耐久性を上げた施工とした。 ・警備終了後、ガス供給設備修繕予定 ・現場に立会い、販売事業者が警備について説明、啓蒙について説明を行った。



2022/3/7	愛知県蒲郡市	C2級	漏えい	飲食店	12:45	一般消費者等	配管の調査による漏えい	2022年2月7日(月)12時45分、換気用ガスモニターにてR1検出を確定。2月11日(金)18時00分、漏えい調査を実施したところ圧低下があり、ガス漏れ原因を特定できる場所の調査を行ったため、フレキシ配管の交換を行った。3月7日(水)に交換したフレキシ配管を調査した結果、配管部分に損傷があり、仮知度で部々C程度の漏えい原因が特定された。原因は、フレキシ配管設置部分が割かれており、そこから水が入り、配管が腐食したものと推定される。	配管(自動排水機)不明(製造部)	不明	(株)エナーワーク中部	ガス放出防止装置あり ・マイコンSあり ・ヒューズあり ・自動ガス遮断装置なし ・CO警報装置なし ・ガス遮断システムなし ・集中監視システムなし ・業務用熱気警報装置あり	2022年2月17日(金)、漏えい箇所でのフレキシ配管を交換し、交換後は漏えいがないことを確認した。ガス配管には保護を与えないこと、配管に水が浸入しないよう注意することを確認した。 ・事故調査の提出を指示。
2022/3/8	愛知県伊勢市	C2級	漏えい	一般住宅	17:15	他工事業者	他工事業者(外構工事)による配管の損傷による漏えい	2022年2月8日(火)17時45分、集合供給住宅において外構工事現場でガス検出を確認。現場に集約している配管が原因と推定され、漏えい箇所を特定して配管の調査を行ったところ、配管が破断していることが確認された。原因は、配管が腐食したものと推定される。 一次原因は、他工事業者から配管業者へ外構工事の事前連絡はなく、また、配管業者自身が工事作業員に確認したところ、LPガス集合供給住宅の認識がなかったことによるもの。	供給管(外構工事)不明(製造部)	不明(平成6年竣工)	大ーガス(株)	ガス放出防止装置なし ・マイコンSあり ・ヒューズあり ・自動ガス遮断装置なし ・CO警報装置なし ・ガス遮断システムなし ・集中監視システムなし ・業務用熱気警報装置なし	・外構工事中に事故が発生したことを受けて、事後はLPガスの漏えい原因を特定することができず、調査は継続していること、配管に水が浸入しないよう注意することを確認した。 ・事故調査の提出を求めた。
2022/3/8	北海道札幌市	C2級	漏えい	一般住宅	7:34	その他(警備)	落雷による配管の損傷による漏えい	2022年2月8日(火)18時4分、消防団員が雨外でガスの漏れが確認された。通報があったため、消防隊が現場に出動した。消防隊が現場に到着し、落雷によりLPガスの配管が破断していることが確認されたため、除電作業を実施した。ガス漏れを抑制したため、消防隊によりLPガス配管のハルプを閉止した。消防団員の調査によりLPガス配管が破断していることが確認された。原因は、落雷による配管の損傷によるものと推定される。 原因は、落雷により供給管と調整器の間の接続部分が損傷し、ガスが漏えいしたことによるもの。	配管(白管(継手取(露出部)))	不明	(株)入彦商店	ガス放出防止装置あり ・マイコンSあり ・ヒューズあり ・自動ガス遮断装置なし ・CO警報装置あり ・ガス遮断システムなし ・集中監視システムなし ・業務用熱気警報装置あり	・配管の施工を再直すことで、配管強度の増加を図る。 ・窓側の設置場所の移設を検討する。 ・当該事故現場への警備防止対策を講ずるよう指導した。
2022/3/8	北海道札幌市	C2級	漏えい	共同住宅	18:14	その他(警備)	落雷による調整器と調整器による漏えい	2022年2月8日(火)18時4分、消防団員が雨外でガスの漏れが確認された。通報があったため、消防隊が現場に出動した。消防隊が現場に到着し、落雷によりLPガスの配管が破断していることが確認された。原因は、落雷による調整器と調整器の間の接続部分が損傷し、ガスが漏えいしたことによるもの。 原因は、積雪重量により調整器と調整器の間の接続部分が損傷し、ガスが漏えいしたことによるもの。	調整器(自動切替式)	札幌第一産業(株)	ガス放出防止装置あり ・マイコンSあり ・ヒューズあり ・自動ガス遮断装置あり(ガス漏) ・CO警報装置あり ・集中監視システムあり ・ガス遮断システムあり ・業務用熱気警報装置あり	・調整器と調整器の間について、頑固な取付を要する。 ・供給管の調査場所の移設と調整器を要する。 ・当該事故現場への警備防止対策を講ずるよう指導した。	
2022/3/8	愛知県豊田市	C2級	漏えい・火災	その他店舗	6:05	一般消費者等	回転車の器具の故障による漏えい・火災	2022年3月1日(火)午前10時頃、1階利用中のガス回転車が原因と思われる原因不明のガス漏れ発生。回転車のガス検出により、ガス漏れ発生。回転車のガス検出により、ガス漏れ発生。原因は、回転車のガス検出により、ガス漏れ発生。原因は、回転車のガス検出により、ガス漏れ発生。原因は、回転車のガス検出により、ガス漏れ発生。	(株)桂精機製作所	不明	(株)ワセ田ガス水道営業所	ガス放出防止装置あり ・マイコンSあり ・ヒューズあり ・自動ガス遮断装置なし ・CO警報装置なし ・集中監視システムなし ・業務用熱気警報装置あり	・今後の発生事故防止に必要としてLPガス水道営業所のLPガス点検整備(回)を行い、発生が確認された箇所は即時に再点検し、再発防止策を講ずるよう指示した。



日付	所在地	事象	発生時刻	事業者	被害状況	原因	対策	状況	備考	対応状況		
2022/3/17	東京都江東区	C2級 漏えい	14:50	他工事業者	他工事業者(りき)による工機配管の損傷による漏えい	修繕会社から2フロアを一修繕用ロープカーを降下して事前に販売業者と連絡なく、LPガス配管取付確認を怠ったため、コンクリートの床に重木材を押し当てた際に取り付けが不完全となり、床が沈みこんで配管に圧力がかかり、ガスが漏れだした。原因は、事前に販売業者と連絡なく、取付確認を怠ったことによるもの。	配管(白管(腐れ部)) 不明	不明	不明	ミライフ(株)	・ガス取出口止漏あり ・マイコンEあり ・ヒューズガス検あり ・CO警報機なし ・集中監視システムあり ・ガス漏れ警報機なし ・業務用換気装置設置なし	・今後、同じような事がないよう作業完了後、取付確認を怠らぬこと ・事故発生時発生状況を把握し、速やかな対応を要す
2022/3/17	神奈川県横浜市	C2級 漏えい	12:02	不明	高圧ボースの損傷による漏えい	2022年3月16日(木)11時13分頃、定期検針に訪れた検針員から販売業者より「定期検針時に動いた際、約23.2kPaと検針される。原因は、高圧ボースに取付した部分に損傷が認められ、損傷状況から自動的にかき落とされたことと推測される。	高圧ボース	高圧ボース	不明	アストモリテイング(株)	・ガス取出口止漏あり ・マイコンEあり ・ヒューズガス検あり ・自動ガス遮断装置なし ・CO警報機なし ・集中監視システムなし ・業務用換気装置設置なし	・緊要時発生時発生状況を把握し、速やかな対応を要す
2022/3/21	宮城県多賀城市	C1級 漏えい・火災	18:50	一般消費者	ゴム管の劣化による漏えい	2022年3月21日(月)18時05分頃、キッチン内に設置していた器具のゴムの劣化により、器具と配管の間からガスが漏れだした。原因は、ゴムの劣化による漏えいによるもの。	不明	不明	不明	(株)海井商事	・ガス取出口止漏あり ・マイコンEあり ・ヒューズガス検なし ・自動ガス遮断装置なし ・CO警報機なし ・集中監視システムなし ・業務用換気装置設置なし	・2022年3月22日(火)に朝出勤直後のため低圧ボースを交換。翌3月23日(水)に交換したボースが、取付が不完全なため、取付不良により再発し、再発防止に努めた。
2022/3/22	新潟県妙高市	C2級 漏えい	14:00	販売業者	バルク貯槽間での液移動による調整弁の安全弁からの漏えい	定期検針が行われていた貯槽間において、安全弁がバルク貯槽間の液移動による調整弁の安全弁からの漏えいによるもの。原因は、調整弁の劣化によるもの。	不明	不明	不明	(株)イワサキ	・ガス取出口止漏あり ・マイコンEあり ・ヒューズガス検あり ・自動ガス遮断装置なし ・CO警報機なし ・集中監視システムあり ・業務用換気装置設置なし	・2022年3月22日(火)に朝出勤直後のため低圧ボースを交換。翌3月23日(水)に交換したボースが、取付が不完全なため、取付不良により再発し、再発防止に努めた。
2022/3/22	神奈川県栗原市	C2級 漏えい	11:30	販売業者	<法令違反> 第63条及び保安化石油ガス保安化法第64条の未遵守に起因する漏えい	2022年3月22日(火)、保安業務の委託先である販売業者の委託先、調製所に設置されたガス配管に配管が腐食して、ガスが漏れだした。原因は、配管の劣化によるもの。	配管(白管(本体(埋設部))) 不明	不明	不明	不明	・ガス取出口止漏あり ・マイコンEあり ・ヒューズガス検あり ・自動ガス遮断装置あり ・CO警報機なし ・集中監視システムなし ・ガス漏れ警報機なし ・業務用換気装置設置なし	・2022年3月22日(火)に朝出勤直後のため低圧ボースを交換。翌3月23日(水)に交換したボースが、取付が不完全なため、取付不良により再発し、再発防止に努めた。
2022/3/24	長野県長野市	C2級 漏えい	16:00	販売業者	理設仕替後の配管の劣化による漏えい	2022年3月24日(木)16時00分頃、配管の劣化による漏えいによるもの。原因は、配管の劣化によるもの。	供給管(白管(埋設部)) 不明	不明	不明	不明	・ガス取出口止漏あり ・マイコンEあり ・ヒューズガス検あり ・自動ガス遮断装置あり ・CO警報機あり ・集中監視システムあり ・ガス漏れ警報機あり ・業務用換気装置設置なし	・2022年3月22日(火)に朝出勤直後のため低圧ボースを交換。翌3月23日(水)に交換したボースが、取付が不完全なため、取付不良により再発し、再発防止に努めた。



2022/3/29	栃木県宇都宮市	C1級	漏えい規模 軽微	その他店 舗	6:10	一般消費者等	消費者による薬 品コンロの点火 ミス	2022年3月29日08時10分頃、販売事業者が消費者に消費用コンロを高圧ガスコンロと誤認し、誤って点火されたことにより発生した。第二次原因は、2019年2月13日(水)の定期保安点検時に未設置されていたガス警報器が未設置となっていたことによるもの、未設置となつた経緯については不明。 なお、被害者は消費者が右手首及び右足に軽微な火傷を負っており、また、排気筒のエルポ及びトップが外れていた。	店舗コンロ	(株)タチバナ製作所	TS-330(2016年4月製造)	堀川産業(株)	ガス取出口防止蓋なし ・マイコンSRあり ・ヒートセンサーあり ・CO警報器なし ・自動ガス遮断装置なし ・集中監視システムあり ・ガス漏れ警報器あり ・業務用熱気警報器あり	・熱物コンロの点火方法を消費者に指導した。 ・ガスが漏れ込んだ場合、ガスの使用を中止し、喚起を行い、安全確認を行うよう呼びかけた。 ・消費者に誤った情報を提供した。 ・ガス警報器が設置されていないことが原因で、ガス警報器の作動が機能しなかった。 ・販売事業者が、製品の安全性を十分に検証しなかった。 ・販売事業者が、製品の安全性を十分に検証しなかった。 ・販売事業者が、製品の安全性を十分に検証しなかった。 ・販売事業者が、製品の安全性を十分に検証しなかった。	
2022/3/29	宮城県仙台市	C2級	漏えい	未同往宅	13:20	販売業者	店舗コンロから燃える 燃える 燃える 燃える 燃える 燃える	2022年3月29日13時20分頃、販売事業者が消費者に消費用コンロを高圧ガスコンロと誤認し、誤って点火されたことにより発生した。第二次原因は、2019年2月13日(水)の定期保安点検時に未設置されていたガス警報器が未設置となっていたことによるもの、未設置となつた経緯については不明。 なお、被害者は消費者が右手首及び右足に軽微な火傷を負っており、また、排気筒のエルポ及びトップが外れていた。	店舗コンロ	不明	不明	ENES700-Fエナジー(株)	ガス取出口防止蓋あり ・マイコンSRあり ・ヒートセンサーあり ・自動ガス遮断装置なし ・集中監視システムあり ・ガス漏れ警報器なし ・業務用熱気警報器あり	・ガス警報器の作動が機能しなかった。 ・販売事業者が、製品の安全性を十分に検証しなかった。 ・販売事業者が、製品の安全性を十分に検証しなかった。 ・販売事業者が、製品の安全性を十分に検証しなかった。 ・販売事業者が、製品の安全性を十分に検証しなかった。	
2022/3/30	石川県金沢市	C2級	漏えい	学校等	10:37	その他(経年劣化したため)	回廊等に接続される高圧ガスコンロからの漏えい	2022年3月30日10時37分頃、販売事業者が消費者に消費用コンロを高圧ガスコンロと誤認し、誤って点火されたことにより発生した。第二次原因は、2019年2月13日(水)の定期保安点検時に未設置されていたガス警報器が未設置となっていたことによるもの、未設置となつた経緯については不明。 なお、被害者は消費者が右手首及び右足に軽微な火傷を負っており、また、排気筒のエルポ及びトップが外れていた。	金蘭フレキシブルボース	自立金属(株)	不明	(株)エナジーウ中部	ガス取出口防止蓋あり ・マイコンSRあり ・ヒートセンサーあり ・自動ガス遮断装置なし ・集中監視システムあり ・ガス漏れ警報器あり ・業務用熱気警報器あり	・緊急対応として、金属フレキシブルボースに即日交換、2022年4月15日(金)までに低圧ボースに交換予定。 ・再発防止に努めるよう指導した。	
2022/4/2	秋田県大仙市	C2級	漏えい	学校等	9:50	一般消費者等 販売業者 販売業者	バルブ付のコンロから燃える 燃える 燃える 燃える 燃える 燃える	2022年4月2日9時50分頃、学校敷地内にバルブ付のコンロが設置された。第二次原因は、2019年2月13日(水)の定期保安点検時に未設置されていたガス警報器が未設置となっていたことによるもの、未設置となつた経緯については不明。 なお、被害者は消費者が右手首及び右足に軽微な火傷を負っており、また、排気筒のエルポ及びトップが外れていた。	バルブ付のコンロ	性鈴堂(白帯(黒出部))	その地	その地	(株)本間	ガス取出口防止蓋あり ・マイコンSRあり ・ヒートセンサーあり ・自動ガス遮断装置なし ・集中監視システムあり ・ガス漏れ警報器あり ・業務用熱気警報器あり	・販売事業者が、製品の安全性を十分に検証しなかった。 ・販売事業者が、製品の安全性を十分に検証しなかった。 ・販売事業者が、製品の安全性を十分に検証しなかった。 ・販売事業者が、製品の安全性を十分に検証しなかった。
2022/4/3	大阪府堺市	C2級	燃え、火災	飲食店	10:31	一般消費者等	店舗コンロから燃える 燃える 燃える 燃える 燃える 燃える	2022年4月3日10時31分頃、販売事業者が消費者に消費用コンロを高圧ガスコンロと誤認し、誤って点火されたことにより発生した。第二次原因は、2019年2月13日(水)の定期保安点検時に未設置されていたガス警報器が未設置となっていたことによるもの、未設置となつた経緯については不明。 なお、被害者は消費者が右手首及び右足に軽微な火傷を負っており、また、排気筒のエルポ及びトップが外れていた。	店舗コンロ	不明	不明	(株)om-link	ガス取出口防止蓋あり ・マイコンSRあり ・ヒートセンサーあり ・自動ガス遮断装置なし ・集中監視システムあり ・ガス漏れ警報器あり ・業務用熱気警報器あり	・以前から供給設備の高圧及び消費者が誤って取り扱っていたが、販売事業者が、製品の安全性を十分に検証しなかった。 ・販売事業者が、製品の安全性を十分に検証しなかった。 ・販売事業者が、製品の安全性を十分に検証しなかった。 ・販売事業者が、製品の安全性を十分に検証しなかった。	









2022/4/27	宮崎県宮崎市	C2級	漏えい	共同住宅	8:30	販売業者	ハルク貯槽から 附属機器が外れたことによる漏えい	ハルク貯槽の交換作業のため、マルチバルブからの配管配管作業中にガス漏れが発生した。マルチバルブの穴有部分が配管接続フレコ部分の戻りにより、マルチバルブから空音が外れ、ガスが漏れ出した。一時は、付近の住民に対して消防から待避指示があった。また、緊急時に発生したガス漏れに対しては、ハルク貯槽の交換作業を行い、1時間30分ほどは漏えいが停止した。その後、ハルク貯槽から50kg容器へのガス回収作業を行い、4時間ほどに完了した。	ハルク貯槽附属機器	不明	不明	(有)宮崎マルホ(株)	ハルク貯槽の交換作業を行い、同日11:00時点で作業完了した。その後、ハルク貯槽の交換作業を行い、同日11:00時点で作業完了した。その後、ハルク貯槽の交換作業を行い、同日11:00時点で作業完了した。	LPガス販売事業者が、ゴム管、燃料、焼き番線、ラチェット式着脱機を使用してバルブに押し当ててる状態を確認を行い、同日11:00時点で作業完了した。その後、ハルク貯槽の交換作業を行い、同日11:00時点で作業完了した。	LPガス販売事業者が、ゴム管、燃料、焼き番線、ラチェット式着脱機を使用してバルブに押し当ててる状態を確認を行い、同日11:00時点で作業完了した。その後、ハルク貯槽の交換作業を行い、同日11:00時点で作業完了した。
2022/5/3	千葉県原市	C2級	漏えい	一般住宅	13:40	その他(隣の家主)	隣人が修理した中でガス配管の接続不良による漏えい	消費者の隣の家において、床下を切削していたところ、切削した木が消費業者の供給設備に当たると、張力式高圧ホースの根元が引抜けてLPガスが漏れ出した。一時は、消防により消防隊の切断作業が行われ、火勢が拡大し、消費者が自宅避難した。その後、消費者が自宅避難した。その後、消費者が自宅避難した。その後、消費者が自宅避難した。その後、消費者が自宅避難した。	高圧ホース	不明	I-T-O (株)	富士工業(株)	ガス取出防止漏えい ・マイコンSあり ・ヒューズガス交換あり ・自動ガス遮断装置あり ・CO警報装置なし ・集中監視システムなし ・ガス漏れ警報装置なし ・業務用換気装置あり	・LPガス販売事業者が、ゴム管、燃料、焼き番線、ラチェット式着脱機を使用してバルブに押し当ててる状態を確認を行い、同日11:00時点で作業完了した。その後、ハルク貯槽の交換作業を行い、同日11:00時点で作業完了した。	
2022/5/3	埼玉県鴻巣市	C2級	漏えい	共同住宅	19:30	一般消費者等	ふろまの劣化に伴って発生したガス漏れ	2022年5月3日(火)19時45分頃、消費者より監視センターに連絡が入る。20時20分、販売業者が現場に到着。バルブ式高圧ホースの根元が引抜けてLPガスが漏れ出した。一時は、消防により消防隊の切断作業が行われ、火勢が拡大し、消費者が自宅避難した。その後、消費者が自宅避難した。その後、消費者が自宅避難した。その後、消費者が自宅避難した。	高圧ホース	不明	RBF-65HD	富士工業(株)	ガス取出防止漏えい ・マイコンSあり ・ヒューズガス交換あり ・自動ガス遮断装置あり ・CO警報装置なし ・集中監視システムなし ・ガス漏れ警報装置なし ・業務用換気装置あり	・安全栓の使用に当たって、器具の型式等についてLPガス関係は事前に器具の使用に当たって注意事項を通知する。また、点検等では、事故防止のため器具の交換を促す。 ・事故報告書の提出を指導	
2022/5/6	千葉県佐倉市	C2級	漏えい	その他店舗	16:27	器具メーカー	調整部の故障による漏えい	消費者からガスが出たなどの連絡があり、販売業者が確認したところ250kg容器2本が空となっており、10kgボンベ2本も空となった。その後、新品の調整部に交換し、検知器によるガスが検知されたと連絡があった。その後、新品の調整部に交換し、検知器によるガスが検知されたと連絡があった。その後、新品の調整部に交換し、検知器によるガスが検知されたと連絡があった。その後、新品の調整部に交換し、検知器によるガスが検知されたと連絡があった。	調整器(自動切替式)	不明	不明	(株)エネライ	ガス取出防止漏えい ・マイコンSあり ・ヒューズガス交換あり ・自動ガス遮断装置あり ・CO警報装置なし ・集中監視システムなし ・ガス漏れ警報装置なし ・業務用換気装置あり	・リコールについては製造者が主体となって対応しており、当該販売業者はリコール対応については対応していない。 ・販売業者に対して、事故が発生した際の速やかな連絡について指導。	
2022/5/11	東京都世田谷区	C1級	漏えい	飲食店	14:46	販売業者(保安機関)	調整部の故障による漏えい	2022年5月11日(水)14時46分頃、店舗内より「調理中にガスが漏れた」と連絡があった。店舗内より「調理中にガスが漏れた」と連絡があった。店舗内より「調理中にガスが漏れた」と連絡があった。店舗内より「調理中にガスが漏れた」と連絡があった。店舗内より「調理中にガスが漏れた」と連絡があった。	調整器(自動切替式)	不明	不明	富士工業(株)	ガス取出防止漏えい ・マイコンSあり ・ヒューズガス交換あり ・自動ガス遮断装置あり ・CO警報装置なし ・集中監視システムあり ・ガス漏れ警報装置あり ・業務用換気装置あり	2022年5月11日(水)、消防に連絡したところ、調理中にガスが漏れたと連絡があった。店舗内より「調理中にガスが漏れた」と連絡があった。店舗内より「調理中にガスが漏れた」と連絡があった。店舗内より「調理中にガスが漏れた」と連絡があった。店舗内より「調理中にガスが漏れた」と連絡があった。	

2022/5/12	新潟県新潟市	C2級	漏えい	飲食店	9:00	販売事業員等 メーカー	調整器の劣化による漏えい	2022年4月12日(日本時間)深夜、警備員がガス漏れを確認した。なお、人的及び物的被害はなかった。 一次原因は、ガス配管の劣化によるガス漏れによるものであり、ガス配管の劣化は、ガス配管の経年劣化によるものである。 二次原因は、劣化したガス配管の劣化によるものであり、劣化したガス配管の劣化は、ガス配管の経年劣化によるものである。 三次原因は、劣化したガス配管の劣化によるものであり、劣化したガス配管の劣化は、ガス配管の経年劣化によるものである。 ガス配管の劣化は、劣化したガス配管の劣化によるものであり、劣化したガス配管の劣化は、ガス配管の経年劣化によるものである。 ガス配管の劣化は、劣化したガス配管の劣化によるものであり、劣化したガス配管の劣化は、ガス配管の経年劣化によるものである。	調整器(自動切替式)	電工 齋藤	RF-15U	(株) 九新	ガス放出防止装置あり ・マイコンSBあり ・自動ガス遮断装置あり(ガス漏れ検知) ・CO警報装置なし ・集中監視システムあり ・ガス漏れ警報装置あり ・業務用換気装置あり	販売事業者が調整器を交換した。その後、目録及び目録記載のガス配管の劣化による漏れを確認した。また、製造業者による調査を行い、調整器・集合管の上に高圧検査装置を装着し、ガス漏りの漏れ原因を特定し、調整器の交換を指示。
2022/5/14	福岡県福岡市	C1級	漏えい(火災) 経路不明	その他(キッチンカー)	11:00	一般消費者等	調整器の接続不良による漏えい 火災 <法令違反> 落石は撒行機側第4袋	調整器(車) ②ガスフライン ①不明 ②不明 ③不明	①(株) 桂精機製作所 ②不明	不明	名神産業(株)	ガス放出防止装置なし ・ヒューズガス検知あり ・自動ガス遮断装置なし ・CO警報装置なし ・集中監視システムなし ・業務用換気装置あり	・調整器の劣化による漏れを確認した。また、製造業者による調査を行い、調整器の交換を指示した。 ・調整器の劣化による漏れを確認した。また、製造業者による調査を行い、調整器の交換を指示した。 ・調整器の劣化による漏れを確認した。また、製造業者による調査を行い、調整器の交換を指示した。	
2022/5/20	宮城県仙台市	C2級	漏えい	一般住宅	13:00	地事業者	地事業者(調理師)による配管の損傷による漏えい	配管(白管(本管(露出部)))	不明	不明	全神東北エネルギー(株)	ガス放出防止装置あり ・マイコンSBあり ・自動ガス遮断装置あり ・CO警報装置なし ・集中監視システムあり ・ガス漏れ警報装置あり ・業務用換気装置あり	・販売事業者を通じ、施工業者に安全確認作業を指示した。 ・2022年5月20日(日)19時00分、販売事業者より電話連絡を受け、仕度を確認し、漏れを確認し、漏れを修理した。 ・同日、事故発生報告第一報を送付した。	
2022/5/24	愛知県刈谷市	C2級	漏えい	飲食店	16:35	一般消費者	埋設配管の立ち上がり部の腐食による漏えい	配管(白管(本管(露出部)))	不明	不明	東和液化ガス(株)	ガス放出防止装置あり ・マイコンSBあり ・自動ガス遮断装置あり(ガス漏れ検知) ・CO警報装置なし ・集中監視システムなし ・ガス漏れ警報装置あり ・業務用換気装置あり	・厨房内の埋設配管を露出配管へ変更。 ・事故原因の提出指導	
2022/5/24	広島県広島市	C2級	漏えい(火災)	一般住宅	11:20	販売事業者	埋設配管の腐食劣化による漏えい	配管(白管(本管(露出部)))	不明	不明	広島ガス興販(株)	ガス放出防止装置あり ・マイコンSBあり ・ヒューズガス検知あり ・自動ガス遮断装置なし ・CO警報装置なし ・集中監視システムあり ・ガス漏れ警報装置あり ・業務用換気装置あり	・漏れ箇所を埋設配管を露出配管にて配管の引換替えを行い、施工後のデジタルカメラによる気密試験にて圧力低下傾向(ガス漏れ)が確認された事を確認した。 ・当該販売事業者を訪問、過去に当該事業者から報告のあった事故について説明し、今後、同件事故の防止に係る対策の検討を要請。	
2022/5/26	広島県広島市	C1級	漏えい(火災)	共同住宅	17:30	一般消費者等	ゴム管の劣化による漏えい	①ガス管 ②不明 配管(ゴム管) ①不明 ②不明	不明	不明	有限会社 西本電	ガス放出防止装置なし ・マイコンSBあり ・ヒューズガス検知あり ・自動ガス遮断装置あり(ガス漏れ検知) ・CO警報装置なし ・集中監視システムあり ・ガス漏れ警報装置あり ・業務用換気装置あり	・高圧検査時に、ホースの脱着の正しい手順の周知を徹底する。	



2022/6/4	滋賀県守山市	C2級	漏えい	その他 (一般住宅・共同住宅)	10:10	他工事業者 業者 業者	他工事業者(下水道工事業者) による配管接続 漏えい	他工事業者(下水道工事業者)による配管接続漏えい 原因は、他工事業者が近所のプロパン配管の管成膜を破り、配管が破損し、ガス漏れが原因と推定された。 なお、他工事業者が近所のプロパン配管の管成膜を破り、配管が破損し、ガス漏れが原因と推定された。 業者には事前協議、工事照会を行なったが、業者は、事前協議、工事照会を行なわなかったことによるもの。	他工事業者(下水道工事業者)による配管接続漏えい 原因は、他工事業者が近所のプロパン配管の管成膜を破り、配管が破損し、ガス漏れが原因と推定された。 業者には事前協議、工事照会を行なったが、業者は、事前協議、工事照会を行なわなかったことによるもの。	供給管(作り工 チレン管(本館不明 (埋設部))	不明	坂本油化(株)	ガス放出防止漏えい ・マイコンなし ・自動ガス遮断装置なし ・CO警報装置なし ・集中監視システムなし ・ガス漏れ警報装置なし ・業務用換気装置設置なし	・所轄の消防署及び警備署への連絡 ・消防ガス事業者(都市ガス会社) ・自治体等への消防設備等への連絡等が必要なし ・当日漏えい箇所での修理を行なった。
2022/6/8	福島県須賀川市	C2級	漏えい	一般住宅	16:40	販売業者 業者 業者	容器と高圧ガス リンガの接続不良に よる漏えい	2022年6月8日(水)16時頃、消費者の通報を受け、ガス漏れを調査したところ、高圧ガス事業者の配管が破損し、ガス漏れが原因と推定された。 原因は、高圧ガス事業者の配管が破損し、ガス漏れが原因と推定された。 業者には事前協議、工事照会を行なったが、業者は、事前協議、工事照会を行なわなかったことによるもの。	高圧ガス事業者(高圧ガス事業者)による配管接続漏えい 原因は、高圧ガス事業者の配管が破損し、ガス漏れが原因と推定された。 業者には事前協議、工事照会を行なったが、業者は、事前協議、工事照会を行なわなかったことによるもの。	高圧ガス事業者(高圧ガス事業者)による配管接続漏えい 原因は、高圧ガス事業者の配管が破損し、ガス漏れが原因と推定された。 業者には事前協議、工事照会を行なったが、業者は、事前協議、工事照会を行なわなかったことによるもの。	不明	福島県須賀川市	ガス放出防止漏えい ・マイコンあり ・自動ガス遮断装置あり ・CO警報装置あり ・集中監視システムあり ・ガス漏れ警報装置あり ・業務用換気装置設置あり	・高圧ガス事業者との連絡 ・消防ガス事業者(都市ガス会社) ・自治体等への消防設備等への連絡等が必要なし ・当日漏えい箇所での修理を行なった。
2022/6/16	三重県津山市	C2級	漏えい	一般住宅	19:45	販売業者 業者 業者	容器と高圧ガス リンガの劣化に よる漏えい	2022年6月16日(水)19時頃、消費者の通報を受け、ガス漏れを調査したところ、高圧ガス事業者の配管が破損し、ガス漏れが原因と推定された。 原因は、高圧ガス事業者の配管が破損し、ガス漏れが原因と推定された。 業者には事前協議、工事照会を行なったが、業者は、事前協議、工事照会を行なわなかったことによるもの。	高圧ガス事業者(高圧ガス事業者)による配管接続漏えい 原因は、高圧ガス事業者の配管が破損し、ガス漏れが原因と推定された。 業者には事前協議、工事照会を行なったが、業者は、事前協議、工事照会を行なわなかったことによるもの。	高圧ガス事業者(高圧ガス事業者)による配管接続漏えい 原因は、高圧ガス事業者の配管が破損し、ガス漏れが原因と推定された。 業者には事前協議、工事照会を行なったが、業者は、事前協議、工事照会を行なわなかったことによるもの。	不明	三重県津山市	ガス放出防止漏えい ・マイコンあり ・自動ガス遮断装置あり ・CO警報装置あり ・集中監視システムあり ・ガス漏れ警報装置あり ・業務用換気装置設置あり	・高圧ガス事業者との連絡 ・消防ガス事業者(都市ガス会社) ・自治体等への消防設備等への連絡等が必要なし ・当日漏えい箇所での修理を行なった。
2022/6/18	岐阜県高山市	C2級	漏えい	その他 (空き地)	19:00	他工事業者 業者 業者	他工事業者(埋設配管) による漏えい	2022年6月18日(金)19時頃、消費者の通報を受け、ガス漏れを調査したところ、高圧ガス事業者の配管が破損し、ガス漏れが原因と推定された。 原因は、高圧ガス事業者の配管が破損し、ガス漏れが原因と推定された。 業者には事前協議、工事照会を行なったが、業者は、事前協議、工事照会を行なわなかったことによるもの。	高圧ガス事業者(高圧ガス事業者)による配管接続漏えい 原因は、高圧ガス事業者の配管が破損し、ガス漏れが原因と推定された。 業者には事前協議、工事照会を行なったが、業者は、事前協議、工事照会を行なわなかったことによるもの。	高圧ガス事業者(高圧ガス事業者)による配管接続漏えい 原因は、高圧ガス事業者の配管が破損し、ガス漏れが原因と推定された。 業者には事前協議、工事照会を行なったが、業者は、事前協議、工事照会を行なわなかったことによるもの。	不明	岐阜県高山市	ガス放出防止漏えい ・マイコンあり ・自動ガス遮断装置あり ・CO警報装置あり ・集中監視システムあり ・ガス漏れ警報装置あり ・業務用換気装置設置あり	・高圧ガス事業者との連絡 ・消防ガス事業者(都市ガス会社) ・自治体等への消防設備等への連絡等が必要なし ・当日漏えい箇所での修理を行なった。
2022/6/20	北海道札幌市	C2級	漏えい	共同住宅	9:00	販売業者 業者 業者	他工事業者(埋設配管) による漏えい	2022年6月20日(日)9時頃、消費者の通報を受け、ガス漏れを調査したところ、高圧ガス事業者の配管が破損し、ガス漏れが原因と推定された。 原因は、高圧ガス事業者の配管が破損し、ガス漏れが原因と推定された。 業者には事前協議、工事照会を行なったが、業者は、事前協議、工事照会を行なわなかったことによるもの。	高圧ガス事業者(高圧ガス事業者)による配管接続漏えい 原因は、高圧ガス事業者の配管が破損し、ガス漏れが原因と推定された。 業者には事前協議、工事照会を行なったが、業者は、事前協議、工事照会を行なわなかったことによるもの。	高圧ガス事業者(高圧ガス事業者)による配管接続漏えい 原因は、高圧ガス事業者の配管が破損し、ガス漏れが原因と推定された。 業者には事前協議、工事照会を行なったが、業者は、事前協議、工事照会を行なわなかったことによるもの。	不明	北海道札幌市	ガス放出防止漏えい ・マイコンあり ・自動ガス遮断装置あり ・CO警報装置あり ・集中監視システムあり ・ガス漏れ警報装置あり ・業務用換気装置設置あり	・高圧ガス事業者との連絡 ・消防ガス事業者(都市ガス会社) ・自治体等への消防設備等への連絡等が必要なし ・当日漏えい箇所での修理を行なった。
2022/6/22	神奈川県横浜市中区	C2級	漏えい	一般住宅	16:00	他工事業者 業者 業者	他工事業者(埋設配管) による漏えい	2022年6月22日(火)16時頃、消費者の通報を受け、ガス漏れを調査したところ、高圧ガス事業者の配管が破損し、ガス漏れが原因と推定された。 原因は、高圧ガス事業者の配管が破損し、ガス漏れが原因と推定された。 業者には事前協議、工事照会を行なったが、業者は、事前協議、工事照会を行なわなかったことによるもの。	高圧ガス事業者(高圧ガス事業者)による配管接続漏えい 原因は、高圧ガス事業者の配管が破損し、ガス漏れが原因と推定された。 業者には事前協議、工事照会を行なったが、業者は、事前協議、工事照会を行なわなかったことによるもの。	高圧ガス事業者(高圧ガス事業者)による配管接続漏えい 原因は、高圧ガス事業者の配管が破損し、ガス漏れが原因と推定された。 業者には事前協議、工事照会を行なったが、業者は、事前協議、工事照会を行なわなかったことによるもの。	不明	神奈川県横浜市中区	ガス放出防止漏えい ・マイコンあり ・自動ガス遮断装置あり ・CO警報装置あり ・集中監視システムあり ・ガス漏れ警報装置あり ・業務用換気装置設置あり	・高圧ガス事業者との連絡 ・消防ガス事業者(都市ガス会社) ・自治体等への消防設備等への連絡等が必要なし ・当日漏えい箇所での修理を行なった。

2022/6/25	東京都羽村市	C2級	漏えい	一般住宅	8:27	販売事業者	密閉の事故原因による安全動作	一般住宅に設置されたPGの密閉の予備動作からガスが漏出した。充ちが補充状態であったと考えられる。 一次原因は、気圧の上昇により補充されたPGの内部圧力が上昇し、安全弁が動作したためと推定される。 二次原因は、充満したPGの内部圧力が上昇し、安全弁の動作を抑制するPGの内部圧力が上昇し、安全弁が動作しなかったためと推定される。 漏れが不十分であったために過充填となったと推定される。	容器	不明	不明	川原産業(株)	ガス取出防止装置あり ・マイコンあり ・自動ガス遮断装置あり(別備) ・CO警報装置なし ・集中監視システムなし ・ガス漏れ警報装置なし ・業務用換気装置設置なし	・容器ごとの重量の管理、充填後の重量再確認を実施する。事故調査報告書の提出を指示。 ・充満時の所管である側に連絡。
2022/6/25	埼玉県加須市	C2級	漏えい	一般住宅	10:06	販売事業者	液移動による容器の安全動作による漏えい	2022年6月25日(土)午前10時6分、元消費者(2022年4月1日)にガス供給から母線の管からシュー一者半のガスが漏出しているとの通報を販売事業者から受けた。現場に到着後、PGの内部圧力が上昇し、安全弁が動作した。PGの内部圧力が上昇し、安全弁が動作しなかったためと推定される。 二次原因は、PGの内部圧力が上昇し、安全弁の動作を抑制するPGの内部圧力が上昇し、安全弁が動作しなかったためと推定される。 漏れが不十分であったために過充填となったと推定される。	容器	不明	不明	川原産業(株)	ガス取出防止装置あり ・マイコンあり ・自動ガス遮断装置あり(別備) ・CO警報装置なし ・集中監視システムなし ・ガス漏れ警報装置なし ・業務用換気装置設置なし	【消費者等への対応】 ・「ばらばら」の状態で取り出しの間の、ガスの使用は禁止する。 ・20kg容器4本を回収するまで、使用を中止する。また、重量増加の発生を監視する。 ・PGの内部圧力が上昇し、安全弁が動作しなかったためと推定される。 ・PGの内部圧力が上昇し、安全弁が動作しなかったためと推定される。 ・PGの内部圧力が上昇し、安全弁が動作しなかったためと推定される。 ・PGの内部圧力が上昇し、安全弁が動作しなかったためと推定される。
2022/6/27	千葉県八千代市	C2級	漏えい	共同住宅	18:19	一般消費者等	風呂釜の点火ミスによる漏えい	消費者が給湯用付風呂釜でシャワーを出したがお湯が出ず、運転で着火レバーを回したところ風呂釜内部で噴霧が形成し、燃焼した。燃焼したPGの内部圧力が上昇し、安全弁が動作した。PGの内部圧力が上昇し、安全弁が動作しなかったためと推定される。 二次原因は、お湯が沸かずに着火レバーを回したためと推定される。	風呂釜	リンナー(株)	RBF-65H	富士産業(株)	ガス取出防止装置なし ・マイコンあり ・自動ガス遮断装置あり(別備) ・CO警報装置なし ・集中監視システムなし ・ガス漏れ警報装置なし ・業務用換気装置設置なし	・消費者に5kgかつガス機器の交換を促す。 ・販売事業者が事故調査の提出を指示。
2022/6/28	徳島県一宮市	C2級	漏えい	共同住宅	15:15	不明	バルク貯槽の液移動による漏えい	2022年6月29日(火)15時15分、共同住宅の消費者(入居者)より、バルク貯槽付近でシューという音がすること及びガス臭がすることの通報。現場に到着後、PGの内部圧力が上昇し、安全弁が動作した。PGの内部圧力が上昇し、安全弁が動作しなかったためと推定される。 二次原因は、お湯が沸かずに着火レバーを回したためと推定される。	バルク貯槽	不明	不明	カニエムPAN(株)	ガス取出防止装置あり ・マイコンあり ・自動ガス遮断装置あり(別備) ・CO警報装置なし ・集中監視システムなし ・ガス漏れ警報装置なし ・業務用換気装置設置なし	・バルク貯槽の定期高圧時に確認なバルブ及びガス取出防止装置のチェックの停止確認を行う。 ・バルク貯槽の定期高圧時に確認なバルブ及びガス取出防止装置のチェックの停止確認を行う。 ・バルク貯槽の定期高圧時に確認なバルブ及びガス取出防止装置のチェックの停止確認を行う。
2022/6/30	岡山県倉敷市	C2級	漏えい	一般住宅	14:08	販売事業者	容器と調整器との接続不良による漏えい	2022年6月29日(火)、メーカー及び調整器の交換作業を実施。検査後に漏えい発生確認後、弊社消費者によると、昨夜及び午前中は異常は発生しなかったが、6月30日(水)、14時40分頃、コンロを使用し、コンロの音がすること、容器の内部圧力が上昇し、安全弁が動作した。PGの内部圧力が上昇し、安全弁が動作しなかったためと推定される。 二次原因は、お湯が沸かずに着火レバーを回したためと推定される。	容器と調整器との接続不良による漏えい	不明	不明	不明	不明	・施工後の確認作業の発生を専任者に依頼して確認する。 ・低圧時の確認、漏れ検査と高圧時の確認し検査方法を明確化する。 ・PGの検査に際して、ユーザーマニュアルを必ず確認し、誤作動を防止する。 ・事業者が事故調査報告書の提出及び再発防止の徹底を指示。



2022/7/8	兵庫県加古川市	C2級	漏えい	一般住宅	他工事業者	他工事業者(排水工工事業者)による配管の損傷による漏えい	床下の断熱部分に設置していた汎用配管(配管用プラスチック管)が他工事業者により損傷を受けガス漏えいが発生したとの原因は、排水配管を移動していた他工事業者が、新しい配管経路を作るために穿孔作業を行った際に、1フロア貫通配管と接触し損傷したことに由来する。	配管(旧風呂用プラスチック製(排水用)) 不明	不明	不明	EBCOグローブフットランナー(株)	ガス検出防止器なし ・マイコンが ・ヒューズが ・自動ガス遮断器なし ・CO警報器なし ・集中監視システムなし ・ガス漏れ警報器なし ・業務用換気装置取付なし	・消費業者に対しリフォームや修繕工事の際に販売事業者へ声をかけ直し立ち回りに安全対策をおこなう ・事前説明を説明しうえで、付足の工事を行う際は仕様や必要となる材料の名称を明記し依頼書を作成し、作業前日までに消費者へ関係書類を送付し、再発防止に努めること。
2022/7/9	滋賀県彦根市	C2級	漏えい	一般住宅	他工事業者	他工事業者(下水工工事業者)による配管の損傷による漏えい	2022年7月9日(土)9時40分頃、バルコニー階設置の敷地内で排水パイプが破損し、バルコニー階には記載通り、40分程度で床下へ漏れ出た。漏水はバルコニー階の床下から発生し、排水パイプの破損箇所は、雨水排水用のポリプロピレン樹脂製パイプであり、継ぎ手部分で破損した。原因は、他工事業者が排水パイプの据付作業中に、パイプの破損箇所を修正する際に、パイプの破損箇所を修正するために、パイプを曲げすぎて、パイプの破損箇所を修正した際に、パイプが破損したと見られる。	他工事業業者(下水工工事業者)による配管の損傷による漏えい	不明	不明	イワタニ近畿(株)	ガス検出防止器なし ・マイコンが ・ヒューズが ・自動ガス遮断器なし ・CO警報器なし ・集中監視システムあり ・ガス漏れ警報器あり ・業務用換気装置取付なし	・関係先の物件付近で工事を行っているのを確認した時には引きつづき注意喚起し、他の作業場所を中止してもらうよう努める ・関係先へ関係書類を送付し、再発防止に努めること。
2022/7/12	三重県鈴鹿市	C2級	漏えい	共同住宅	他工事業者	他工事業者による配管の損傷による漏えい	2022年7月12日(木)11時25分、下水工事中のカッター作業の際、配管ガス供給管(縦置配管)を損傷しガス漏れが確認された。漏水は、共用部分の排水パイプから発生したと見られる。原因は、カッターで排水パイプを切断する際に、排水パイプの配管と接触し損傷したと見られる。	他工事業業者(排水工工事業者)による配管の損傷による漏えい	不明	不明	不明	東邦液化ガス(株)	・下水工事業社へガス配管の損傷状況で作業する場合はガス会社へ連絡するよう事前申し。 ・周知の徹底を指導した。
2022/7/23	鳥取県鳥取市	C2級	漏えい	一般住宅	他工事業者	他工事業者(解体工工事業者)による配管の損傷による漏えい	2022年7月23日(土)9時30分頃、取引先工務店より、家解体作業中により配管が破損したとの連絡があった。現場は、現場での作業中であり、現場での作業で発生した漏水は、現場での作業で発生したと見られる。原因は、現場での作業中に配管を損傷したと見られる。	他工事業業者(解体工工事業者)による配管の損傷による漏えい	不明	不明	不明	イワタニ山陰(株)	・2022年7月20日(火)の現場作業中に、今回の事故にまつた経緯を認識した。今後解体や据付作業を行う場合には、埋設部を念として確認し、今後埋設部が埋没したため、埋設部が埋没した場合には、必ず事前に連絡をとり、現場で作業を行う場合は、必ず連絡を求めた。
2022/7/25	千葉県山武市	C2級	漏えい	一般住宅	他工事業者	他工事業者(解体工工事業者)による配管の損傷による漏えい	集中配管方式によるガス供給配管の体中に中継器が設置されている。原因は、現場での作業中に配管が破損したと見られる。原因は、現場での作業中に配管が破損したと見られる。	他工事業業者(解体工工事業者)による配管の損傷による漏えい	不明	不明	不明	イワタニ山陰(株)	・当該集中配管埋設工直下の居住者に対し、宅内へのガス配管が埋設されている旨の案内、他工事業者の現場は当該販売事業者から連絡を受ける旨の案内を決定し実施する。また、ガス配管の明瞭化(床、ソール等の設置)も実施し、現場での作業を中止し、現場での作業を再開するまで、現場での作業を中止した。現場での作業が再開した後は、現場での作業を再開するまで、現場での作業を中止した。

2022/7/27	兵庫県神戸市	C2級	漏えい火災	一般住宅	8:10	一般消費者	未使用ガス栓の閉鎖原因による漏えい火災	消費者による漏れ	2022年7月27日(水)15時25分消費者より自力で外の工事をしていた際に閉鎖したガス配管(フレキシブル管)にドリルで傷をつけてしまいガスが漏れ出した。原因は、消費者が空を閉じた際にフレキシブル管にドリルで傷をつけてしまったことによるもの。	配管(配管留フレキシブル管(埋設部))	不明	2口ヒューズボックス	(株)エネアーク関西	・ガス検出防止器なし ・マイコンなし ・自動ガス遮断装置なし ・CO警報器なし ・集中監視システムなし ・ガス漏れ警報器なし ・業務用換気警報器なし	・リフトアップ等でガス配管を取り替えた際は、使用しなくなったガス管は適宜に撤去する。 ・対策を実施し、再発防止に努めるよう指示。
2022/7/27	埼玉県北埼玉郡志村町	C2級	漏えい	一般住宅	15:25	一般消費者	消費者による漏れ	消費者による漏れ	2022年7月27日(水)15時45分消費者より自力で外の工事をしていた際に閉鎖したガス配管(フレキシブル管)にドリルで傷をつけてしまいガスが漏れ出した。原因は、消費者が空を閉じた際にフレキシブル管にドリルで傷をつけてしまったことによるもの。	配管(配管留フレキシブル管(埋設部))	不明	不明	ミライフ(株)	・ガス検出防止器あり ・ヒューズガス栓あり ・自動ガス遮断装置なし ・CO警報器なし ・集中監視システムなし ・ガス漏れ警報器なし ・業務用換気警報器なし	・工事をを行う際には事前に連絡を頂くようお願いした。 ・事故報告書の提出を指導
2022/7/27	神奈川県厚木市	C2級	漏えい	一般住宅	14:45	販売業者	販売業者による漏れ	販売業者による漏れ	2022年7月27日(水)15時45分消費者より自力で外の工事をしていた際に閉鎖したガス配管(フレキシブル管)にドリルで傷をつけてしまいガスが漏れ出した。原因は、消費者が空を閉じた際にフレキシブル管にドリルで傷をつけてしまったことによるもの。	配管(白管(本体埋設部))	不明	不明	(株)ジョイン	・ガス検出防止器あり ・ヒューズガス栓あり ・自動ガス遮断装置あり ・CO警報器なし ・集中監視システムなし ・ガス漏れ警報器なし ・業務用換気警報器なし	・配管に白管を使用しており、設置後30年以下経過している。消費者が作業中に配管を傷つけたことにより、ガスが漏れ出した。 ・販売業者から緊急に当たっては、消費者の費用負担があるため、事故報告書の提出を指導する。また、事前協議の取組、配管、配管位置を明示して漏れ防止に努めるよう指導する。また、事前協議の取組、配管、配管位置を明示して漏れ防止に努めるよう指導する。また、事前協議の取組、配管、配管位置を明示して漏れ防止に努めるよう指導する。
2022/7/28	和歌山県岩出市	C2級	漏えい	その他(飲食店兼住宅)	14:00	他工事業業者	他工事業業者による漏れ	他工事業業者による漏れ	2022年7月28日(木)15時45分消費者より自力で外の工事をしていた際に閉鎖したガス配管(フレキシブル管)にドリルで傷をつけてしまいガスが漏れ出した。原因は、消費者が空を閉じた際にフレキシブル管にドリルで傷をつけてしまったことによるもの。	配管(配管留フレキシブル管(埋設部))	不明	不明	(株)エネアーク関西	・ガス検出防止器なし ・マイコンなし ・自動ガス遮断装置なし ・CO警報器なし ・集中監視システムあり ・ガス漏れ警報器あり ・業務用換気警報器あり	・ガス管付近で作業を行う場合に注意を徹底するよう水道工事業業者に指示した。対策を実施し、再発防止に努めるよう指示。
2022/7/28	兵庫県神戸市	C2級	漏えい	学校等	8:59	他工事業業者	他工事業業者による漏れ	他工事業業者による漏れ	2022年7月28日(木)15時45分消費者より自力で外の工事をしていた際に閉鎖したガス配管(フレキシブル管)にドリルで傷をつけてしまいガスが漏れ出した。原因は、消費者が空を閉じた際にフレキシブル管にドリルで傷をつけてしまったことによるもの。	配管(配管留フレキシブル管(埋設部))	不明	不明	(株)エネアーク関西	・ガス検出防止器あり ・マイコンあり ・自動ガス遮断装置なし ・CO警報器なし ・集中監視システムあり ・ガス漏れ警報器あり ・業務用換気警報器あり	・水道工事業業者から水道工事の許可申請中である旨を事前に通知し、作業を進めるよう指示した。また、事前協議の取組、配管、配管位置を明示して漏れ防止に努めるよう指導する。また、事前協議の取組、配管、配管位置を明示して漏れ防止に努めるよう指導する。





2022/8/22	兵庫県姫路市	C2級	漏えい	一般住宅	10:04	他工事業者(リフォーム業者)による配管の損傷による漏えい	<p>2022年8月22日(月)10時04分 リフォーム業者がユニットバス解体工事中、電動ノコギリで床面を切ったところ、ガス配管を破損してしまつた内容で既述事業者が受付。業者にて容器へリフト用止まり、ユニットバスと床面の間の空間にあるフレキシ管をたどるため、埋設部ではない。10時05分 既述事業者が現場にて容器の位置を確認し、緊急停止。10時05分 既述事業者が2名(名義不明)で現場にて緊急停止の処置を開始。10時05分 配管を引き戻して破損箇所を埋め、埋設部を確認。10時05分 配管を引き戻して破損箇所を埋め、埋設部を確認した。配管を切ったことによるもの。</p> <p>一次原因は、リフォーム業者がガス配管の損傷を確認せずに、床面を切ったことによるもの。</p> <p>二次原因は、消費者及びリフォーム業者が、ガス管がある可能性がある場所を工事する前に、販売事業者と連絡をしないことによるもの。</p>	<p>ガス取出防止装置なし ・マイコンあり ・自動ガス遮断装置なし ・CO警報装置なし ・集中監視システムなし ・ガス漏れ警報装置なし ・業務用換気装置設置なし</p>	不明	不明	既述(白管) リフォーム(白管)	<p>・今後作業の段階では、事前に危険性の場所を工事する時は、事前に販売事業者と連絡をとり、消費者及びリフォーム業者の現場に注意喚起した。</p> <p>・対策を実施し、再発防止に努めるよう指示。</p>	<p>・今後作業の段階では、事前に危険性の場所を工事する時は、事前に販売事業者と連絡をとり、消費者及びリフォーム業者の現場に注意喚起した。</p> <p>・対策を実施し、再発防止に努めるよう指示。</p>		
2022/8/23	広島県広島市	C2級	漏えい	一般住宅	20:33	配管配線工事業者による配管の損傷による漏えい	<p>2022年8月23日(月)14時15分 隣接する建物の解体作業中に、ガスが漏えいしたとの連絡を受けた。14時25分 現場到着し確認したところ、バルブ付留安弁弁根元からガスが漏えいしていることを確認。14時45分 消防及び販売事業者へ通報し、周辺へ火気の使用制限及び交通規制を実施し、現場を封鎖した。14時45分 消防が到着し、ガス漏れを止め、ガスが漏れなくなった。14時50分 消防が撤去し、現場を確認した。14時50分 現場を確認し、ガスが漏れなくなった。14時50分 現場を確認し、ガスが漏れなくなった。14時50分 現場を確認し、ガスが漏れなくなった。</p>	<p>ガス取出防止装置あり ・マイコンあり ・自動ガス遮断装置あり ・CO警報装置あり ・集中監視システムあり ・ガス漏れ警報装置あり ・業務用換気装置設置なし</p>	不明	不明	容器	不明	大隣日産エネルギー(株)	<p>・今後作業の段階では、事前に危険性の場所を工事する時は、事前に販売事業者と連絡をとり、消費者及びリフォーム業者の現場に注意喚起した。</p> <p>・対策を実施し、再発防止に努めるよう指示。</p>	<p>・今後作業の段階では、事前に危険性の場所を工事する時は、事前に販売事業者と連絡をとり、消費者及びリフォーム業者の現場に注意喚起した。</p> <p>・対策を実施し、再発防止に努めるよう指示。</p>
2022/8/24	京都府京都市	C2級	漏えい	その他店舗	14:10	他工事業者(配管工事業者)による配管の損傷による漏えい	<p>2022年8月24日(月)14時52分 顧客からガス漏れに関する連絡を受けた。14時55分 現場到着し確認したところ、バルブ付留安弁弁根元からガスが漏れしていることを確認。14時55分 消防及び販売事業者へ通報し、周辺へ火気の使用制限及び交通規制を実施し、現場を封鎖した。14時55分 消防が到着し、ガス漏れを止め、ガスが漏れなくなった。14時55分 現場を確認し、ガスが漏れなくなった。14時55分 現場を確認し、ガスが漏れなくなった。</p>	<p>ガス取出防止装置あり ・マイコンあり ・自動ガス遮断装置あり ・CO警報装置あり ・集中監視システムあり ・ガス漏れ警報装置あり ・業務用換気装置設置なし</p>	不明	不明	バルブ付留安弁	不明	(株)アエノエ	<p>・今後作業の段階では、事前に危険性の場所を工事する時は、事前に販売事業者と連絡をとり、消費者及びリフォーム業者の現場に注意喚起した。</p> <p>・対策を実施し、再発防止に努めるよう指示。</p>	<p>・今後作業の段階では、事前に危険性の場所を工事する時は、事前に販売事業者と連絡をとり、消費者及びリフォーム業者の現場に注意喚起した。</p> <p>・対策を実施し、再発防止に努めるよう指示。</p>
2022/8/25	神奈川県横浜市	C2級	漏えい	共同住宅	16:30	販売事業者による配管の損傷による漏えい	<p>2022年8月25日(月)16時12分 住戸からガス漏れに関する連絡を受けた。16時15分 現場到着し確認したところ、バルブ付留安弁弁根元からガスが漏れしていることを確認。16時15分 消防及び販売事業者へ通報し、周辺へ火気の使用制限及び交通規制を実施し、現場を封鎖した。16時15分 消防が到着し、ガス漏れを止め、ガスが漏れなくなった。16時15分 現場を確認し、ガスが漏れなくなった。16時15分 現場を確認し、ガスが漏れなくなった。</p>	<p>ガス取出防止装置あり ・マイコンあり ・自動ガス遮断装置あり ・CO警報装置あり ・集中監視システムあり ・ガス漏れ警報装置あり ・業務用換気装置設置なし</p>	不明	不明	既述(白管) (白管)	不明	不明	<p>・今後作業の段階では、事前に危険性の場所を工事する時は、事前に販売事業者と連絡をとり、消費者及びリフォーム業者の現場に注意喚起した。</p> <p>・対策を実施し、再発防止に努めるよう指示。</p>	<p>・今後作業の段階では、事前に危険性の場所を工事する時は、事前に販売事業者と連絡をとり、消費者及びリフォーム業者の現場に注意喚起した。</p> <p>・対策を実施し、再発防止に努めるよう指示。</p>

2022/9/1	千葉県 山形市	C2級	一般住宅	14:45	他工事業者 C2級	他工事業者(住居用設備工)による漏えい	2022年9月1日(木)10時頃、同市ガス事業者より、販売事業者のガスセンサーセンターへ、解体事業者が解体中にあるガス配管の一部を損傷したようなどの連絡が入った。都市ガス事業者にて損傷した配管に緊急応用して、15時15分頃に販売事業者の現場に緊急対応し、緊急修繕作業を開始した。調査の結果、他工事業者が配管を損傷したことが原因と判明した。二次原因は、業者が配管の位置を正確に把握できず、建物内に配管を掘削したことが原因と判明した。	他工事業者(住居用設備工)による漏えい	不明	不明	不明	・ガス取出し防止あり ・マイコンあり ・ヒューズあり ・CO警報装置なし ・集中監視システムなし ・ガス漏れ警報装置なし ・業務用換気装置あり	・他工事による事故発生防止 ・販売事業者が事前に連絡がくると、他工事現場に事前に通知を行う。 ・作業中に定期的に現場を確認し、ガス配管の位置を把握する。 ・ガス漏れ発生した場合、ガス配管の位置を正確に把握する。 ・販売事業者が事故発生防止のため、他工事現場に事前に通知を行う。 ・作業中に定期的に現場を確認し、ガス配管の位置を把握する。
2022/9/2	新潟県 新潟市	C2級	一般住宅	11:40	他工事業者	他工事業者(住居用設備工)による漏えい	2022年9月2日(金)10時頃、同市ガス事業者より、販売事業者のガスセンサーセンターへ、解体事業者が解体中にあるガス配管の一部を損傷したようなどの連絡が入った。都市ガス事業者にて損傷した配管に緊急応用して、15時15分頃に販売事業者の現場に緊急対応し、緊急修繕作業を開始した。調査の結果、他工事業者が配管を損傷したことが原因と判明した。二次原因は、業者が配管の位置を正確に把握できず、建物内に配管を掘削したことが原因と判明した。	他工事業者(住居用設備工)による漏えい	不明	不明	不明	・ガス取出し防止あり ・マイコンあり ・ヒューズあり ・CO警報装置なし ・集中監視システムなし ・ガス漏れ警報装置なし ・業務用換気装置あり	・販売事業者が工事現場に事前に、工事開始前にガス配管の位置を把握する。 ・原因究明及び再発防止を指示。
2022/9/2	三重県 三重市	C2級	共同住宅	11:00	他工事業者	他工事業者(下水道工事)による漏えい	当該物件の下水道工事に伴い、販売事業者が排水管敷設ルートのアスファルトに穴を開け、排水管を埋め直した。排水管を埋め直した際に、排水管が破損し、雨水が漏れ出した。漏水は、排水管が破損した部分から発生し、雨水が漏れ出した。漏水は、排水管が破損した部分から発生し、雨水が漏れ出した。漏水は、排水管が破損した部分から発生し、雨水が漏れ出した。	他工事業者(下水道工事)による漏えい	不明	不明	不明	・ガス取出し防止あり ・マイコンあり ・ヒューズあり ・CO警報装置なし ・集中監視システムあり ・ガス漏れ警報装置なし ・業務用換気装置あり	・他工事現場に事前に、工事開始前にガス配管の位置を把握する。 ・原因究明及び再発防止を指示。
2022/9/2	神奈川県 相模原市	C2級	共同住宅	10:30	販売事業者	販売事業者(点検)による漏えい	2022年9月2日(金)10時頃、同市ガス事業者より、販売事業者のガスセンサーセンターへ、解体事業者が解体中にあるガス配管の一部を損傷したようなどの連絡が入った。都市ガス事業者にて損傷した配管に緊急応用して、15時15分頃に販売事業者の現場に緊急対応し、緊急修繕作業を開始した。調査の結果、他工事業者が配管を損傷したことが原因と判明した。二次原因は、業者が配管の位置を正確に把握できず、建物内に配管を掘削したことが原因と判明した。	販売事業者(点検)による漏えい	不明	不明	不明	・ガス取出し防止あり ・マイコンあり ・ヒューズあり ・CO警報装置なし ・集中監視システムあり ・ガス漏れ警報装置なし ・業務用換気装置あり	・他工事現場に事前に、工事開始前にガス配管の位置を把握する。 ・原因究明及び再発防止を指示。
2022/9/4	鳥取県 鳥取市	C2級	飲食店	14:00	販売事業者	販売事業者による漏えい	2022年9月4日(日)14時頃、付近の通行人より、ガス漏れが確認された。ガス漏れは、ガス配管の一部が破損したことが原因と判明した。ガス配管の一部が破損したことが原因と判明した。ガス配管の一部が破損したことが原因と判明した。	販売事業者による漏えい	不明	不明	不明	・ガス取出し防止あり ・マイコンあり ・ヒューズあり ・CO警報装置なし ・集中監視システムあり ・ガス漏れ警報装置なし ・業務用換気装置あり	・他工事現場に事前に、工事開始前にガス配管の位置を把握する。 ・原因究明及び再発防止を指示。

2022/9/5	三重県伊賀市	C1級	漏えい火災 軽傷1名	飲食店	6:53	一般消費者等	燃焼器具による燃焼不良による漏えい火災	一般消費者	6:53	一般消費者等	燃焼器具による燃焼不良による漏えい火災	燃焼器具による燃焼不良による漏えい火災	燃焼器具による燃焼不良による漏えい火災	不明	日東工業(株)	不明	(株)JA全農 みえウービス	ガス放出防止装置あり ・マイコンあり ・ヒューズガス検知あり ・自動ガス遮断装置あり(ガス漏れ運動) ・CO警報装置あり ・集中監視システムあり ・ガス漏れ警報装置あり ・業務用換気装置警報装置なし	・器具の使用手法について、店長による従業員教育を実施。 ・消防本部に火災認定の有無を確認(火災認定なし)
2022/9/6	長野県長野市	C2級	漏えい	一般住宅	13:48	一般消費者	消費者による配管の損傷による漏えい	消費者による配管の損傷による漏えい	13:48	一般消費者	消費者による配管の損傷による漏えい	消費者による配管の損傷による漏えい	不明	不明	(株)セリタ	不明	・ガス放出防止装置あり ・マイコンあり ・ヒューズガス検知あり ・自動ガス遮断装置あり(ガス漏れ運動) ・CO警報装置あり ・集中監視システムあり ・ガス漏れ警報装置あり ・業務用換気装置警報装置なし	・消費者が自視しやすいため、店長による従業員教育を実施。 ・消防本部に火災認定の有無を確認(火災認定なし)	
2022/9/7	埼玉県春日部市	C2級	漏えい	一般住宅	13:20	一般消費者	消費者による配管の損傷による漏えい	消費者による配管の損傷による漏えい	13:20	一般消費者	消費者による配管の損傷による漏えい	消費者による配管の損傷による漏えい	不明	不明	河原工業(株)	不明	・ガス放出防止装置あり ・マイコンあり ・ヒューズガス検知あり ・自動ガス遮断装置あり(ガス漏れ運動) ・CO警報装置あり ・集中監視システムあり ・ガス漏れ警報装置あり ・業務用換気装置警報装置なし	・本体事故事例情報を含め、他工事業者の発生状況について改めての保安教育の実施 ・本件事故事例情報について販売業者内での共有化並びに他工事業者に周知徹底の徹底 ・配管工事の品質向上を図るための取組 ・事故発生時の迅速な対応体制の構築 ・事故発生時の迅速な対応体制の構築 ・事故発生時の迅速な対応体制の構築	
2022/9/9	滋賀県草津市	C2級	漏えい	飲食店	15:52	一般消費者等 分業業者	消費者による配管の損傷による漏えい	消費者による配管の損傷による漏えい	15:52	一般消費者等 分業業者	消費者による配管の損傷による漏えい	消費者による配管の損傷による漏えい	不明	不明	(株)東山	不明	・ガス放出防止装置あり ・マイコンあり ・ヒューズガス検知あり ・自動ガス遮断装置あり(ガス漏れ運動) ・CO警報装置あり ・集中監視システムあり ・ガス漏れ警報装置あり ・業務用換気装置警報装置なし	・消費者へのガス配管経路の周知及びガス配管へのLPG配管の表記	
2022/9/9	滋賀県近江八幡市	C2級	漏えい	飲食店	5:00	一般消費者等	消費者による配管の損傷による漏えい	消費者による配管の損傷による漏えい	5:00	一般消費者等	消費者による配管の損傷による漏えい	消費者による配管の損傷による漏えい	不明	(株)藤井生命 製作所	不明	日本ガス工業(株)	・ガス放出防止装置あり ・マイコンあり ・ヒューズガス検知あり ・自動ガス遮断装置あり(ガス漏れ運動) ・CO警報装置あり ・集中監視システムあり ・ガス漏れ警報装置あり ・業務用換気装置警報装置なし	・消費者への安全確認作業の徹底、警報装置の位置変更や取り外しはしないよう注意、設置済みガス警報装置の最終動作確認。 ・ガス警報装置の位置変更、使用状況にもよるがガスメーター交換時に4号メーターへ仕様変更し加算認定などで対応予定。	



2022/9/16	福岡県行橋市	C2級	漏えい	一般住宅	21:02	販売事業者保安員	中間ガス栓の漏れによる漏えい	2022年9月16日(金)21時22分に消費者よりコンロ不燃の通報のため出勤、21時22分に到着、中間ガス栓より漏れのため原因の調査を行った。17日(土)に修繕を開始した。原因は、風呂釜の配管部からガスが漏れていたためと判定される。 二次原因は、単設調理機の配管部でガスが漏れていたことと判定される。	①中間ガス栓の配管部が一部延長されていた ②中間ガス栓の配管部が一部延長されていた	(株)桂興建設事務所 (株)桂興建設事務所	①換気口付近(2001年3月製造)タコ足 ②換気口付近(2001年3月製造)タコ足	ENESYSグリーンテクノロジー(株)	ガス取出防止機能なし ・マイコン6あり ・自動ガス遮断装置あり(分岐) ・CO警報器なし ・集中監視システムなし ・ガス漏れ警報器あり ・業務用換気装置報告なし	・自動切換型調理器具を設置し中間ガス栓を固定することで漏れを防止する。 ・事故発生を感知した際は運用が通報するよう口頭指導した。
2022/9/17	香川県高松市	C2級	漏えい・火災	一般住宅	18:45	一般消費者等	風呂釜のガスミによる漏えい・火災	消費者が自宅のガス機器風呂釜の使用時に不審火であったため、風呂釜のスイッチを押すと動作したと報告された。原因は、風呂釜の配管部からガスが漏れていたことと判定される。	風呂釜(白置(埋込部))	(株)世田製作所	TA202	(株)石炭商店	ガス取出防止機能あり ・マイコン2あり ・自動ガス遮断装置なし ・CO警報器なし ・集中監視システムなし ・ガス漏れ警報器なし ・業務用換気装置報告なし	・事故発生を感知した際は運用が通報するよう口頭指導した。 ・後日新しい機器へ交換した。 ・事故発生を感知した際は運用が通報するよう口頭指導した。
2022/9/17	千葉県千葉市	C2級	漏えい	飲食店	4:30	一般消費者等	調理設備の配管部による漏えい	2022年9月17日(土)午前4時30分、圧力低下で断続的にガスが漏れてきたと報告された。原因は、調理設備の配管部からガスが漏れていたことと判定される。 二次原因は、単設調理機の配管部でガスが漏れていたことと判定される。	配管(白置(埋込部))	不明	不明	田邊工業(株)	ガス取出防止機能なし ・マイコン2あり ・自動ガス遮断装置なし ・CO警報器なし ・集中監視システムあり ・ガス漏れ警報器あり ・業務用換気装置報告なし	・湯沸かし及び接続部の配管部を新規で換装して修理した。 ・販売事業者が事故発生時の対応を指示した。
2022/9/17	長崎県対馬市	不明	漏えい・爆発	共同住宅	17:30	不明	原因不明による漏えい・爆発	2022年9月17日(土)17時50分、吸引床乾燥機からのガス漏れによる爆発と報告された。原因は、吸引床乾燥機の配管部からガスが漏れていたことと判定される。 二次原因は、単設調理機の配管部でガスが漏れていたことと判定される。	不明	不明	不明	不明	不明	・原因不明のため検討中 ・原因不明のため、情報収集・報告を指示。
2022/9/18	愛知県東海市	C2級	漏えい・火災	飲食店	8:40	一般消費者等	コムホースの劣化による漏えい	ガス炊飯器接続コムホースが劣化し、風呂釜からのガスが漏れていたと報告された。原因は、コムホースの劣化による漏れと判定される。 二次原因は、コムホースの劣化による漏れと判定される。	コム管	不明	不明	名古屋エネルギー(株)	ガス取出防止機能あり ・マイコン6あり ・自動ガス遮断装置あり(分岐) ・CO警報器なし ・集中監視システムあり ・ガス漏れ警報器あり ・業務用換気装置報告あり	・ガス機器使用上の注意事項を全時間常勤勤務者に行き渡るよう、店員向けに周知を再度実施済み。 ・事故発生を感知した際は運用が通報するよう口頭指導した。
2022/9/22	栃木県宇都宮市	C1級	漏えい・爆発	共同住宅	23:25	一般消費者等	原因不明による漏えい・爆発	2022年9月25日(土)23時25分、販売事業者より、消費者から原因不明のガス漏れと報告された。原因は、原因不明による漏れと判定される。 二次原因は、原因不明による漏れと判定される。	不明	不明	不明	不明	不明	・原因不明のため検討中 ・原因不明のため、情報収集・報告を指示。
2022/9/22	栃木県宇都宮市	C1級	漏えい・爆発	共同住宅	23:25	一般消費者等	原因不明による漏えい・爆発	2022年9月25日(土)23時25分、販売事業者より、消費者から原因不明のガス漏れと報告された。原因は、原因不明による漏れと判定される。 二次原因は、原因不明による漏れと判定される。	不明	不明	不明	不明	不明	・原因不明のため検討中 ・原因不明のため、情報収集・報告を指示。







2022/11/1	静岡県静岡市	静岡県南	C1級	漏えい 程度不明	学校等	10:00	一般消費者等	回線者に接続されたコンピュータの漏えい による配管配管等の 損傷による漏えい	2022年11月1日午前10時頃、お客様の教室にて、調理中の配管が破裂してガス漏れが検出され、ガスが燃焼して炎が立上り、作業中の職員4名のうち3名が体当たりで発生したガスで倒れ、1名は当日中に回復し、当日午前10時30分に救急搬送、3名は当日中に回復し、当該配管の配管業者による配管工事により配管が復旧されたことによるもの。 二次原因は、当該回線室が異常な動作を始めていたと考えられるため、その使用に伴って発生したコンピュータの漏えいによるもの。	金庫フレキシブルホース	日立金庫(株)	FHO-L34-300(2004年4月)	富士産業 向組合	富士産業 向組合	・ガス配管の点検あり ・マイコンSSあり ・マイコンSSあり ・自動ガス検知装置あり(ガス漏れ防止機能あり) ・自動ガス検知装置あり(ガス漏れ防止機能あり) ・CO警報装置なし ・集中警報システムなし ・ガス漏れ警報装置あり ・業務用換気装置無効なし	・2022年11月1日(水)、当該配管フレキシブルホースの交換を行った。また同日、小学校へ当該回線室の使用中止と連絡し、点検を行うよう依頼をした。同時に、当該回線室の点検を実施した。 ・以下の事項を当該回線室に指示した。 ・定期検診の依頼書を送付し、当該回線室の点検を依頼する。なお、点検については、点検を行う前に、配管業者が当該回線室の点検を実施すること。 ・今回問題のあった回線室以外の3つの室に交換されたホースについても、点検がないか、漏れがないかを点検すること。 ・今後、当該回線室が当該回線室の漏れを未然に防ぐように、管理を徹底すること。 なお、10月6日(水)の漏えいについては、接合部等からの微量の漏えいであつたため、報告対象外の事故であつた。
2022/11/1	千葉県山武市	千葉県山武市	C2級	漏えい	その他 (空き地)	14:02	他工事業者	他工事業者による配管配管等の損傷による漏えい	集中配管方式での供給配管にて、供給配管の無い分譲区分にて、土木業者が駐車場用スロープを造成する工程中に引込管末末端部を損傷してひび割れたためガスが漏れ出した。 2022年11月1日14時02分、土木業者が埋設配管を引掛けし、現場の住民に販売業者へ連絡を依頼し、保安機関に連絡が入る。 14時09分、現場の住民の呼びかけにより、現場へ駆けつけ、現場の状況を確認する。 15時40分、漏えい箇所を調査し、原因を特定する。 16時30分、供給先(4件)へ連絡をして使用開始となる。 11月2日(水) 本復旧完了 二次原因は、土木業者がガス接続について把握していない状況で作業したため。 三次原因は、配管の配管業者による配管工事の存在確認及び確認。	配管(ポリエチレン管(埋設部))	アイエスジー(株)	不明	アイエスジー(株)	アイエスジー(株)	・ガス配管の点検あり ・マイコンSSあり ・マイコンSSあり ・自動ガス検知装置あり(ガス漏れ防止機能あり) ・自動ガス検知装置あり(ガス漏れ防止機能あり) ・CO警報装置なし ・集中警報システム不明 ・ガス漏れ警報装置不明 ・業務用換気装置無効不明	・各関係所に情報共有を行い、集中回線等で工事業者等を見つけた際の対応を行う。 ・以下の事項を当該回線室に指示した。 ・定期検診の依頼書を送付し、当該回線室の点検を依頼する。なお、点検については、点検を行う前に、配管業者が当該回線室の点検を実施すること。 ・今回問題のあった回線室以外の3つの室に交換されたホースについても、点検がないか、漏れがないかを点検すること。 ・今後、当該回線室が当該回線室の漏れを未然に防ぐように、管理を徹底すること。 なお、10月6日(水)の漏えいについては、接合部等からの微量の漏えいであつたため、報告対象外の事故であつた。
2022/11/3	神奈川県大和市	神奈川県大和市	C2級	漏えい	一般住宅	15:27	他工事業者	他工事業者による配管配管等の損傷による漏えい	2022年11月3日(水)、当該回線室にて、Fメーター設置工事の際、Fメーターを接続する際に、Fメーターの接続配管が破損してガス漏れが検出されたことによるもの。 2022年11月3日(水)午前10時頃、お客様の教室にて、調理中の配管が破裂してガス漏れが検出され、ガスが燃焼して炎が立上り、作業中の職員4名のうち3名が体当たりで発生したガスで倒れ、1名は当日中に回復し、当日午前10時30分に救急搬送、3名は当日中に回復し、当該配管の配管業者による配管工事により配管が復旧されたことによるもの。 二次原因は、当該回線室が異常な動作を始めていたと考えられるため、その使用に伴って発生したコンピュータの漏えいによるもの。	配管(埋設部) 管(埋設部))	不明	不明	中央ガス(株)	中央ガス(株)	・ガス配管の点検あり ・マイコンSSあり ・マイコンSSあり ・自動ガス検知装置あり(ガス漏れ防止機能あり) ・自動ガス検知装置あり(ガス漏れ防止機能あり) ・CO警報装置なし ・集中警報システムなし ・ガス漏れ警報装置なし ・業務用換気装置無効なし	・消費者に対し、経済産業省の啓発チラシを配布し、事故防止を促す。 また、可能な限り、現場工事には担当店の担当者が立ち会う方針とした。 なお、当該回線室に、現場工事について告知したため、今後、Fメーター設置工事に関する第一報及び事故発生時に出すよう指導した。
2022/11/5	広島県広島市	広島県広島市	C2級	漏えい	一般住宅	13:25	販売業者 保安機関	容器バルブの不具合による配管配管等の損傷による漏えい	2022年11月5日(土)に、販売業者がガス漏れが検出されたことによるもの。 2022年11月5日(土)に、販売業者がガス漏れが検出されたことによるもの。 2022年11月5日(土)午前10時頃、お客様の教室にて、調理中の配管が破裂してガス漏れが検出され、ガスが燃焼して炎が立上り、作業中の職員4名のうち3名が体当たりで発生したガスで倒れ、1名は当日中に回復し、当日午前10時30分に救急搬送、3名は当日中に回復し、当該配管の配管業者による配管工事により配管が復旧されたことによるもの。 二次原因は、当該回線室が異常な動作を始めていたと考えられるため、その使用に伴って発生したコンピュータの漏えいによるもの。	容器バルブ	不明	不明	広島ガス(株)	広島ガス(株)	・ガス配管の点検あり ・マイコンSSあり ・マイコンSSあり ・自動ガス検知装置あり(ガス漏れ防止機能あり) ・自動ガス検知装置あり(ガス漏れ防止機能あり) ・CO警報装置なし ・集中警報システムなし ・ガス漏れ警報装置なし ・業務用換気装置無効なし	・保安関係等にガス漏れ検知メールやチラシを配布し、事故防止を促す。 ・毎月検診時の気圧状況確認を再開する(二重チェックの導入等)。
2022/11/7	兵庫県神戸市	兵庫県神戸市	C2級	漏えい	一般住宅	11:15	他工事業者	他工事業者による配管配管等の損傷による漏えい	2022年11月5日(土)に、販売業者がガス漏れが検出されたことによるもの。 2022年11月5日(土)に、販売業者がガス漏れが検出されたことによるもの。 2022年11月5日(土)午前10時頃、お客様の教室にて、調理中の配管が破裂してガス漏れが検出され、ガスが燃焼して炎が立上り、作業中の職員4名のうち3名が体当たりで発生したガスで倒れ、1名は当日中に回復し、当日午前10時30分に救急搬送、3名は当日中に回復し、当該配管の配管業者による配管工事により配管が復旧されたことによるもの。 二次原因は、当該回線室が異常な動作を始めていたと考えられるため、その使用に伴って発生したコンピュータの漏えいによるもの。	配管(埋設部) 管(埋設部))	不明	不明	三木産業(株)	三木産業(株)	・ガス配管の点検あり ・マイコンSSあり ・マイコンSSあり ・自動ガス検知装置あり(ガス漏れ防止機能あり) ・自動ガス検知装置あり(ガス漏れ防止機能あり) ・CO警報装置なし ・集中警報システムなし ・ガス漏れ警報装置なし ・業務用換気装置無効なし	・40日(土)も10時10分から1時10分まで、ガス漏れが検出され、ガスが燃焼して炎が立上り、作業中の職員4名のうち3名が体当たりで発生したガスで倒れ、1名は当日中に回復し、当日午前10時30分に救急搬送、3名は当日中に回復し、当該配管の配管業者による配管工事により配管が復旧されたことによるもの。 二次原因は、当該回線室が異常な動作を始めていたと考えられるため、その使用に伴って発生したコンピュータの漏えいによるもの。 三次原因は、配管業者の作業ミスによるもの。





<p>・5.取作業等時及び機器交換時の漏えい履歴の徹底を配業者に依頼した。</p> <p>・配業者の提出は確認した。また、気味面の漏えいが発生した場合は、配業者の不具合を指摘し、必要に応じて修理を依頼する。修理後、配業者が修理を行った旨を報告する。修理後、配業者が修理を行った旨を報告する。修理後、配業者が修理を行った旨を報告する。</p>	<p>・ガス検出防止装置あり</p> <p>・マイコンあり</p> <p>・無線LANあり</p> <p>・自動ガス遮断装置なし</p> <p>・CO警報装置あり</p> <p>・集中監視システムあり</p> <p>・ガス漏れ警報装置あり</p> <p>・業務用換気装置設置なし</p>	<p>三ツ輪産業 (株)</p>	<p>不明</p>	<p>不明</p>	<p>不明</p>	<p>不明</p>	<p>不明</p>	<p>不明</p>	<p>・5.取作業等時及び機器交換時の漏えい履歴の徹底を配業者に依頼した。</p> <p>・配業者の提出は確認した。また、気味面の漏えいが発生した場合は、配業者の不具合を指摘し、必要に応じて修理を依頼する。修理後、配業者が修理を行った旨を報告する。修理後、配業者が修理を行った旨を報告する。修理後、配業者が修理を行った旨を報告する。</p>
<p>2022年11月20日(日)に、漏えい箇所は新品を供給し様子より復旧した。</p> <p>・今後、今回の漏えい箇所の修理だけでなく、供給管全体を更新する予定。</p> <p>事故報告書の提出を指導</p>	<p>・ガス検出防止装置あり</p> <p>・マイコンあり</p> <p>・無線LANあり</p> <p>・自動ガス遮断装置なし</p> <p>・CO警報装置あり</p> <p>・集中監視システムあり</p> <p>・ガス漏れ警報装置あり</p> <p>・業務用換気装置設置なし</p>	<p>昭和ガス(株)</p>	<p>不明</p>	<p>不明</p>	<p>MST-2500 (1992年11月設置)</p>	<p>不明</p>	<p>不明</p>	<p>不明</p>	<p>・ガス検出防止装置あり</p> <p>・マイコンあり</p> <p>・無線LANあり</p> <p>・自動ガス遮断装置なし</p> <p>・CO警報装置あり</p> <p>・集中監視システムあり</p> <p>・ガス漏れ警報装置あり</p> <p>・業務用換気装置設置なし</p>
<p>2022年11月21日(月)に、配管が原因で、ガスが漏れていると確認された。原因は、配管が原因で、ガスが漏れていると確認された。</p> <p>・ガスが漏れていると確認された。</p> <p>・ガスが漏れていると確認された。</p>	<p>・ガス検出防止装置あり</p> <p>・マイコンあり</p> <p>・無線LANあり</p> <p>・自動ガス遮断装置あり</p> <p>・CO警報装置あり</p> <p>・集中監視システムあり</p> <p>・ガス漏れ警報装置あり</p> <p>・業務用換気装置設置あり</p>	<p>不明</p>	<p>不明</p>	<p>不明</p>	<p>不明</p>	<p>不明</p>	<p>不明</p>	<p>不明</p>	<p>・ガス検出防止装置あり</p> <p>・マイコンあり</p> <p>・無線LANあり</p> <p>・自動ガス遮断装置あり</p> <p>・CO警報装置あり</p> <p>・集中監視システムあり</p> <p>・ガス漏れ警報装置あり</p> <p>・業務用換気装置設置あり</p>
<p>2022年11月22日(月)に、ガスが漏れていると確認された。</p> <p>・ガスが漏れていると確認された。</p> <p>・ガスが漏れていると確認された。</p>	<p>・ガス検出防止装置あり</p> <p>・マイコンあり</p> <p>・無線LANあり</p> <p>・自動ガス遮断装置あり</p> <p>・CO警報装置あり</p> <p>・集中監視システムあり</p> <p>・ガス漏れ警報装置あり</p> <p>・業務用換気装置設置あり</p>	<p>不明</p>	<p>不明</p>	<p>不明</p>	<p>不明</p>	<p>不明</p>	<p>不明</p>	<p>不明</p>	<p>・ガス検出防止装置あり</p> <p>・マイコンあり</p> <p>・無線LANあり</p> <p>・自動ガス遮断装置あり</p> <p>・CO警報装置あり</p> <p>・集中監視システムあり</p> <p>・ガス漏れ警報装置あり</p> <p>・業務用換気装置設置あり</p>









2022/12/22	愛知県豊洲市	C1級	漏えい調査員	一般住宅	17:30	販売業者	ビルトインコンロ ガス機器の漏えい調査	2022年12月18日(金) 消費者よりビルトインコンロのガスが臭いとの連絡が入る。 12月22日(木)14時30分～18時30分 販売店の液化石油ガス設備と資格者が故障原因箇所を交換し、ガスが止まり、ケッチャー側のガスの配管、照明器具カバーが外れ、火傷と煙で目を痛めた」と販売業者から連絡が入る。 18時00分～20時30分 販売業者が現場にて、状況を確認。ビルトインコンロを調査、ハンキンの取付に不備があったため、漏えいが発生し、着火したものと推定。消費者がビルトインコンロを使用時に、漏えいしたガスに着火し、燃焼したと推定。 二次原因は、消費者がビルトインコンロを使用中に、漏えいしたガスに着火し、燃焼したと推定。 なお、取付け作業後、点火試験のみを行い、配管での漏えい調査を実施したが、漏えい箇所は特定できなかった。	ビルトインコンロ	(株)ハロマ	PD-NR0WV60CD	大浜燃料(株)	ガス取出防止装置あり ・マイコンあり ・自動ガス遮断装置なし ・CO警報装置なし ・集中監視システムなし ・ガス漏れ警報装置なし ・業務用換気装置ありなし	・設備の修理等を行った際は、必ず漏えい調査を行うこととした。 ・また、漏えい調査の結果を保留することとした。 ・原因を特定し、発生原因等を調査し、正しいよう指導した。 ・事故箇所の提出を指導した。
2022/12/23	東京都豊島区	C2級	漏えい	一般住宅	10:52	一般消費者等	はしごの転倒による漏えい調査	2022年12月23日(金)14時55分、保安確認員が消費者へ、圧力低下遮断のため消費者へ確認したところ、立て掛けていたハンゴが壁面のため倒れ、ガスが漏れた。10時38分担当へ連絡、11時10分消費者宅へ到着。206号室のガス配管を調査。ガス配管は消費者宅の壁面に埋め込まれており、ハンゴが倒れたことでガスが漏れた。ハンゴの取付に不備があったため、漏えいが発生し、着火したと推定。 二次原因は、消費者がビルトインコンロを使用時に、漏えいしたガスに着火し、燃焼したと推定。 なお、取付け作業後、点火試験のみを行い、配管での漏えい調査を実施したが、漏えい箇所は特定できなかった。	ガス取出防止装置あり ・マイコンあり ・自動ガス遮断装置なし ・CO警報装置なし ・集中監視システムあり ・ガス漏れ警報装置あり ・業務用換気装置ありなし	・消費者に対して発生原因を説明し、必要な措置を講じた。 ・また、漏えい調査の結果を保留することとした。 ・原因を特定し、発生原因等を調査し、正しいよう指導した。 ・事故箇所の提出を指導した。				
2022/12/26	北海道札幌市西区	C2級	漏えい	共同住宅	4:22	販売業者	ガスメーターの漏えい	2022年12月26日(日)14時22分、消防に「建物の自動火災報知設備が作動している」との通報があり、消防が出動したが、火災等の事象はなかった。消防が現場でガスの臭いを確認したため、検知作業を実施したが検知されなかった。消防が検知の原音のマイコンメーターをB社から購入し、検知されたことにより、ガスが漏れたと推定された。ガスが漏れた原因は、ガスメーターのガスが漏れたことによるものと推定された。 原因は、マイコンメーター(402号)入口側ハンギングの経年劣化によるものと推定される。	ガスメーター	先導エンジニアシステム(株)	NKSS(2003年8月製造)	北産業4号店(株)	ガス取出防止装置あり ・マイコンあり ・ヒューズガス栓あり ・自動ガス遮断装置あり ・CO警報装置あり ・集中監視システムなし ・ガス漏れ警報装置あり ・業務用換気装置ありなし	・2023年5月末までに当該物件の各マイコンメーターのハンギングの取付を完了する。 ・類似の事故防止のため、点検時の再確認を徹底するよう、指導した。
2022/12/27	神奈川県厚木市	C2級	漏えい	共同住宅	10:13	販売業者	給湯機の老朽化による漏えい	2022年12月27日(月)14時40分、消費者から「給湯機が壊れて水が漏れている」との連絡があり、消費者宅へ到着。給湯機を調査し、給湯機の老朽化による漏えいであると判明した。給湯機を交換し、漏水を止めた。なお、後日、共同住宅のオーナーに案件について報告し、給湯機を交換するよう依頼した。 原因は、給湯機本体の老朽化によるものと推定される。	給湯機(FF式)リノナイ(株)	リノナイ(株)	RUK1616BOX	(株)ジョイン	ガス取出防止装置あり ・マイコンあり ・ヒューズガス栓あり ・自動ガス遮断装置あり ・CO警報装置なし ・集中監視システムなし ・ガス漏れ警報装置ありなし ・業務用換気装置ありなし	・オーナーに対しては、故障箇所を特定し、修理費用を提示し、修理費用を請求した。 ・また、漏えい調査の結果を保留することとした。 ・原因を特定し、発生原因等を調査し、正しいよう指導した。 ・事故箇所の提出を指導した。
2022/12/30	千葉県千葉市中央区	C1級	漏えい調査員	一般住宅	6:40	その他(ホズミ)	ホズミによる漏えい調査	2022年12月30日(金)14時40分、消費者から「ホズミが壊れて水が漏れている」との連絡があり、消費者宅へ到着。ホズミを調査し、ホズミの老朽化による漏えいであると判明した。ホズミを交換し、漏水を止めた。なお、後日、共同住宅のオーナーに案件について報告し、ホズミを交換するよう依頼した。 原因は、ホズミの老朽化によるものと推定される。	ホズミ	住友コム工業(株)	SRK08P	(株)北井商店	ガス取出防止装置なし ・マイコンあり ・ヒューズガス栓あり ・自動ガス遮断装置あり(押釦) ・CO警報装置なし ・集中監視システムなし ・ガス漏れ警報装置ありなし ・業務用換気装置ありなし	・事故発生後、同日にガス漏れ警報器を設置した。 ・事故箇所の提出を指導した。

V. 充てん容器又は残ガス容器の喪失・盗難

1. 件数（表－21、表－22）

表－21 充てん容器等の喪失の月別発生件数

年 月	2019	2020	2021	2022
1月	1	1	0	1
2月	0	0	0	0
3月	0	0	0	0
4月	0	0	0	1
5月	1	0	1	1
6月	0	0	6	2
7月	8	17	0	2
8月	3	0	0	1
9月	1	2	0	4
10月	30	0	0	1
11月	2	0	0	0
12月	1	2	0	0
合計	47	22	7	13

※発生推定日が複数存在する場合は最も遅い日付を発生日とした

表－22 充てん容器等の盗難の月別発生件数

年 月	2019	2020	2021	2022
1月	16	11	13	8
2月	13	13	13	10
3月	11	12	14	8
4月	19	13	6	6
5月	21	14	11	10
6月	7	3	12	6
7月	13	15	8	8
8月	11	9	9	4
9月	7	7	4	5
10月	14	9	8	7
11月	9	10	7	5
12月	21	15	13	7
合計	162	131	118	84

※発生推定日が複数存在する場合は最も遅い日付を発生日とした

2022年は充てん容器又は残ガス容器の喪失・盗難は計97件発生した。事故種別に見ると、喪失が13件、盗難が84件であった。

## 2. 充てん容器又は残ガス容器の喪失・盗難の概要

年月日	発生時間	事故種別	事故分類	発生場所	事故概要	販売方式
2022/1/5	9:30	盗難	C2級	鹿児島県 肝属郡 南大隅町	2022年1月5日（水）当該茶工場的气体検針時に20kg容器2本のうち1本が紛失しているのを確認。周辺を捜索したが発見できず、警察へ通報した。対策としては、忙期以外の、長期間使用見込みのない容器については、盗難防止のため容器は取り外すようにする。 都道府県の行った措置としては、夜間に人の出入りが少ない建物等へは、盗難防止のため鍵等を設置するように指示した。	体積販売
2022/1/6	12:30	盗難	C2級	奈良県 生駒郡 平群町	2022年1月6日（木）消費者より、販売事業者へガス容器がない旨の連絡があった。販売担当者が確認のため現場へ出勤し20kg容器2本の盗難を確認。 2022年1月11日（火）別の20kg容器を接続し使用可能な状態とした。 2022年2月1日（火）盗難された容器1本を含む20kg容器2本が未接続の状態に盗難現場に戻されたことが確認された。 対策としては、転倒防止用のチェーンに南京錠を取付け、盗難対策を実施及び社内での情報共有および保安教育を実施。 都道府県の行った措置としては、販売事業者に対して、可能な範囲で鍵の取付け、2重チェーン等盗難防止の実施に務めるよう伝えられた。また、今後法定講習等において、盗難事故事例や発生防止について周知するよう指導した。	体積販売
2022/1/8	13:00	盗難	C2級	香川県 高松市	2022年1月8日（土）13時00分頃、自治会の住民が集会所の外に設置していた容器1本が無くなっていない事を確認した。2021年10月24日（日）に使用したのが最後に取外しの心当たりは無かったため、同日、警察へ届け出た。 都道府県の行った措置としては、当該自治会長に対して事故届書を提出するよう求め、2022年1月20日（木）に現地にて事故発生状況について聴取り調査を行った。	質量販売
2022/1/10	11:30	盗難	C2級	岐阜県 関市	2022年1月10日（月） 11時30分 検針担当者が容器がないことを確認し販売事業者へ報告 13時00分 販売事業者が現場確認後、配送事業者に連絡 13時40分 配送事業者から警察へ連絡（翌日現場立会い約束） 1月11日（火） 11時00分 配送事業者、販売事業者担当者立会いの下、警察による現場検証を実施。 ※2021年12月12日（水）の販売事業者のガスメーター指針確認時にはLPガス容器2本とも存在していたことから、同日から2022年1月10日（月）の間に盗難にあったものと推定。 対策としては、設置容器を20kg×2本から50kg×1本へ変更し、盗難時に運び出し難いようにする。（1月11日（火）変更工事完了）	体積販売

年月日	発生時間	事故種別	事故分類	発生場所	事故概要	販売方式
2022/1/14	14:17	喪失	C2級	群馬県 鉈田市	2022年1月14日（金）、屋外移動消費（キャンピングカー用）の登録消費者先へ貸出容器在庫確認のため訪問した際、容器紛失が判明。対策としては、当該消費者に対し容器の貸出しを禁止した。 都道府県の行った措置としては、監督部への報告及び消費者への注意喚起実施及び容器在庫管理の頻度を上げるよう指導した。	質量販売
2022/1/15	10:20	盗難	C2級	愛知県 知多郡 武豊町	2022年1月15日（土）、朝、ゴルフクラブ管理棟に設置の湯沸器から湯が出ないため、ゴルフクラブの従業員が供給設備を確認したことでポンペがないことが判明。10時20分ごろ販売業者にゴルフクラブから連絡があり、販売事業者が急行したところポンペ1本が盗難にあってることが判明。同時に警察に被害届を出し現場検証を受けた。供給設備には50kg容器が2本設置されていた。ポンペバルブは閉じられ、調整器、メーターにも異常はなし。 対策としては、屋外設置で夜間無人のため、50kg容器のスカート部をファイヤーで緊結する。重量が増すと同時に運びにくい形態とすることで盗難防止を図る。 都道府県の行った措置としては、事故届書を提出するよう指示。また、販売事業者から事情を聴取し、その後の再発防止対策をとるよう指示した。	体積販売
2022/1/18	14:00	盗難	C2級	熊本県 阿蘇市	2022年1月18日（火）14時頃、消費者より販売事業者へ作業場で使用しているLPガス容器（20kg）1本が無くなっているとの連絡があり、現地で盗難を確認。その後、消費者は警察に被害を報告。現場検証済み。 対策としては、今後は屋外にLPガス容器を設置するのは止め、小型の容器を建物内に置き、管理していく。（質量販売に切り替える） 都道府県の行った措置としては、盗難の状況及び原因等を聴取し、今後同様な盗難被害に遭わないための改善策を実施するよう指導した。	体積販売
2022/1/25	16:30	盗難	C2級	北海道 旭川市	2022年1月25日（火）16時30分頃、灯油配送の際に50kg容器1本が無くなっていることに配達マンが気づき、販売事業者に連絡があったので、現地向かい確認すると接続ホースが切断され容器が無くなっていることが判明したので、翌日の1月26日（水）9時30分頃、再度現場を確認し管理会社へ連絡。更に管理会社から大家へ連絡し、同日13時30分頃、警察に相談したところ、容器が容器置場周辺の積雪の中に埋まっている可能性があることから、確認した上で、見当たらない場合は盗難被害届を提出する事とした。容器は2022年12月8日（水）から2022年1月25日（火）までの間に無くなったと思われる。2月2日（水）、容器置場の周辺からは容器が見つからなかったのが盗難と判断したが、警察の指示で現場跡地の持ち主である大家から盗難被害届を提出した。 対策としては、使用していない容器が盗難されることがないように注意し、速やかに撤去することとした。 都道府県の行った措置としては、販売事業者の立入検査を実施し、状況の聞き取りを行い、ガス容器の管理を徹底するとともに、空き家など使用していないガス容器の撤去をするよう口頭指導した。	体積販売

年月日	発生時間	事故種別	事故分類	発生場所	事故概要	販売方式
2022/1/27	不明	盗難	C2級	宮城県 児湯郡 川南町	20kg容器2本を設置していた物件から容器が盗難された。盗難に遭った物件は貸家であり、2021年12月よりリフォーム中であった。販売事業者は、リフォームを施工する工事業者に対して、容器や配管等の安全を確認して作業を行うように伝えるとともに、作業が終了次第連絡をもらうようにしていた。2022年1月27日（金）、現場確認のため販売事業者が現地へ出向いたところ、容器が盗難に遭っていることを確認した。販売事業者によると、「現場はリフォーム中ではあるものの、その期間中、大半の日は無人のような状態であったと推測される」とのこと。 対策としては、警察へ被害届を提出済み。 都道府県の行った措置としては、販売事業者に対し、可能な限りの盗難防止対策の実施や、ガス容器の定期的な確認を行うよう指導した。	体積販売
2022/2/2	11:00	盗難	C2級	東京都 八王子市	・当該休憩所のガスポンペは、観光バス会社が販売事業者に料金を滞納したため2021年11月30日（火）より閉栓（ガス止め）。ポンペ等は設置したままであった。 ・2022年2月2日（水）、販売事業者の担当者が付近を通りがかった際に、ポンペ等がなくなっていることに気付いた。警察に通報後、現場検証は行われたものの、プレハブの解体作業中であったため、解体業者が持ち出した可能性があると判断され、盗難届は受理されなかった。 ・2月5日（土）、土地所有者が解体業者等に確認したところ、ポンペを持ち出していないことが判明した。 ・それを受けて、2月7日（月）、再度、警察が現場検証し、盗難届は受理された。 ・対策としては、空き家になり次第、期間を決めてポンペを回収しているが、更なる徹底を図る。また、社内報告を行い、同様の事故が発生しないように徹底する。	体積販売
2022/2/2	12:00	盗難	C2級	広島県 呉市	2022年2月2日（水）、毎月の検針のため訪問したところ、設置容器2本のうち1本がないことが判明。そして、該当容器の場所に他社所有の容器が設置されていた。前回検針日の2022年1月5日（水）から2月2日（水）の間に盗難にあったと思われる。 対策としては、注意喚起に努める。	体積販売
2022/2/3	14:00	盗難	C2級	岡山県 岡山市	2018年8月から中止中の消費者。2022年2月3日（木）に立ち寄った時に、予備側の充瓶容器の紛失に気づいた。2月4日（金）警察に報告。（2022年1月11日（火）近所に検針に行った時、道路からこのポンペがあることは確認していた。） 対策としては、中止中のポンペは早期に引き上げる。 都道府県の行った措置としては、情報収集を実施した。	体積販売

年月日	発生時間	事故種別	事故分類	発生場所	事故概要	販売方式
2022/2/4	不明	盗難	C2級	三重県 四日市市	2022年2月4日（金）9時頃に検針訪問した際、20kgボンベが2本のうち、1本無い事が判明。販売事業者の他の社員に確認するも、外した記憶はないとの事。消費者の事務所に確認するも、外すことはないとのこと。以上のことから容器的盗難にあつたと判断した。最終確認は1月13日（木）13時頃。対策としては、現場は、通り沿いであり、毎日前を通過するため、状況確認をする。また、他場所についても、定期的（週1回）に状況確認し、管理を徹底していく。	体積販売
2022/2/8	10:30	盗難	C2級	山形県 天童市	2022年2月8日（火）10:30分頃、配達事業者が残量確認のため訪問したところ、調整器高圧ホース（2本）の容器接続部を切断、転倒防止チェーンを外され、20kg容器2本を盗難されているのを確認した。このことについて、販売事業者ではこれを受けて、同日、警察に連絡し、現場検証を行った。 対策としては、2月15日（火）現在、町内会と協議中。なお、消費者側からの要望により、対策決定まで調整器の修繕と容器は設置しないものとする。 都道府県の行った措置としては、盗難された容器が発見された際は、当方に連絡するよう指導。	体積販売
2022/2/9	11:00	盗難	C2級	岡山県 倉敷市	2020年4月から中止中の消費者。2022年2月9日（水）に立ち寄った時に、予備側の充填器の紛失に気づいた。2月12日（土）警察に届出。（2021年12月2日（木）に立ち寄った時にボンベがあることは確認していた。） 対策としては、中止中のボンベは早期に引き上げる。 都道府県の行った措置としては、情報収集を実施した。	体積販売
2022/2/13	16:30	盗難	C2級	栃木県 宇都宮市	2022年2月13日（日）16:30頃、販売事業者へ自治会長より公民館のボンベが盗難されていると連絡が入り出動。20kgボンベ2本が無くなっていることを確認した。時間が遅く周囲も暗くなっていたため、翌14日（金）警察に連絡し、現地確認の上、被害届を提出した。ボンベを最後に確認した日付は2022年1月13日（水）に販売事業者が検針を行った時であり、1月14日～2月13日の間に盗難にあったものと推測される。 対策としては、公民館等、人が常駐していない供給先に対し、ボンベが簡単に運び出せないよう施設やチェーンなどを用い固定し、盗難対策を施す。また、定期的に目視確認を行う。 都道府県の行った措置としては、販売事業者に対し事故届の提出を指示し、ヒアリングの上、再発防止策の徹底を指示した。	体積販売

年月日	発生時間	事故種別	事故分類	発生場所	事故概要	販売方式
2022/2/16	15:00	盗難	C2級	静岡県 賀茂郡 東伊豆町	<ul style="list-style-type: none"> <li>・2018年1月19日（金） 定期供給設備点検を実施。結果は良好。（今年度の定期点検を検討中。連絡待ち。）</li> <li>・2019年4月12日（金） 容器交換を実施。（ガス・ファン確認済み。）</li> <li>・2022年2月16日（水） 販売事業者検針人により、容器の盗難を確認。</li> </ul> <p>なお、2022年1月15日（土） 検針までは容器が2本設置されていたことを確認済み。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・2022年2月19日（土） 家主が家の中が荒らされている事を発見、警察に通報。</li> <li>・対策としては、販売事業者が警察に被害届を提出予定。</li> <li>・都道府県の行った措置としては、以下の事項を口頭指導した。</li> <li>・容器には転倒防止用の鉄鎖のほか、必要に応じて盗難防止用の南京錠をかける等の措置を講じること。</li> <li>・特に空家等での盗難事故が県内でも相次いでいることから、同様の物件については、見回りを強化するなど対策を講じること。</li> </ul> <p>対策としては、供給設備の異変を早期に察知できるよう、容器交換担当者だけでなく検針担当者等にも保安教育を実施し、管理の徹底を図ること。</p>	体積販売
2022/2/16	8:00	盗難	C2級	静岡県 静岡市	<p>2022年2月16日（水） 午前8時頃、20kg容器4本が設置されている一般住宅にて、販売事業者より配送委託されている事業者が定期配送のため訪れたところ、予備制2本がないことを発見した。容器4本は鎖で架台上に固定されていたことだが、鎖は容易に取り外すことが出来、予備制2本のバルブが故意に閉じられていた。</p> <p>対策としては、容器4本を鎖で結び、南京錠をかける。</p> <p>都道府県の行った措置としては、事故届を提出するように指示した。</p>	体積販売
2022/2/28	不明	盗難	C2級	宮城県 宮崎市	<p>20kg容器2本を設置していた物件から容器が盗難された。2021年12月より、当該物件は前住人の転居により空き家となっていた。販売事業者は、次の住人が入居するものと考え、容器等の供給設備を残置していた。空き家となっていた期間に、当該物件がリフォーム工事されることになり、販売事業者はそれを知らなかった。リフォームと同時に都市ガスへの切替えも行われることになり、都市ガス施工業者が2022年2月25日（金）に供給設備等を取り外したが、その時点で容器はなくなっていたとのこと。2月28日（月）に販売事業者の容器配送委託先が、長期設置となっていた容器を交換するため当該物件に入ったところ、容器を含む供給設備がなくなっていることが判明した。販売事業者が同日現場を確認した上で、都市ガス施工業者に状況の確認を行ったところ、配管や調整器、メーター等の設備は返却された。しかし、容器については、それら設備を取り外した時点でなくなっていたことが分かった。販売事業者が、容器が盗難されたことを告知した。</p> <p>対策としては、2022年2月28日、交番へ被害届を提出済み。</p> <p>都道府県の行った措置としては、販売事業者に対し、空き家であることが分かっている設置先からは速やかに容器を引き上げするなど、可能な限りの盗難防止対策を実施することや、ガス容器の定期的な確認を行うよう指導した。</p>	体積販売

年月日	発生時間	事故種別	事故分類	発生場所	事故概要	販売方式
2022/3/2	16:00	盗難	C2級	北海道 河西郡 芽室町	ボンベ配送員がLPガス容器を2022年3月2日（水）に交換のため現地を訪問したところ、ボンベがないことを目視で確認し盗難事故が発覚した。 その後、16時00分に販売事業者から配送事業者に連絡が入り社内にて内部調査を実施。 3月3日（木）に被害届を警察に提出したうえで同行し現地確認及び事情聴取を受けた。 3月4日（金）に振興局に事故届を提出。 都道府県の行った措置としては、速やかに報告するよう指示を出した。	体積販売
2022/3/8	8:30	盗難	C2級	新潟県 新潟市	消費者の所へ販促物配布のため配達会社社員が訪問した際、20kg容器1本が無くなっていることを発見した。なお、高圧ホースから容器が外されており、販売事業者関係部署と消費者に確認を行ったが、分からない状況であった。直近の容器交換が2021年12月9日（木）となっており盗難された時期は不明。 対策としては、20kg容器のプロテクターにチェーンをかけ施錠するとともに、容器をチェーンで固定した。	体積販売
2022/3/15	不明	盗難	C2級	京都府 船井郡 京丹波町	2022年3月15日（火）9時頃、月に1回の検針のため、販売事業者職員が訪問した際に、容器2本が無いことが判明した。消費者により、3月12日（土）の時点では容器が存在したことが確認されている。 対策としては、目隠しや施錠等による対応を検討。 都道府県の行った措置としては、販売事業者に対して容器の目隠しや施錠等の対応により、再発防止に努めることを指導した。	体積販売
2022/3/16	10:00	盗難	C2級	群馬県 吾妻郡 長野原町	2022年12月15日（水）に検針した段階では異常なし。2022年3月16日（水）に検針に訪れたところ、容器が2本ともなくなっていた。盗難と判断し、長野原警察署へ盗難届提出。 なお、当該物件は別荘のため住人不在のことが多く検針等の頻度はすくない。 対策としては、警察へ盗難届提出。 都道府県の行った措置としては、監督部への報告を指示した。	体積販売

年月日	発生時間	事故種別	事故分類	発生場所	事故概要	販売方式
2022/3/24	9:30	盗難	C2級	神奈川県 藤沢市	<p>2022年3月24日（木）、消費者の転出に伴い閉栓し空家のまま1年経過した戸建住宅に設置したままの容器（20kg容器2本）について、容器の撤去をするため販売業者が確認に行ったところ、容器、調整器、ガスメーター等がない状況を確認した。販売事業者の配送センターに確認すると容器の撤去はしていないとのことであった。その後、上記の調整器、ガスメーター等がネットオークションに出品されていることが判明したため、警察に通報した。翌日、ネットオークションを確認すると出品が取消しになっていた。また、「A」と名乗る者から販売事業者から電話が入った。その者によると、当該戸建住宅を購入し、リフォームをしているところ、上記設備を自己のものとして判断してオークションに出品したとのことであった。容器については、産業廃棄物処理業者が持っているのではないかということであった。</p> <p>4月6日（水）、警察から本件は事件性が無いため捜査を終了するとの連絡があった。A氏に上記産業廃棄物処理業者を確認したが、町を車で回っている業者なので分からないとのことであった。</p> <p>4月18日（土） A氏がガスメーターと調整器を販売事業者に持参し、返却した。</p> <p>対策としては、販売事業者において、空家に設置した容器の撤去を進めているが、容器の置き場の確保のため耐圧期限が切れたものから撤去してきた。今後は耐圧期限に関係なく6か月が経過したものから撤去していくこととした。また、盗難容器については引き続き捜索していくこととした。</p> <p>都道府県の行った措置としては、事故届の提出を指導した。</p>	体積販売
2022/3/25	9:00	盗難	C2級	鹿児島県 志布志市	<p>2022年4月3日（日）、公民館のポンペを引上げたか確認の電話があり、電話対応の中で盗難と分かった。当番が新しい5kg容器を持っていき、後日公民館の周辺を探したが見つからず警察に連絡をした。警察の現場検証と近くの住民への聞き込みから、3月25日（金）に5kg容器がなくなっていたと推測される。（質量販売メーター、調整器、転倒防止有り）</p> <p>対策としては、自治会長に、ポンペが盗難に遭わないように転倒防止に鍵を取り付けるように相談した。</p> <p>都道府県の行った措置としては、盗難防止のためポンペの施錠を徹底するよう指導した。</p>	質量販売
2022/3/30	19:30	盗難	C2級	熊本県 阿蘇郡 高森町	<p>2022年4月11日（月）8時25分頃、住民より販売事業者へ公民館に設置してあるLPガス容器（10g）1本が無くなっているとの連絡があり、現地で盗難を確認。その後、住民は警察に被害を報告、現場検証済み。</p> <p>対策としては、公民館役員等で見回りを実施するとともに、ガス容器のそばに「盗難警戒中」等の表示を行う。また、不審車両等を見かけた場合は、ナンバールを記録する。</p> <p>都道府県の行った措置としては、盗難の状況及び原因等を聴取し、今後同様な盗難被害に遭わないための改善策を実施するよう指導した。</p>	体積販売

年月日	発生時間	事故種別	事故分類	発生場所	事故概要	販売方式
2022/3/31	14:00	盗難	C2級	山梨県 北杜市	2022年3月31日（木）14時頃、消費者宅のガスの検針時に設置して有るLPGボンベ20kg×2本のうち、1本が取り外されている事を確認し警察に通報。同日16時警察現場確認済み。 対策としては、当該消費者の別荘であるため冬場は長期にわたり不在となることから、検針以外の巡回の強化を図る。 都道府県の行った措置としては、情報収集、再発防止策検討指導及び事故報告書作成指導した。	体積販売
2022/4/9	9:00	喪失	C2級	徳島県 鳴門市	2022年4月9日（土）午前9時頃、大学関係者からガスが出ないとの通報があり、午前11時に販売事業者の従業員が駆けつけたところ、ガス容器（20kg容器）1本がなくなっていることを確認した。残されていた容器もバルブが閉まっておらず、ガスが出る状態ではなかった。事故発生場所を管轄している警察、県へは4月11日（月）に連絡済。ガスの残量は容器を交換した日からの積算で14kg程度と推測される。 対策としては、工具がなければ外せない高圧ホースへの取替えを検討。また、警察には被害届を提出済。 都道府県の行った措置としては、聞き取り調査を実施した。	体積販売
2022/4/14	不明	盗難	C2級	京都府 与謝郡 与謝野町	2022年4月14日（木）に販売事業者社員がガスメーターの検針にいった際に20kg容器2本の内、1本が無くなっているのを発見。 メーター及び調整器は残っていた。 対策としては、巡回の強化を実施。 都道府県の行った措置としては、事故状況の聞き取りを行い、対策について、指導を実施した。	体積販売
2022/4/14	9:50	盗難	C2級	埼玉県 行田市	空き家に設置されていたLPGガスボンベ2本が盗難被害にあった。 盗難容器発見者：県内のアパートに供給開始点検に訪れた他業者。 室内からボンベが発見され、ボンベの所有者表示を基に容器の所有者に連絡が入った。伝達経路：他業者→容器の所有者→販売業者。 盗難届の提出。2本のうち1本は2022年4月14日（木）県内のアパートで発見されたが、もう1本の所在は現在も不明である。 対策としては、使用していない消費先（空家）の容器は撤去する。 都道府県の行った措置としては、事故報告書の提出を指導した。	体積販売

年月日	発生時間	事故種別	事故分類	発生場所	事故概要	販売方式
2022/4/18	11:50	盗難	C2級	愛媛県 今治市	<p>発生場所はテナント物件であり、2022年2月までたこ焼き屋を運営していたが、2022年2月28日（月）を以って閉店。（現在、空き物件）テナント物件のため、閉店後直ちに容器を回収するのではなく、ガスを閉栓したうえで容器を現場にそのまま設置した状態で、次の入居者の様子を見ていた。（施設等は無し）約1ヶ月半経過しても音沙汰が無いことから、2022年4月18日（月）ポンベの回収をしに作業員が訪問したところ、本来3本設置されているはずの20kgボンベが2本しか無かった。他の社員に作業履歴等を確認したが移動や回収した経歴もないため、盗難と発覚。</p> <p>対策としては、閉栓状態の所に関しては即時ボンベ回収を徹。なお、上記が難しい場合南京錠の設置の徹底。</p> <p>都道府県を行った措置としては、以下の事項を指導した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・第一報時点では警察へ未通報の状況であったので、物品の盗難という形で届け出た方が良い旨を助言。</li> <li>→理時点では盗難届を提出済み。（事故届書提出時、口頭確認）</li> </ul> <p>また、テナント管理会社には、敷地内への不法侵入があったという形で、情報共有済みとのこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・閉業した店舗主にも、何か当たりが無いか、連絡を試してみよう助言。</li> <li>→閉店後に発生した事案であるため、元店舗主とは直接関係ないと思われることから、特に連絡はしていないとのこと。（同上）</li> <li>・同社は2015年頃に同様の盗難があったとのこと。本件も人の出入りが無くなった場所に施設等をしないで保管していた容器が盗まれていることから、南京錠等による施設等、盗難防止のための対応を行うよう、改めて口頭で注意。</li> </ul>	体積販売
2022/4/18	11:00	盗難	C2級	茨城県 神栖市	<p>2022年4月18日（月）の検針時に容器が無くなっていたため、消費者自身による撤去の有無を確認。撤去の事実は無かったことから盗難と判断し、翌日、警察へ被害届を提出。</p> <p>対策としては、発生場所である事業所は、普段は無人で、人目にも付きにくいことから、ボンベ庫を設置し容器を管理する様変更予定。</p> <p>都道府県を行った措置としては、事故発生報告書（第1報）がFAXのみであったため、今後は電話でも報告するよう指導した。</p>	体積販売
2022/4/22	18:00	盗難	C2級	千葉県 柏市	<p>2022年4月1日（金）、該当住所の建物が解体されていることを確認し、30kg容器2本、S型ガスメーター1台を含む供給設備一式の所在が確認できなくなったため、容器等の所在について調査を開始。以前の入居者及び解体業者者に確認したところ、容器の所在が確認できなかったため、容器の盗難と判断し4月22日（金）に警察へ被害届を提出。</p> <p>都道府県を行った措置としては、販売事業者に事故届の提出を指示。</p>	体積販売
2022/4/28	16:00	盗難	C2級	群馬県 安中市	<p>2022年4月27日（水）17時00分頃は通常にガス使用ができていたが、2022年4月28日（木）7時00分頃、ガスが使用できないことに気づき容器回りを確認したところ容器の盗難を覚知した。このため消費者は、近所の販売事業者担当の個人宅（近所であり日頃から付き合いがある関係性のため個人宅を訪問した。）に行きも担当者が不在のため、連絡を後回しにして15時30分頃販売事業者に盗難について連絡をした。販売事業者が16時00分頃現着し、盗難を確認後、警察及び県へ本案件について連絡をした。</p> <p>対策としては、警察へ被害届を提出した。</p> <p>都道府県を行った措置としては、監督部への報告を指示した。</p>	体積販売

年月日	発生時間	事故種別	事故分類	発生場所	事故概要	販売方式
2022/5/2	12:00	盗難	C2級	茨城県 常総市	2022年5月2日(月)の入居日に、販売事業者がガス開栓のため消費者宅を訪問したところ、20kg容器2本が盗難にあっていることを発見。同日、盗難届を提出。 対策としては、販売事業者において、容器設置を可能な限り入居日に合わせるほか、長期空き家については容器引き上げを全販売所に通達するとともに、巡回頻度を上げることを検討する。	体積販売
2022/5/3	6:00	盗難	C2級	長野県 安曇野市	地域の寄合施設で、LPガス容器8kg1本、低圧ホース及び調整器が盗難に遭った。容器は硬質管に接続されていて、鍵付きボンベチェーンが切断された。 対策としては、当面LPガスの使用を見合わせることにした。 都道府県の行った措置としては、事故届の提出を依頼した。	質量販売
2022/5/11	13:10	盗難	C2級	茨城県 ひたちなか 市	2022年5月11日(水)13時頃、販売事業者で検針に訪問したところ、建物を取り壊され更地になっており、20kg容器2本も見当たらなかった。同日16時頃、現地周辺を確認するも見つからなかったため、被害届を提出。前回(4月11日(月))の検針時には建物・供給施設に変化はなく、20kg容器2本も確認していた。 都道府県の行った措置としては、事故発生報告書(第1報)がFAXのみであったため、今後は電話でも報告するよう指導した。	体積販売
2022/5/12	9:00	盗難	C2級	群馬県 みどり市	2022年5月11日(水)に消費者が容器交換の依頼をし、翌12日(木)9時に販売事業者の配達員が50kg容器3本の交換を行う。同日17時に容器交換を行った3本中1本が納入時の容器番号と引取時容器番号の不一致が判明した。4月6日(水)配達時に納入した容器が紛失、引取時の容器所有者が判明し、連絡をした。 対策としては、容器設置先の巡回の強化。 都道府県の行った措置としては、監督部への報告を指示した。	体積販売
2022/5/13	11:00	盗難	C2級	群馬県 伊勢崎市	2022年5月12日(木)、販売事業者から供給先容器に他社の容器が混入しているとの連絡あり。翌13日(金)判明した記号番号から設置先消費者(工場住宅)を確認したところ、50kg容器2本の盗難を覚知した。当該住宅は2021年6月3日(木)以降退去し無住であり、一時閉栓をして容器を残留してあった。 対策としては、今回大家の要望により、2021年6月に一時閉栓をし容器を設置したままの状態にしてしまったため、今後は入居予定を確認し、しばらく予定がない場合は容器の引上げをすることとする。 都道府県の行った措置としては、監督部への報告を指示した。	体積販売

年月日	発生時間	事故種別	事故分類	発生場所	事故概要	販売方式
2022/5/13	不明	盗難	C2級	新潟県 糸魚川市	当該地区消費者のガス置場状況確認を行っていた時に20Kg 1本が無くなっていることに気づいた。消費者と配送委託先、保安機関に連絡を取り確認を行った。 対策としては、通常留守のお客様の見回りを強化すると共に周期的見回りを行う。また、ガス容器はベルト等で2本連結し鍵を付ける予定。 都道府県に行った措置としては、警察へ被害届提出を指示した。	体積販売
2022/5/13	不明	盗難	C2級	新潟県 糸魚川市	別宅の盗難により周辺の消費者の確認を行った所この消費者も2本無くなっていることに気づいた。 対策としては、この消費者も通常留守宅なので周期的見回りを行う。また、ガス容器はベルト等で2本連結し鍵を付ける予定。 都道府県に行った措置としては、警察へ被害届提出を指示した。	体積販売
2022/5/18	9:30	盗難	C2級	北海道 厚岸郡 兵中町	2022年4月までは検針が出来ていたが、5月18日(水)の検針時にボンベ、ホース、調整器が取り外されていた。念のため消費者に確認したところ、容器等の撤去をしていないとのことであったので、盗難にであったことが判明し、5月20日(金)に警察へ被害届を提出した。なお、盗難にあった住宅は別荘として使用されている。 対策としては、本件と同様に別荘として使用されている住宅は他に1件あり、当該住宅には留守期間中に管理をする者がいることを確認。また、本件住宅については、長期間留守にする際の容器の撤去について検討する。 都道府県に行った措置としては、他の同様事例への対応と対策について確認。	体積販売
2022/5/24	11:30	盗難	C2級	静岡県 東伊豆町	<ul style="list-style-type: none"> <li>1996年8月14日(水) 当該物件の供給開始、販売事業者にて供給開始時点検を実施。</li> <li>2008年9月1日(月) 配送担当の社員が容器交換(盗難された容器)を実施。(別荘としての使用のため、使用量が少ない。)</li> <li>2020年4月20日(月) 保安担当の社員が定期供給設備点検を実施。結果は良。</li> <li>2022年5月24日(火) 検針担当の社員が検針時に容器の盗難を確認。なお、2022年3月23日(水)の検針までは容器が1本設置されていることを確認済み。また、検針担当の社員が警察に被害届を提出予定。</li> </ul> 対策としては、警察に被害届を提出。 都道府県に行った措置としては、以下の事項を口頭指導した。 <ul style="list-style-type: none"> <li>容器には転倒防止用の鉄鎖のほか、必要に応じて盗難防止用の南京錠をかける等の措置を講じること。</li> <li>特に空家等での盗難事故が県内でも相次いでいることから、同様の物件については、見回りを強化するなど対策を講じること。</li> </ul>	体積販売

年月日	発生時間	事故種別	事故分類	発生場所	事故概要	販売方式
2022/5/27	不明	喪失	C2級	福岡県	<p>容器のリース会社より販売事業者に対し、シリンドラ容器を445本リースしていた。販売事業者は2022年1月21日（金）に倒産したが、その際に容器の返却が無かったため容器のリース会社にて自主回収を開始した。販売事業者の配送業務委託先や消費者引継ぎ先等の調査を続け441本を回収することができたが、残り4本については想定される範囲すべて調査したものの発見に至らず、回収不能と判断したため容器の喪失とする。</p> <p>対策としては、今後も引き続き捜索する。</p> <p>都道府県の行った措置としては、容器のリース会社に事故の詳細報告を指示した。</p>	質量販売
2022/5/30	8:00	盗難	C2級	福岡県 北九州市	<p>2022年5月30日（月）AMS8時03分頃、配達担当者が当該消費者の供給設備機走行中に自動切換調整器の片切れ表示を目視にて確認。容器残量の確認を行い訪問すると、設置容器20kg×2本柱の1本が紛失していることを発見した。（発見時、メーターガス栓閉、予備側容器バルブ閉） 容器紛失確認後、警察へ報告、現場にて状況報告を行う。</p> <p>対策としては、現在供給中の消費者は、月1回以上の供給設備の確認を行う。</p> <p>また、閉栓中消費者は、現状通り閉栓時に容器の回収を行うことを徹底し、盗難防止を図る。</p> <p>都道府県の行った措置としては、容器の日常的な確認については今後も継続し、容器の盗難・紛失等が発覚した際は引き続き迅速に対応するように指示した。</p>	体積販売
2022/6/2	不明	盗難	C2級	兵庫県 神崎郡 神河町	<p>液化石油ガス容器の盗難。</p> <p>対策としては、警察へ盗難届を提出。</p>	体積販売
2022/6/4	16:30	盗難	C2級	静岡県 伊豆市	<ul style="list-style-type: none"> <li>2021年10月27日（水）当該物件の供給開始、販売事業者にて供給開始時点検を実施。</li> <li>10月27日 定期供給設備点検を実施。結果は合格。</li> <li>10月27日 容器交換を実施。</li> <li>2022年6月4日（土）容器の盗難を確認。</li> <li>6月15日（水）警察に被害届を提出。</li> <li>対策としては、警察に被害届を提出。</li> <li>都道府県の行った措置としては、以下の事項を口頭指導した。</li> <li>容器には転倒防止用の鉄鎖のほか、必要に応じて盗難防止用の南京錠をかける等の措置を講じること。</li> <li>特に空家等での盗難事故が県内でも相次いでいることから、同様の物件については、見回りを強化するなど対策を講じること。</li> </ul>	体積販売



年月日	発生時間	事故種別	事故分類	発生場所	事故概要	販売方式
2022/6/21	10:00	盗難	C2級	静岡県 東伊豆町	<ul style="list-style-type: none"> <li>1996年6月19日(水) 当該物件の供給開始、当社にて供給開始時点検を実施。</li> <li>2020年4月20日(月) 従業員が定期供給設備点検を実施。結果は良。</li> <li>2022年5月28日(土) 従業員が容器の取付を実施。</li> <li>2022年6月21日(火) 物件所有者から容器盗難についての連絡があり、直ちに販売事業者が現場確認。</li> <li>2022年6月21日(火) 販売事業者が警察に被害届を提出。</li> <li>対策としては、販売事業者が警察に被害届を提出。</li> <li>都道府県の行った措置としては、以下の事項を口頭指導した。 <ul style="list-style-type: none"> <li>容器には転倒防止用の鉄線のほか、必要に応じて盗難防止用の措置を講じること。</li> <li>特に空家等での盗難事故が県内でも相次いでいることから、同様の物件については、見回りを強化するなど対策を講じること。</li> <li>同様の箇所でも繰り返し発生していることから、防犯対策を強化すること。</li> </ul> </li> </ul>	体積販売
2022/6/21	11:30	盗難	C2級	東京都 青梅市	<ul style="list-style-type: none"> <li>畜産センター内の複数の建物にガスを供給している。そのうち2か所の建物について老朽化のため撤去を予定しており、半年程度ガスを使用していないかった。</li> <li>2022年6月21日(火)、ポンペを引き上げに行ったところ、ポンペがなくなっていた。</li> <li>7月12日(火)、警察に盗難届が受理された。</li> </ul> 都道府県の行った措置としては、事故届書提出を指示した。	体積販売
2022/7/6	不明	盗難	C2級	岡山県 真庭市	2022年6月15日(水)、公民館清掃の際、ポンペ確認 2022年7月6日(水)、集会があり盗難発覚。販売事業者が同部落住人の為、現地確認 2022年7月7日(木)、警察に報告、現場検証 対策としては、南京錠取り付け、使用期間以外は毎回持ち帰る(使用期間12月～1月、4月～8月) 都道府県の行った措置としては、情報収集を実施した。	質量販売
2022/7/6	16:00	盗難	C2級	佐賀県 伊万里市	消費者よりLPガス容器が盗難にあったようだとの連絡を受け、販売事業者職員が現場を確認したところ、高圧ホースが切断され、容器盗難が判明した。 なお、容器は壁に取り付けたチェーンで固定していたが、チェーンが根元から壊されている状況であった。また、消費者が2022年7月4日(月)の日中に使用できていたことから、7月4日から6日(水)までの間に盗難が発生したと推定される。 対策としては、容器盗難が判明した7月6日に警察へ盗難届を提出。また、検針等で消費者付近を通る際など定期的にガス容器の有無を確認することとした。 都道府県の行った措置としては、情報収集を実施した。	体積販売

年月日	発生時間	事故種別	事故分類	発生場所	事故概要	販売方式
2022/7/8	16:39	盗難	C2級	茨城県 土浦市	2022年7月8日(金)の検針訪問時、空き家に設置してある容器2本のうち1本が喪失、1本が放置されていることを確認。販売事業者において周辺を探索するも、喪失容器が発見できなかったため盗難届を提出。 対策としては、当該空き家は、近々入居予定であったため容器を残置していたが、今後は、盗難防止のため空き家等の設置容器を速やかに引き上げることを検討する。	体積販売
2022/7/11	11:00	盗難	C2級	岡山県 岡山市	2022年7月11日(月)11時00分頃、検針のため担当者が訪問したところ、通常2本あるボンベが1本しかなく高圧ホースもボンベから外されそのままの状態であったため、盗難が発覚。前月6月10日(金)の検針時は2本あった。 対策としては、ボンベはチェーンで固定していた。月に一度検針のため訪問しボンベは確認していた。(毎月10日前後) 都道府県の行った措置としては、情報収集を実施した。	体積販売
2022/7/12	10:05	盗難	C2級	栃木県 芳賀郡 益子町	2022年7月12日(火)の10時頃、販売事業者から配送事業者へ、消費者宅の前を通ったところLPG容器が1本だけになっている気がしたので確認して欲しい旨の連絡があり、配送事業者営業員が現場を確認すると20kg容器2本設置のうち供給側容器1本が無くなっており、予備側容器も高圧ホースを外されて設置場所から少し離れた場所に放置されていた。消費者に確認したが事情を知る者はおらず、また、配送事業者内で調査をするも外した者は確認できず、容器盗難と思われる。配送事業者では毎月検針で当該消費者宅を訪問しており、2022年6月16日(木)の10時頃訪問した際には容器設置を確認していることから6月16日の10時以降から7月12日の10時までのあいだに盗難にあったと推測される。 対策としては、消費者の同意を得て、警察に届け出て現場検証をおこない被害届を提出。消費者にプロパンの使用について確認すると、殆ど使用しないので撤去しても良いとのこと、残置されていた20kg容器1本を引き揚げる。当該消費者の供給設備は通路を走行中に視認でき、裏が線路であることから盗難リスクも高いため、今後供給する際にはボンベカバーを設置するか供給設備を通路から見えない場所に移動する、もしくは大型化(50kg容器に変更)し、安易に盗難できない状況をつくり再発防止に努める。 都道府県の行った措置としては、販売事業者に対し事故届の提出を指示し、ヒアリングの上、再発防止策の徹底を指示した。	体積販売
2022/7/13	15:30	盗難	C2級	佐賀県 武雄市	消費者よりLPGガスの搬去依頼があり、販売事業者職員が現場に行ったところ、2本あるはずの容器が1本しかなかったことから容器盗難が判明した。 なお、毎月の検針はシステムによる自動検針であること、通常から使用量が少なく容器配送が数年なかったことから、容器の最終確認は定期供給設備点検を実施した2020年1月であった。 対策としては、容器盗難が判明した翌日2022年7月14日(木)に警察と現場検証を行い、盗難届を提出。また、3ヶ月使用量が0m <sup>3</sup> の消費者や長期休止中の消費者については、定期的にガス容器の有無を確認することとした。 都道府県の行った措置としては、情報収集を実施した。	体積販売

年月日	発生時間	事故種別	事故分類	発生場所	事故概要	販売方式
2022/7/15	14:00	盗難	C2級	千葉県 旭市	2022年3月31日(木) 現場を通りかかった際、建物・供給設備に変化なく、シリンドラーの設置も確認。 6月14日(火) 検針時、建物・供給設備の確認(50kgシリンドラー2本については所在不明) 7月15日(金) 13時頃、検針で訪問したところ建物が取り壊され更地になっているのを発見。シリンドラーも見当たらず。 7月15日14時頃、再度現地周辺を確認するもシリンドラーは見つからなかった為、警察に届け出る。 7月19日(火)、警察より受理番号交付される。 対策としては、閉栓・未入居現場のシリンドラー引上げタイミングの迅速化及び事例共有を行い、意識の統一化を図る。 都道府県の行った措置としては、販売事業者に事故届の提出を指示した。	体積販売
2022/7/20	11:00	喪失	C2級	福岡県 糟屋郡 新宮町	空家調査で20kg容器2本設置先の物件を訪問した際に容器の紛失を確認。調査の結果最後に確認した時から1年程経過しており空家解体後に既に別の建物が建築されており、解体業者がメーター、調整器、ボンベも廃棄したことが判明した。解体業者に問い合わせたが、廃棄先は不明であった。 対策としては、ガスメーターや配管、調整器等にメーターシール等所有者が分かるよう周知徹底をはかる。また、空き家調査を定期的に行い解体の恐れがある物件に関しては事前に連絡をとり無断撤去・処分が行われないように周知徹底をはかる。 都道府県の行った措置としては、事故内容の聞き取りを実施及び再発防止策の検討を実施した。	体積販売
2022/7/20	13:00	喪失	C2級	福岡県 糟屋郡 新宮町	空家調査で20kg容器1本設置先の物件を訪問した際に容器の紛失を確認。調査の結果最後に確認した時から1年程経過しており空家解体後に既に別の建物が建築されており、解体業者がメーター、調整器、ボンベも廃棄したことが判明した。解体業者に問い合わせたが、廃棄先は不明であった。 対策としては、ガスメーターや配管、調整器等にメーターシール等所有者が分かるよう周知徹底をはかる。また、空き家調査を定期的に行い解体の恐れがある物件に関しては事前に連絡をとり無断撤去・処分が行われないように周知徹底をはかる。 都道府県の行った措置としては、事故内容の聞き取りを実施及び再発防止策の検討を実施した。	体積販売
2022/7/25	11:48	盗難	C2級	茨城県 常総市	2022年7月25日(月)の検針訪問時、容器2本が紛失していることを確認。販売事業者で周辺を捜索するも容器を発見できなかったため、翌日、盗難届を提出。 対策としては、販売事業者において、今後、滞納により閉栓した場合は、3ヶ月経過で容器の引き上げを行う。(今回、料金滞納により閉栓していたところ盗難にあったため)	体積販売
2022/8/3	不明	喪失	C2級	兵庫県 加西市	販売事業者が消費者に質量販売しており、長期貸出のため、引取りの連絡をしたところ、家改装時にLPガス容器が分からなくなったとの返答があった。 対策としては、警察へ遺失届を提出。	質量販売

年月日	発生時間	事故種別	事故分類	発生場所	事故概要	販売方式
2022/8/8	不明	盗難	C2級	宮崎県 延岡市	<p>閉栓中の消費者宅に設置していた20kg容器2本のうち1本が盗難された。当該容器は2022年4月27日（水）に設置しており、販売事業者は、2か月おきに容器の確認を行っていた。また、同年6月21日（火）に、消費者がしばらく不在となるため、閉栓している。同年7月に確認した際には容器が設置されていることを確認していた。同年8月8日（月）に確認したところ、容器1本が盗難されていることを確認した。</p> <p>対策としては、2022年8月9日（火）に、警察に被害届提出済み。</p> <p>都道府県の行った措置としては、販売事業者に対しては、可能な限りの盗難防止対策を実施することや、ガス容器の定期的な確認を行うよう指導した。</p>	体積販売
2022/8/25	14:00	盗難	C2級	岡山県 総社市	<p>消費者（工場）の容器置場（50kg×4本）において、他社の空容器が1本紛れており、当該販売事業者容器が盗難。警察への被害届が消費者より出された。他社にて空容器は回収。他社の空容器は、盗難届が出されていないか確認した。</p> <p>対策としては、今後、配達時・検針時等、共立精機への入所は事前連絡する。連絡のない不審者が入所した場合、消費者にて対応する。</p> <p>都道府県の行った措置としては、情報収集を実施した。</p>	体積販売
2022/8/25	10:00	盗難	C2級	岡山県 総社市	<p>消費者（工場）の容器置場（50kg×4本）において、他社の空容器が1本紛れており、当該販売事業者容器が盗難。警察への被害届が消費者より出された。空容器は、配達担当が他社へ届けた。発見された他社の空容器は、盗難届が出されていたものであった。</p> <p>対策としては、今後、配達時・検針時等、消費者への入所は事前連絡する。連絡のない不審者が入所した場合は、消費者（工場）社員にて対応する。</p> <p>都道府県の行った措置としては、情報収集を実施した。</p>	体積販売
2022/8/30	11:00	盗難	C2級	群馬県 伊勢崎市	<p>2022年8月30日（火）11時頃、配達員が該当場所へ容器交換に行ったところ、販売事業者の容器シールが貼ってある他社容器2本を発見した。委託先へ報告して、関係から事務所に該当容器を持ち帰り確認したところ、充填時での混在ではないことを確認した。その後、他社容器2本は2022年5月12日（木）発生2件の盗難容器であり、設置してあった当該販売事業者の容器と入れ替えられていたことが判明した。そのため、盗難の可能性が高いと考え警察に通報、被害届を提出した。</p> <p>対策としては、容器設置先の巡回の強化。</p> <p>都道府県の行った措置としては、監督部への報告を指示した。</p>	体積販売
2022/9/2	不明	盗難	C2級	大分県 別府市	<p>現在、リフォーム工事中である一般住宅において、工事業者よりガス配管に関する問い合わせを受けたため、2022年9月2日（金）10時頃に社員が現地を訪問したところ、20kg容器2本設置のうち1本が無くなっていった。工事業者や近隣に移住している者に聞き取りを行ったが、気づいた者はおらず、盗難によるものとの判断し、16時頃警察に被害届を届け出て、担当刑事とともに現場確認を行った。その後、9月6日（火）に警察より正式に被害届として受理するとの連絡があった。当該容器は、2021年2月28日（日）に設置したものであり、当該住宅に移住していた者が亡くなり、一時的に空家の状態となったため、2022年1月13日（木）に親族の希望によりガスメーターを一時的に閉栓している。その後、親族が帰省し住居として使用するため、6月下旬よりリフォーム工事が開始となり、その時点では容器が2本設置されていたことを工事業者が確認している。</p> <p>対策としては、供給先訪問時の容器設置本数目視確認、長期不在消費者宅設置容器の一時的な回収検討。</p> <p>都道府県の行った措置としては、盗難されたLPガスボンベが発見され次第、県に報告するよう指示した。</p>	体積販売

年月日	発生時間	事故種別	事故分類	発生場所	事故概要	販売方式
2022/9/14	17:00	盗難	C2級	大阪府 大東市	消費者（従業員）が容器置き場を確認したところ、LPガス供給設備に接続されているはずの容器1本（20kg）が無くなっているのに気付いた。対策としては、容器の転倒防止措置用の鎖への施錠を実施し盗難防止を図る。都道府県の行った措置としては、販売事業者への事情聴取を実施した。	体積販売
2022/9/18	不明	喪失	C2級	宮城県 東白根郡 諸塚村	2022年台風14号による災害で容器を紛失した。2022年9月22日（木）に消費者先へつながらる道路が復旧し、LPガス設備の被害状況を確認したところ、20kg容器1本が紛失していることが判明した。紛失の原因は不明だが、現場の状況から、台風による水害により容器が流出したものと推定される。対策としては、不明容器の捜索を続けている。また、当県への事故届書の提出と同時に警察に被害届を提出した。都道府県の行った措置としては、可能な限りの容器流出防止策を取るよう改めて周知した。	体積販売
2022/9/18	不明	喪失	C2級	宮城県 東白根郡 諸塚村	2022年台風14号による災害で容器を紛失した。2022年9月26日（月）に消費者先へつながらる道路が復旧し、LPガス設備の被害状況を確認したところ、50kg容器4本が紛失していることが判明した。紛失の原因は不明だが、現場の状況から、台風による水害により容器が流出したものと推定される。対策としては、不明容器の捜索を続けている。また、当県への事故届書の提出と同時に警察に被害届を提出した。都道府県の行った措置としては、可能な限りの容器流出防止策を取るよう改めて周知した。	体積販売
2022/9/18	不明	喪失	C2級	宮城県 東白根郡 諸塚村	2022年台風14号による災害で容器を紛失した。2022年9月22日（木）に消費者先へつながらる道路が復旧し、LPガス設備の被害状況を確認したところ、50kg容器2本が紛失していることが判明した。紛失の原因は不明だが、現場の状況から、台風による水害により容器が流出したものと推定される。対策としては、不明容器の捜索を続けている。また、当県への事故届書の提出と同時に警察に被害届を提出した。都道府県の行った措置としては、可能な限りの容器流出防止策を取るよう改めて周知した。	体積販売
2022/9/18	不明	喪失	C2級	宮城県 東白根郡 諸塚村	2022年台風14号による災害で容器を紛失した。2022年9月22日（木）に消費者先へつながらる道路が復旧し、LPガス設備の被害状況を確認したところ、50kg容器2本が紛失していることが判明した。紛失の原因は不明だが、現場の状況から、台風による水害により容器が流出したものと推定される。対策としては、不明容器の捜索を続けている。また、当県への事故届書の提出と同時に警察に被害届を提出した。都道府県の行った措置としては、可能な限りの容器流出防止策を取るよう改めて周知した。	体積販売

年月日	発生時間	事故種別	事故分類	発生場所	事故概要	販売方式
2022/9/20	14:00	盗難	C2級	大阪府 八尾市	消費者より2022年9月1日(木)閉店につき容器引上げの依頼があり販売事業者配送委託会社が訪問したところ、本来50kg容器4本あるべきところが2本しかないことが判明。訪問した担当者が付近を見渡すとダイヤル錠が壊されて放置されていたことから盗難の可能性が高いと判断し、警察に被害届を提出。対策としては、施錠を2か所実施する。 都道府県の行った措置としては、事故届出書の提出を指導した。また、府への報告を行った。	体積販売
2022/9/20	12:29	盗難	C2級	長崎県 長崎市	<ul style="list-style-type: none"> <li>・2022年3月5日(土)当該容器を配送設置</li> <li>・8月8日(月)片側交換</li> <li>・8月18日(木)メーター検針(使用量1.4㎡)</li> <li>・9月20日(火)配達センター担当が付近を通りかかった際に、容器1本が無いことに気づき、販売事業者へ連絡。販売事業者担当者が現地で状況確認を行い、周辺に見当たらないため、警察へ通報。消費者先は借家で一人暮らし。盗難時は入院のため不在。メーター指針から0.1㎡使用して、盗難被害容器的残ガス量は満充填に近い状態。借家主のドライブレコーダーから、9月13日(火)異常なし。</li> <li>・9月17日(土)容器が無くなっている。</li> <li>・9月23日(金)警察へ被害届を提出。</li> </ul> 都道府県の行った措置としては、保安事業者に対し、容器の捜索実施と当該事故の経緯についての報告書を提出するよう指示した。	体積販売
2022/9/22	16:00	盗難	C2級	香川県 三豊市	漁業協同組合支所の職員が2022年7月20日(金)14時頃、ガスボンベが設置されていることを確認しているが、同年9月22日(木)16時頃、当該ボンベを販売した販売事業者が同支所を通りかかったときにボンベが無くなっていることに気づき、同支所職員に知らせ、その職員が通報した。都道府県の行った措置としては、当該支所の職員に対して事故届書を提出するよう求め、2022年10月7日(金)に現地にて事故発生状況にて聴取り調査を行った。	質量販売
2022/10/4	不明	喪失	C2級	兵庫県 小野市	事故報告者は販売事業者から委託を受けて配送していた配送会社。数年前より閉栓となっており、このたび閉栓先ボンベ引きあげ許可がおりたため回収したところ、現場は既に更地となっており、ボンベが行方不明であった。ボンベのみならず調整器等の設備も無断で撤去されたとのこと。対策としては、閉栓先のパトロールの強化及び未使用先のボンベの確実な回収を行う。また、今回の事例を挙げ、販売事業者にも閉栓先ボンベの早期引き上げ許可をスムーズに行うよう指示する。 都道府県の行った措置としては、対策防止策を徹底するよう指導を行った。	体積販売

年月日	発生時間	事故種別	事故分類	発生場所	事故概要	販売方式
2022/10/5	10:00	盗難	C2級	栃木県 那須郡 那須町	消費者が、2022年10月3日（月）に当該施設の点検を行った時は異常がなかった。しかし、10月5日（水）に消費者が再度点検に訪れたところ容器が無いことに気づき、販売事業者へ連絡があり、容器の紛失が発覚した。状況から盗難であると思われる。10月5日（水）に警察に盗難届を提出済みである。なお、当該施設については、2021年9月9日（木）に同様の盗難被害（20kg容器1本）にあっており、その後、消費者による点検回数の増加（週2回→週3回）やセンサーライトの設置などの対応を取っていたが、盗難が起きてしまったものである。 対策としては、消費者と協議し、当該施設についてはガス使用量が少なかったため、供給設備を撤去し、容器を設置しないこととした。設備は10月20日（木）に撤去済みである。また、公民館や別荘等の不在宅においても今後は注意し、検針時等に変化がないか確認し、事故防止に努めるようにする。 都道府県の行った措置としては、販売事業者に対し事故届の提出を指示し、ヒアリングの上、再発防止策の徹底を指示した。	体積販売
2022/10/7	9:38	盗難	C2級	東京都 足立区	2022年10月7日（金） 9時38分頃 配達社員がガスボンベ交換に訪問した際に20kgボンベ1本が紛失していることを確認 → 周囲に置いてあるか確認 → 無かったとの事。 同日 9時40分頃 配達社員から業務社員に盗難の紛失について報告あり → 業務社員が直近で消費者宅の対応した社員にその時の状況を確認 → 直近対応：ガス検針 検針員が2022年9月22日（木）に検針を行った時点ではガスボンベがあったとの事。 同日 9時45分頃 配達社員が消費者（会社の従業員）にボンベ紛失について説明。また、ガスボンベが紛失していた事が確認→知らなかったとの事。 同日 本社 常務に盗難事故発生報告。 同日 13時04分頃 詳細確認が終了した為 警察へ通報 → 10月8日（土）現場にて検取及び調査を受ける。 同日 14時55分頃 都へ事故発生に関する報告について電話。 都道府県の行った措置としては、事故届書提出を指示した。	体積販売
2022/10/8	14:40	盗難	C2級	鹿児島県 薩摩郡 さつま町	2022年10月8日（土）、消費者より「ガスがつかない」との連絡を受け現場確認したところ、容器がなくなっていることを確認。撤去は行っておらず、配達担当者も心当たり無し。盗難と捉え、消費者より警察へ連絡を入れ、現場検証。想定される全てのことを確認し、警察の方で他の販売事業者にもヒアリングを実施して頂いたが、特に何も出てこなかったため、消費者の方で警察へ盗難届を提出。 対策としては、庁内の他事業者へ継続してヒアリングを実施。近辺の住宅や、LPガスを設置してある箇所全て、警察の方で確認済み。今後、解約後の撤去容器、回収容器、返却容器を念入りに確認。また放置容器等が見受けられたときは確認を行う。 都道府県の行った措置としては、盗難防止のためボンベの施錠等を徹底するよう指導した。	体積販売
2022/10/10	9:00	盗難	C2級	千葉県 成田市	2022年10月10日（月）LPガス供給先の消費者（牧場）、20kg容器×2本設置先の現場にて容器1本が盗難されている事が発覚。 11月2日（水）警察へ盗難届提出し受理された。 対策としては、センサーライトの設置。 都道府県の行った措置としては、事故届書の提出を指示した。	体積販売

年月日	発生時間	事故種別	事故分類	発生場所	事故概要	販売方式
2022/10/14	13:00	盗難	C2級	茨城県 結城郡 八千代町	2022年10月14日（金）13時00分頃、配送担当者が、公民館前を通行中、当該施設の20kg容器1本が無いことに気が付き、盗難届を提出。 対策としては、当該施設の棟に人の出入りが少ない場合は、設置容器のプロテクターに鎖を巻き、南京錠にて施錠するとともに定期巡回を実施する。	体積販売
2022/10/21	10:00	盗難	C2級	茨城県 水戸市	2022年10月21日（金）10時頃、消費者から20kg容器2本が無くなったとの連絡があり、盗難を確認。10月5日（水）の検針時には設置されていたことから、その後、盗難が発生したと推測される。同日、盗難届を提出。 対策としては、販売事業者において、毎月の検針時のほか近隣立ち寄り時に状況確認を行う。	体積販売
2022/10/24	19:50	盗難	C2級	熊本県 熊本市	2022年10月24日（月）19時50分頃、消費者が帰宅後ガスの使用ができなかったため、容器が無いことが判明し、警察及び販売事業者に通報した。同日、現地検証が行われた。 対策としては、再度盗難されない様、盗難しづらいと考えられる50kg容器に変更する。 都道府県の行った措置としては、盗難の状況及び原因等を聴取り、今後同様な盗難被害に遭わないための改善策を実施するよう指導した。	体積販売
2022/11/2	11:00	盗難	C2級	栃木県 河内郡 上三川町	2022年11月2日（水）の11時頃、販売事業者が、当該物件のガスメーターの検針に訪問したところ、2本設置されていたはずのLPG容器が1本だけになっていることを発見した。販売事業者が保安機関へ状況確認を依頼し、保安機関が現地調査を行った結果、盗難にあったものと思われたため、警察に通報を行った。販売事業者が10月3日（月）11時頃の検針時に容器を確認していることから、10月3日11時から11月2日（水）11時の間に盗難にあったと推定される。 対策としては、盗難発覚当日に警察に届け出て、現場検証をおこなない被害届を提出、当該物件は借家で現在空き家になっていることから残置されていた50kg容器1本を引き揚げる。当該物件の供給設備設置場所は道路を走行中に確認でき、車通りも少ないことから再度設置する際はポンベカバーを取り付けるか供給設備を道路から見えない場所に移動する等の対策を講じていく。また、今回のような借家等で、すぐに入居者が見込めない物件については、速やかに容器を引き揚げることで再発防止に努める。 都道府県の行った措置としては、販売事業者に対し事故届の提出を指示し、ヒアリングの上、再発防止策の徹底を指示した。	体積販売
2022/11/6	16:30	盗難	C2級	埼玉県 東松山市	2022年11月6日（日）16時30分頃、備品の返却の為、現地に行った自治会長が消費者建物に設置されている20kg容器全1本がなくなっていることに気づいた。他の役員に確認したのち、11月7日（月）に販売事業者へ連絡した。容器は工具を使って外されていた。なお、2022年11月1日（火）に容器交換を行った時点は容器（全1本）は存在していた。 対策としては、自治会長が警察へ盗難届を提出。また、県へ事故届を提出。設置容器に転倒防止用チェーンの他に盗難防止用のチェーンを取り付け、都道府県の行った措置としては、事故報告書の提出を指導した。	体積販売

年月日	発生時間	事故種別	事故分類	発生場所	事故概要	販売方式
2022/11/15	不明	盗難	C2級	奈良県 天理市	消費者より販売事業者に8時50分連絡あり9時15分現場到着確認。自動切替調整器に連結された50K容器1本が高圧ホースより外されていた。対策としては、ボンベチェーンに南京錠で鍵をかけ外せないようにした。都道府県の行った措置としては、転倒防止チェーンに南京錠等の設置、監視カメラ又はダミーカメラの設置、容器の移設等の防犯対策と相談して検討するよう指示した。	体積販売
2022/11/18	14:30	盗難	C2級	鹿児島県 鹿児島市	2022年11月18日（金）14時30分頃に販売事業者によるメーター検針時に容器がなくなっていることを確認。すぐに警察へ通報し、当日、警察が現場確認。また、販売事業者は当日、25日（金）、29日（火）の3回、警察へ行き、事情説明を行った。容器詳細については、配送委託業者に確認を取り、こちらも警察へ情報提供。警察から盗難による被害ということで被害届の説明を受け、29日に販売事業者が被害届を提出。対策としては、鍵を購入して、施錠をする。都道府県の行った措置としては、盗難防止のためボンベの施錠を徹底するよう指導。また、県への事故連絡を盗難等確認した時点で遅滞なく行うよう指導した。	体積販売
2022/11/25	11:00	盗難	C2級	京都府 京都市	2022年11月18日（金）午前11時頃容器交換を行い、2022年11月25日（金）午前11時頃検針の為現場に寄った所設置しているガスボンベが無くなっていることを覚知。対策としては、ボンベのプロテクターにチェーンを通して音がり取りにくくする。	体積販売
2022/12/4	9:30	盗難	C2級	奈良県 奈良市	現場は会社事務所で、使用者が2022年12月4日（日）朝に出勤した際に、L Pガス容器が1本無いのに気付く。ちなみに、12月3日（土）は会社休日。また、会社事務所であることから、夜間・休日は無人になるため、防犯カメラが複数設置されており、今回はそんな状況下での盗難であった。使用者は、発見同日の4日（日）に警察に通報、被害届を出されており、販売事業者に5日（月）8時10分に連絡が入った。対策としては、元々防犯カメラは設置されており、またL Pガス容器置き場も道路に面している。今後は、転倒防止の鎖に南京錠を付ける対策を取る。都道府県の行った措置としては、転倒防止チェーンに南京錠等の設置、監視カメラ又はダミーカメラの設置、容器の移設等の防犯対策を消費者側と相談して検討するよう指示した。また、保安セミナー等で販売事業者へ容器盗難について注意喚起、盗難件数を改めて周知予定。	体積販売

年月日	発生時間	事故種別	事故分類	発生場所	事故概要	販売方式
2022/12/8	16:00	盗難	C2級	静岡県 賀茂郡 東伊豆町	<p>2022年10月20日（木）他社より切替工事を実施。 2022年12月8日（木）従業員が他現場へ向かうため当該現場前を通過時にボンベ1本の喪失を覚知。 2022年12月9日（金）従業員が警察に被害届を提出。 対策としては、従業員が警察に被害届を提出。 都道府県に行った措置としては、以下の事項を口頭指導した。 ・容器には転倒防止用の鉄鎖のほか、必要に応じて盗難防止用の南京錠をかける等の措置を講じること。 ・特に空家等での盗難事故が県内でも相次いでいることから、同様の物件については、見回りを強化するなど対策を講じること。 ・同様の箇所を繰り返し発生していることから、防犯対策を強化すること。</p>	体積販売
2022/12/10	9:30	盗難	C2級	福井県 あわら市	<p>・2022年12月10日（土）毎月一回の検針時に消費者先に設置してある20Kg容器2本のうち1本がなくなっているのを発見した。11月10日（木）の検針時には2本揃っていたので、紛失の時期は11月10日（木）～12月9日（金）と思われる。 ・残っている1本の容器のバルブを締めメーター入口のコックを閉止。 ・消費者先（区民館）に容器が無くなっていないかと確認した所「無い」との返答。 対策としては、当該区民館を含む消費者先区民館の事務所に、使用時に容器等の存置確認を依頼した。 都道府県に行った措置としては、県LPガス協会を通じて、事業者向けに盗難防止対策の徹底を依頼した。</p>	体積販売
2022/12/13	11:55	盗難	C2級	栃木県 宇都宮市	<p>販売事業者の検針員が、2022年12月13日（火）11時55分に公民館に検針のため訪問した際に20Kgボンベ2本設置のうち1本が無くなっているのに気が付く。現場の写真を撮り、営業担当に引き継いだ。営業担当は、駐在所へ訪問したが巡回中で不在だったため警察署に連絡して、13時ごろ公民館に警察が到着。次に自治会長に連絡を行い警察・自治会長・営業担当で現場検証を行い被害届提出した。 対策としては、配達時、検針時、付近を通った際には、目視確認を行う。 都道府県に行った措置としては、販売事業者に対し事故届の提出を指示し、ヒアリングの上、再発防止策の徹底を指示した。</p>	体積販売
2022/12/22	8:50	盗難	C2級	群馬県 伊勢崎市	<p>2022年12月22日（木）8時50分頃、配達員が事故発生場所へ容器交換に行ったところ、販売事業者の容器シールの貼っていない容器2本を発見した。該当容器2本を確認したところ、2022年8月30日（火）に盗難された容器であった。設置してあった2本の容器が盗難され、2022年8月30日に盗難された2本の容器を発見したため、警察に通報及び被害届の提出をした。 対策としては、ボンベ庫等施設できる設備を設置する。 都道府県に行った措置としては、監督部への報告を指示した。</p>	体積販売
2022/12/25	不明	盗難	C2級	静岡県 静岡市	<p>2022年12月25日（日）午前11時30分頃、消費者先（会社事務所）に検針で訪れたところ、容器紛失に気が付いた。2022年11月25日（金）の検針時には異常なかった。普段、使用していない事務所なので、いつ盗難にあったかは不明。 対策としては、ボンベを目隠しし、通路側から見えないようにする。 都道府県に行った措置としては、事故届を提出するよう指導した。</p>	体積販売

年月日	発生時間	事故種別	事故分類	発生場所	事故概要	販売方式
2022/12/30	不明	盗難	C2級	兵庫県 丹波篠山市	監視センターより圧力低下遮断が入り、営業担当者が現地確認したところ、ポンへの盗難を確認した。 対策としては、別荘の為、使用量が少ないものの、定期的に訪問する。また、警察へ被害届を提出。(被害届受理番号:100138)	質量販売